

# 轻松测量工程型全站仪 **使用手册**

---

## **ES-100 系列**

***ES-101***

***ES-102***

***ES-103***

***ES-105***

测量仪器

# ES-100 系列

3R 级激光产品

2 级激光产品

1 级激光产品

## 使 用 手 册

- 感谢您选购ES-101/102/103/105全站仪。在本说明书中，除特殊说明外，ES即指ES-101/102/103/105全站仪。
- 操作仪器前请仔细阅读本使用说明书。本说明书根据ES系统软件版本V2.23CN/1.02编写。
- 检查并确认所有附件是否齐全。  
 参见“标准配置清单”（附页）
- ES全站仪具有与计算机进行数据通讯的功能，并可接收来自计算机的操作指令。详情参见“通讯指令说明”或向当地代理商咨询。
- 仪器的技术指标和外观会因改进产品而改变，恕不另行通知，敬请谅解。
- 本使用说明书的内容也可能会因产品的改进而改变，恕不另行通知，敬请谅解。
- 为便于阅读，说明书中部分插图做了简化处理。



**Li-ion**

内含锂离子电池

锂离子电池报废时必须回收或者正确处理。

**JSIMA**：这是日本测量仪器制造厂商协会的标志。

# 如何阅读本说明书

## 符号约定

本说明书使用下列符号和约定：



：表示操作前应阅读的注意事项和重要内容。



：表示参见的章节及其名称。



：表示补充说明。



：表示某个特别术语或操作的说明。

[测距]等

：表示所显示的软键内容。

{ESC}等

：表示 ES 操作键盘上的操作键。

<放样>等

：表示显示界面名称。

## 关于本说明书的约定

- 除特殊说明外，本说明书中的“ES”表示ES-101/102/103/105。
- ES系列分为“标准型”、“高温型”和“低温型”三种型号。使用低温型仪器的用户，在低温环境下使用时一定要事先阅读低温型仪器使用的有关注意事项。

### ● 低温型仪器

低温型仪器上有如右图所示的低温标志。



- 严禁将仪器上的低温标志取下。该标志用于维修工程师在维修仪器时对低温型仪器的识别。



- 本说明书中所用显示界面均来自ES-103（标准型）仪器。
- 说明书界面中所采用的软键功能菜单均为出厂时的默认值，软键功能菜单可由用户自行改变。



什么是软键：“4.1仪器部件名称”和软键自定义“33.3键功能定义”

- 在阅读各测量操作章节之前，请先阅读“5. 基本操作”的内容，了解仪器的基本操作方法。
- 有关参数设置项的选取和数据输入方法，参见“5.1键盘基本操作”。
- 说明书中介绍的测量程序均采用“连续测量”模式。选取其它测量模式时的操作程序信息将随 给出。

-  表示该功能/选项并非所有的产品都具有。关于您的产品是否具有，请联系您当地的代理商。
- KODAK为柯达公司注册商标。
- Bluetooth®为Bluetooth SIG, Inc. 公司注册商标。
- 本说明书中出现的其它公司或产品名称均为相应公司商标或注册商标。

# 目 录

1. 安全操作须知.....	1
2. 注意事项 .....	5
3. 激光安全信息.....	9
4. ES产品简介.....	11
4.1 仪器部件名称 .....	11
4.2 模式结构图 .....	15
4.3 蓝牙无线通讯技术 .....	16
5 基本操作 .....	18
5.1 键盘基本操作 .....	18
5.2 显示功能.....	21
5.3 星键模式.....	24
6 电池的使用 .....	26
6.1 电池充电.....	26
6.2 电池装卸.....	27
7 架设仪器 .....	29
7.1 仪器对中.....	29
7.2 仪器整平.....	31
8 调焦与照准 .....	33
9 开机/关机 .....	34
10 连接外部设备.....	36
10.1 蓝牙通讯的必要设置 .....	36
10.2 蓝牙设备连接的建立.....	39
10.3 使用蓝牙通讯进行测量 .....	40
10.4 注册/使用蓝牙通讯输出数据 .....	41
10.5 使用通讯电缆连接.....	42
11 角度测量 .....	43
11.1 两点间角度测量（水平角 0°） .....	43
11.2 设置水平方向值为指定值（水平角保持） .....	44
11.3 角度测量和数据输出 .....	45
12 距离测量 .....	47
12.1 回光信号检测 .....	47

12.2	距离和角度测量	49
12.3	测量数据的重显	50
12.4	距离测量和数据输出	50
12.5	坐标测量和数据输出	51
12.6	悬高测量	52
13	测站设置	55
13.1	输入测站数据和后视方位角数据	56
13.2	用后方交会测量设置测站数据和后视方位角数据	61
14	坐标测量	69
15	放样	72
15.1	坐标放样	73
15.2	距离放样	75
15.3	悬高放样	77
16	直线放样	79
16.1	定义基线	79
16.2	直线点放样	83
16.3	直线线放样	85
17	圆弧放样	87
17.1	定义圆弧	87
17.2	圆弧放样	93
18	点投影	96
18.1	定义基线	96
18.2	点投影	97
19	地形测量	98
19.1	观测设置	99
19.2	观测	102
20	偏心测量	104
20.1	单距离偏心测量	104
20.2	角度偏心测量	106
20.3	双距离偏心测量	108
21	对边测量	110
21.1	测量两个点或多个点之间的距离	110
21.2	改变起始点	115
22	面积计算	116
23	交点计算	120

24	导线平差	124
25	线路测量	131
25.1	测站设置	131
25.2	直线计算	132
25.3	圆曲线计算	134
25.4	缓和曲线计算	136
25.5	抛物线计算	141
25.6	三点计算法	145
25.7	夹角/方位角计算	148
25.8	线路计算	150
26	横断面测量	162
27	点到线测量	167
28	记录数据	170
28.1	记录测站点数据	170
28.2	记录后视点数据	172
28.3	记录角度观测数据	174
28.4	记录距离观测数据	175
28.5	记录坐标数据	176
28.6	记录距离和坐标数据	177
28.7	记录注记数据	178
28.8	查看作业数据	179
28.9	删除记录的作业数据	180
29	选择/删除作业	182
29.1	选择作业	182
29.2	删除作业	185
30	存储/删除数据	186
30.1	存储/删除已知点数据	186
30.2	查看已知点数据	190
30.3	存储/删除编码	190
30.4	查看编码	193
31	输出作业数据	194
31.1	向计算机输出作业数据	194
32	使用USB存储设备	197
32.1	插入USB存储设备	197
32.2	选择T格式/S格式	198

32.3 存储作业数据到USB存储设备 .....	199
32.4 将USB存储设备中的数据上传到ES仪器 .....	201
32.5 显示和编辑文件 .....	203
32.6 格式化所选的外部存储设备 .....	204
33 仪器参数设置 .....	205
33.1 测量参数设置 .....	205
33.2 EDM设置 .....	211
33.3 键功能定义 .....	213
33.4 修改密码 .....	216
33.5 恢复缺省值设置 .....	217
34 警告和错误信息 .....	219
35 检验与校正 .....	223
35.1 圆水准器的检校 .....	223
35.2 倾斜传感器的检校 .....	224
35.3 视准轴的检校 .....	226
35.4 十字丝的检校 .....	227
35.5 光学对中器的检校 .....	229
35.6 距离加常数的检校 .....	231
35.7 激光对中器的检校 .....	232
36 标准配置和选购件 .....	235
36.1 标准配置 .....	235
36.2 选购件 .....	235
36.3 棱镜系统 .....	237
36.4 电源系统 .....	238
37 技术指标 .....	240
38 附加说明 .....	246
38.1 双面观测设置垂直度盘指标 .....	246
38.2 高精度距离测量的气象改正 .....	247
38.3 大气折光和地球曲率改正 .....	250
39 法规信息 .....	251

# 1. 安全操作须知

为确保仪器的安全使用,避免造成人身伤害和财产损失,本说明书使用“警告”或“注意”来提示操作仪器时应遵循的条款。

在阅读本说明书主要内容之前,请了解以下这些提示的具体含义。

## 提示的约定



**警告** 忽视本提示而出现错误操作,可能会造成操作人员的重伤或死亡。



**注意** 忽视本提示而出现错误操作,可能会造成操作人员的轻伤或财产损失。



此符号用于需特别注意条款的提示,并在该符号后面给出详细说明。



此符号用于禁止条款的提示,并在该符号后面给出详细说明。



此符号用于必须执行条款的提示,并在该符号后面给出详细说明。

## 一般情况



### 警告



禁止在高粉尘、无良好通风设备或靠近易燃物品环境下使用仪器，以免发生爆炸。



禁止自行拆卸和重装仪器，以免引起着火、电击、燃烧或有害辐射等意外事故。



禁止直接用望远镜观察太阳，以免造成眼睛失明。



禁止用望远镜经棱镜或其它反射目标观察太阳，以免损伤视力。

观测太阳时，如果通过望远镜直接观测，可能会导致眼睛失明。请务必使用阳光滤色镜（选购件）进行太阳观测。



 “36.2 选购件”



仪器放入仪器箱后应确认所有锁扣包括侧面的均已扣好，以免搬拿仪器时跌落伤人或造成财产损失。



### 注意



禁止坐在仪器箱上，以免滑倒造成人员受伤。



禁止将仪器放置在锁扣、背带或提柄已受损的仪器箱内，以免箱体或仪器跌落造成损伤。



禁止挥动或抛甩垂球，以免伤人。



确保仪器提柄的固定螺丝固定，以免提拿仪器时仪器跌落造成人员受伤或仪器受损。



确保固紧三角基座制动控制杆，以免提拿仪器时基座跌落造成人员受伤或基座受损。

## 电源系统



### 警告

 充电时，禁止在电池充电器上覆盖布类物品，以免引起火花或发生火灾。

 禁止使用非指定的电池，以免引起爆炸、异常发热或发生火灾。

 禁止使用与指定电源电压不相符的电压，以免造成火灾或触电事故。

 禁止使用受损的电线、插头或松脱的插座，以避免触电或火灾事故的发生。

 禁止使用非指定的电源线，以免造成火灾。

 只使用指定的充电器为电池充电，使用其它充电器可能会由于电压或电极不符而产生火花并导致火灾。

 禁止对其它设备或其它用途使用本机电池或充电器，以免造成火灾。

 严禁给电池加热或将电池扔入火中，以免爆炸伤人。

 为防止电池在存放时因短路而引发火灾，可使用绝缘胶带等贴于电池电极处。

 禁止使用潮湿的电池或充电器，以免导致短路而造成火灾。

 禁止使用潮湿的手连接或断开电源，以免触电。



### 注意

 不要接触电池渗漏出来的液体，以免有害化学物质造成皮肤灼伤或糜烂。

## 三脚架



### 注意



将仪器假设到三脚架上时，务必固紧三角基座制动控制杆和中心连接螺旋，以免仪器跌落伤人。



架设仪器时，务必固紧三脚架的脚螺旋，以免三脚架倒下伤人。



禁止将三脚架脚尖对准他人，以免碰伤。



架设三脚架时，应注意防止手脚被三脚架脚尖刺伤。



搬拿三脚架前，务必固紧脚螺旋，以免三脚架脚滑出伤及他人。

## 蓝牙无线技术



### 警告



禁止在医院附近使用蓝牙无线通讯，以免引起医疗设备故障。



使用的仪器距离心脏起搏器至少 22 厘米。否则所产生的电磁波可能会对起搏器带来不良影响从而使其无法正常工作。



禁止在飞机上使用本仪器，以免引起飞机的控制仪表失灵。



禁止在装有自动控制装置如自动门、火警报警器等地方使用本仪器，因为产生的电磁波可能会对自动控制装置带来不良影响而导致意外事故以及人员受伤的发生。

## 在低温环境下使用（仅用于低温型仪器）



### 注意




在-30°C 左右的低温环境下，不要用手直接接触仪器主机、附件、和仪器箱的金属部件，以免损伤裸露的皮肤。

## 2. 注意事项

### 三角基座

- 三角基座的锁紧螺丝出厂时是锁紧的以防止仪器在基座上移动。首次使用仪器时，请用螺丝刀松开该螺丝。当仪器长途运输前，需将该螺丝固紧以防止其在基座上移动。

三角基座锁紧螺丝

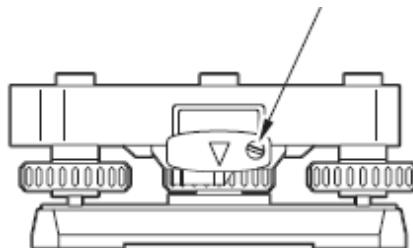

### 防尘防水性能

当电池护盖和外置接口护盖正确合好后，ES 具有 IP66 级防尘防水性能。

- 务必盖好电池护盖和外置接口护盖，以免粉尘和水汽进入ES仪器。
- 防止粉尘和水汽进入电池仓、外储存器仓和接口，否则可能会导致仪器损坏。
- 关闭仪器箱之前，确保仪器和仪器箱内干燥，防止仪器生锈。
- 不要用针类物体点击喇叭孔，以免破坏内部的防水板，导致仪器的防水性能下降。
- 如果电池护盖、外置接口护盖的橡胶密封圈已经损坏，请停止使用并更换密封圈。
- 为了确保仪器的防水性能，建议每两年更换一次橡胶密封圈。有关密封圈的更换，请联系您当地的销售代表。

### 锂电池

- 锂电池用于ES的日历和时钟运转的供电，正常使用和存储情况下，可维持数据保存约5年（温度=20°C，湿度=大约50%）。但也会因使用环境不同而导致供电时间变短。

### 垂直和水平制动旋钮

- 旋转仪器或望远镜时，务必完全松开垂直和水平制动旋钮，否则会影响精度。

### 数据备份

- 数据应该定期加以备份（传输到外部设备等），以防数据丢失。
-

## 用于低温环境（仅适用于低温型仪器）

- 严禁强行擦除仪器镜头或显示屏上的霜冻，否则可能会刮伤仪器。
- 如果仪器上有结冰或积雪时，应该使用柔软的抹布擦除，或将仪器放置在温暖的室内使冰雪融化后在擦拭。继续使用带有结冰或积雪的仪器，可能会导致操作错误。
- 仪器上有凝结物时，使用前要先用柔软的抹布擦除，以免导致仪器操作错误。
- 在低温环境下BDC70电池的工作时间会快速缩短。在大约-30℃的环境下作业时，建议使用外接电池BT-73Q（选购件）和配套的EDC119电缆。如果在大约-30℃的环境下测量时只能使用BDC70电池，请在温暖的室内对电池充电，并将电池保存在如衣服口袋等温暖的环境下。（电池的工作时间会因环境的不同而变化。）
- 在低温环境下，仪器的镜头盖和镜头罩会变得难以盖上。请先在如衣服口袋等温暖的环境下保存一会在盖。
- 在温差很大的两地搬运仪器时，应该将仪器放置在仪器箱内，减少温度急剧变化对仪器产生的影响。
- 测量时一定使用仪器原装配套的基座。使用其他的基座可能导致角度测量误差。

## 其它注意事项

- 测量前将外置接口护盖关闭。否则环境光线照射到USB口可能会影响测量结果。
- 如果将ES仪器从温暖的地方搬运到极冷的地方，可能会由于内部部件的收缩而导致按键失灵，这是由于密封的仪器内部冷空气造成的。如果按键无法按下，请打开电池护盖来恢复正常功能。在搬运ES仪器到极冷的地方之前，打开数据接口护盖可以避免按键失灵。
- 严禁将ES仪器直接放置在地面上，以免沙粒和灰尘对仪器基座中心螺孔或螺旋造成损坏。
- 严禁将望远镜直接照准太阳。仪器不使用时，请盖上镜头盖。当观测太阳时务必使用阳光滤色镜，以免导致仪器内部损坏。
-  “36.2 选配件”
- 防止ES仪器受到强烈冲击或震动。
- 迁站时务必将ES仪器从三脚架上取下。
- 取出电池前务必先关闭电源。
- 把ES仪器放入仪器箱之前应先取下电池，并将仪器按放置图正确放置到仪器箱。
- 如果需要连续超长时间或者在高湿度环境等特殊条件下使用仪器，请向您的当地代理商咨询有关事项。一般说来，仪器在特殊环境下使用发生故障不在产品保修范围内。

## 维护保养

- 仪器装箱前应仔细清洁，尤其是镜头，要先用镜头刷刷去尘埃，然后用镜头纸轻擦干净。
- 如果显示屏脏了，请用柔软的干布仔细轻擦。仪器其它部件或仪器箱的清洁，请使用中性清洗剂和略潮湿的软布轻擦。严禁使用有机、酒精或碱性溶液擦拭仪器或显示屏以免造成损坏。
- ES仪器应保存在干燥、恒温的室内。
- 三脚架有时会发生脚螺旋松动现象，应注意经常进行检查。
- 如果仪器的旋转部件、螺旋或光学部件（例如镜头）发生故障，请联系您的当地代理商。
- 如果仪器长期不使用，至少每三个月对仪器进行一次检查。
-  “35 检验与校正”
- 不要用力过猛强行从仪器箱内取出仪器。空仪器箱应该及时关好以防止潮湿。
- 定期对ES仪器进行检校，以确保仪器的测量精度。

## 本产品的出口

- 本产品及其配件、包含的软件/技术等均遵循EAR标准（出口管理规定）。取决于您要出口或使用的国家的不同，可能会需要事先取得美国出口许可证。在这种情况下，要由您来负责取得该出口许可证。下表显示2012年1月起需要取得该出口许可证的国家。详情请参见出口管理规定。
- 北朝鲜
- 伊朗
- 叙利亚
- 苏丹
- 古巴
- 美国EAR的网站：[http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear\\_data.html](http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html)

## 免责声明

- 产品用户必须严格按照使用说明书操作仪器，并对仪器硬件及性能进行定期检测。
- 因破坏性、有意的不当使用或错误使用而引起的任何直接或间接的后果及利益损失，厂商及其代表处对此不承担责任。
- 因自然灾害（如地震、风暴、洪水等）、火灾、事故或第三者责任和/或在特殊环境下

使用而引起的任何直接或间接的后果及利益损失，厂商及其代表处对此不承担责任。

- 任何因使用本产品或产品不能使用而导致的数据改变、数据丢失、利润损失、业务中断等损失，厂商及其代表处对此不承担责任。
- 任何因不按本使用说明书进行仪器操作而引起的后果及利益损失，厂商及其代表处对此不承担责任。
- 任何因操作不当或与其他产品连接而引起的后果及利益损失，厂商及其代表处对此不承担责任。

### 3. 激光安全信息

根据 IEC 发布的 60825-1 Ed. 2.0:2007 标准和美国联邦政府发布的 FDA CDRH 21CFR Part 1040.10 和 1040.11 规章（遵循 FDA 2007 年 6 月 24 日发布的激光产品性能标准注意事项第 50 条），ES 仪器属下列等级激光产品。

- EDM 测距：3 级激光产品（当使用棱镜或反射片测距时为 1 级激光产品）
- 激光对中（）：2 级激光产品




- 当选择无棱镜测距时，EDM 测距的激光等级为 3R 级激光产品。当使用棱镜或反射片测距时为 1 级激光产品。



#### 警告

- 任何不严格按照说明书指定方法操作、使用或调校仪器都可能会导致辐射性伤害。
- 请遵循说明书中或仪器上标签的安全提示，确保安全使用本激光产品。

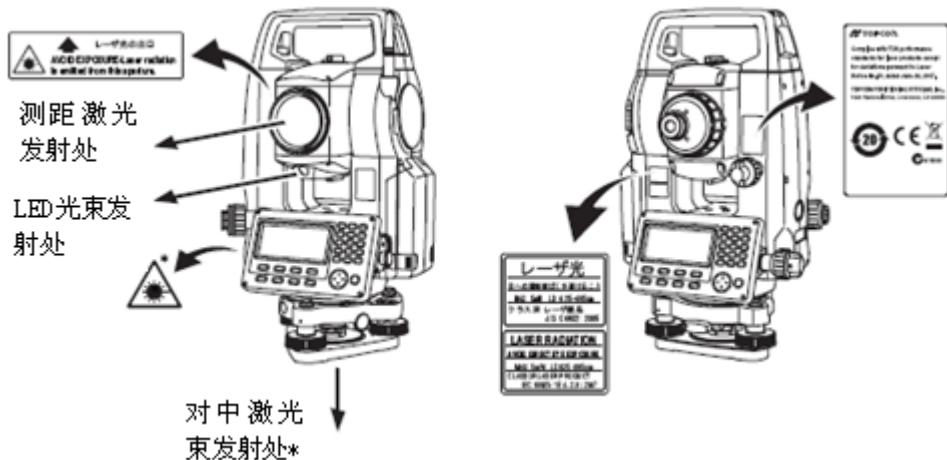

- \*: 仅用于激光对中型仪器（）
- 严禁将激光束对准他人，避免对眼睛或皮肤造成伤害。
- 严禁直视激光束，以免对眼睛造成永久性伤害。
- 严禁盯看激光束，以免对眼睛造成永久性伤害。
- 如果由于上述原因导致眼睛不适，应及时到医院就诊。
- 严禁用望远镜等光学仪器观看激光束，以免造成眼睛永久性伤害。
- 正确照准，避免激光束偏离目标。





## 注意

- 测量作业前应检查激光发射是否正常，此外还应定期对仪器进行检校。
- 不使用仪器时要关闭仪器电源，卸下电池，盖上镜头盖。
- 仪器报废后要毁掉其电源，以免激光发射。
- 为防止不经意造成的伤害，架设仪器时应使激光束高度避开路人或司机头部高度。
- 严禁将激光束对准镜子、窗户或高反射率的物体面，以防反射的激光束对人造成伤害。
- 在使用激光指向功能完成测距后应及时关闭激光输出，因为即便是中断测距后激光束的发射仍在继续（打开激光指向功能后，激光束的发射将持续5分钟后才自动关闭；但在不显示目标类型符号（例如：）的测量模式界面下，激光束的发射不会自动关闭）。
- 只有经过下列项目培训的人员方可使用本产品：
- 阅读本说明书了解了产品的使用方法。
- 阅读本章节掌握了安全防护知识。
- 阅读本章节具备必要的防护用具。
- 具备发生伤害后的报告和救护措施（运送伤员的操作要求预案和激光伤害后的医生联络方式等）。
- 作业时，建议在仪器激光测程范围内的工作人员配戴与仪器波长相应的辐射防护眼镜。
- 在仪器激光工作区内应设置激光警示标志。

## 4. ES 产品简介

### 4.1 仪器部件名称

#### ● ES 系列

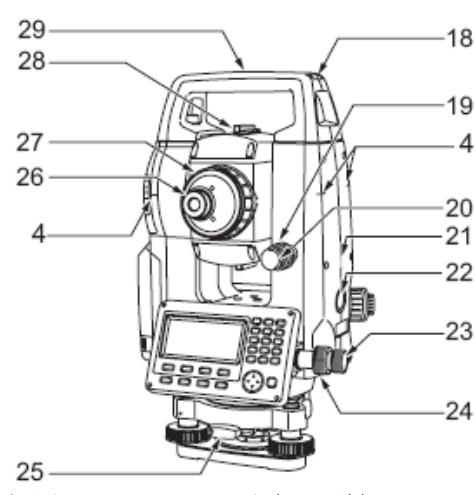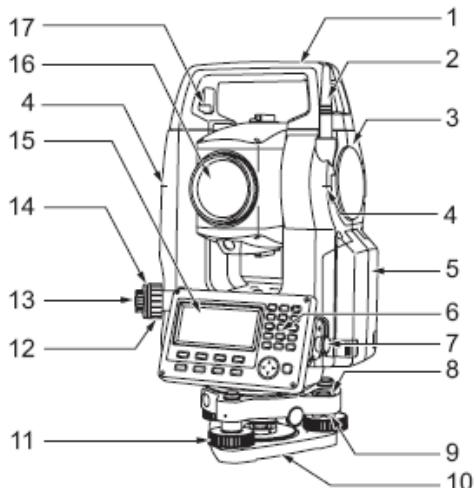

- 1 提柄
- 2 蓝牙天线
- 3 外置接口护盖 (USB 口)
- 4 仪器量高标志
- 5 电池护盖
- 6 操作面板
- 7 串口/通讯和电源综合接口  
(ES-101/102, 低温型: ES-103/105)
- 8 圆水准器
- 9 圆水准器校正螺丝
- 10 基座底板
- 11 脚螺旋
- 12 光学对中调焦螺旋
- 13 光学对中目镜
- 14 光学对中分划板护盖

(激光对中型仪器无 12-14 项 ( ))

- 15 显示屏
- 16 物镜  
(含激光指向功能)
- 17 提柄固定螺丝
- 18 管式罗盘插口
- 19 垂直制动旋钮
- 20 垂直微动旋钮
- 21 扬声器
- 22 触发键
- 23 水平微动旋钮
- 24 水平制动旋钮
- 25 基座制动钮
- 26 望远镜目镜螺丝
- 27 望远镜调焦钮
- 28 粗瞄准器
- 29 仪器中心标志



## 粗瞄准器

粗瞄准器用于测点方向的粗略照准，照准时旋转仪器至使粗瞄准器内的小三角对准目标方向。



## 仪器量高标志

ES 仪器高度如下：

- 自三角基座顶面至仪器量高标志处为192.5mm。
- 自三角基座底面至仪器量高标志处为236mm。

注意其与测站设置时输入的“仪器高”数据的区别，该“仪器高”数据是指测站地面点至仪器量高标志处的距离。



## 触发键



在 ES 仪器的测量模式下，或当显示[观测]键/[停止]键时，按触发键可以开始测量/停止测量。




## 激光指向功能

可见红色激光束可以在不用望远镜的情况下直接照准目标，在光线不足的环境下尤其方便。

操作面板

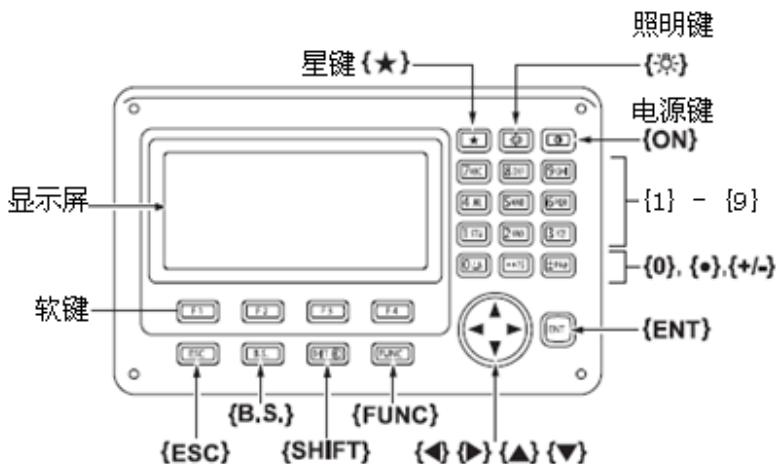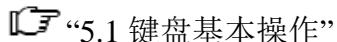


## 导向光

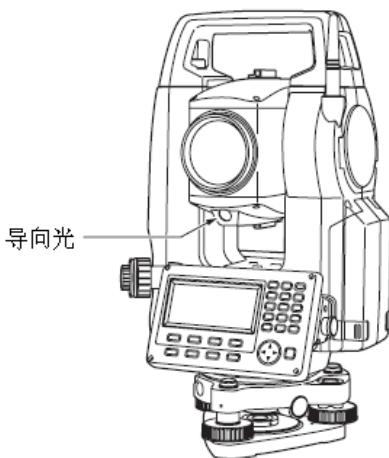

## 导向光

使用导向光可以提高放样的测量效率。导向光由红、绿两色光组成，持尺人员可以通过所看到的导向光颜色来确定仪器望远镜的照准方向。

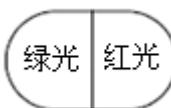

(当仪器位于盘左时，从物镜方向看过去)

## 导向光状态

光状态	含义
红光	(从持尺人员的位置) 将棱镜左移
绿光	(从持尺人员的位置) 将棱镜右移
红绿光	棱镜位于正确的放样方向

当导向光打开时，在显示屏上将会显示其符号。





### “5.2 显示功能”

## 提柄


可以从仪器上拆卸提柄。松开提柄固定螺丝，即可卸下提柄。



- 要卸下提柄，请握住提柄的两端垂直向上取出。如果只握住提柄的一端或者倾斜取出，将可能导致提柄连接处损坏。

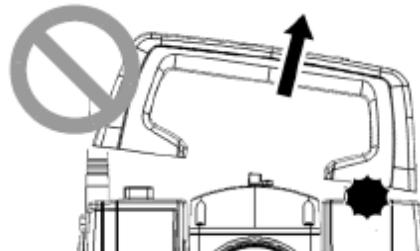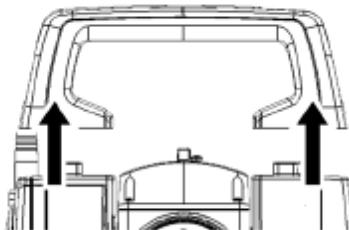

## 4.2 模式结构图

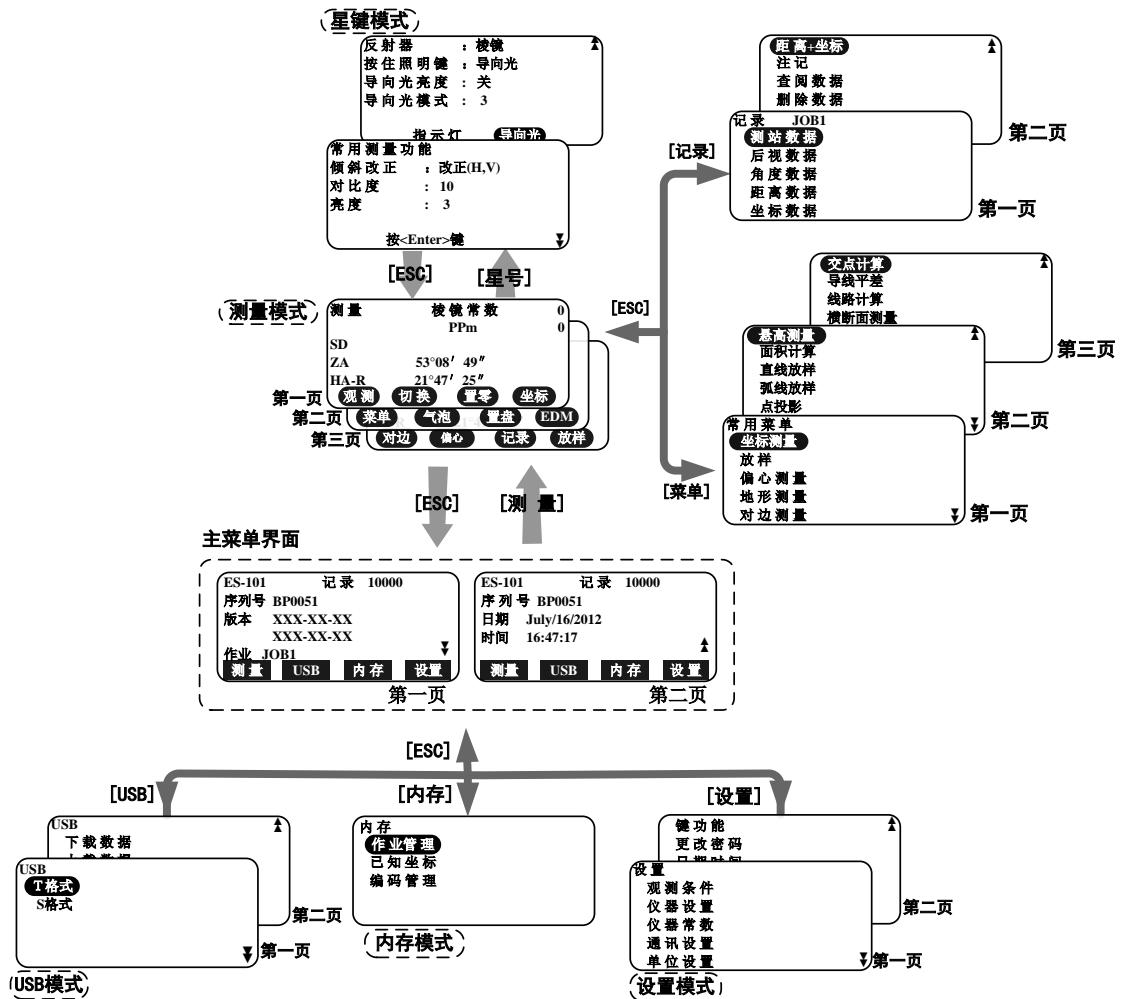

## 4.3 蓝牙无线通讯技术

- 蓝牙无线通讯功能仅对内置了蓝牙模块的机型有效。
- 蓝牙无线通讯技术的使用必须遵守仪器使用地国家的无线通讯管理法规。有关的具体情况可事先向您的当地代理商咨询。



“39. 法规信息”

- 拓普康公司对使用本仪器蓝牙通讯功能传输的内容及后果不承担责任。因此，在重要数据通讯前，请先进行测试以确保通讯操作的正确。
- 请不要向任何第三方泄露蓝牙通讯内容。

### 蓝牙通讯时的无线电干扰

ES 的蓝牙无线通讯采用 2.4GHz 频段，这与下列设备所采用的频段相同：

- 工业、科学、医疗（ISM）设备，如微波设备、心脏起搏器等。
- 工厂生产线等使用的便携式无线电台设备（需授权）。
- 便携式小功率无线通讯设备（无需授权）。
- IEEE802.11b 或 IEEE802.11g 标准无线 LAN 通讯设备。

上述设备所使用的频段与蓝牙通讯使用的频段相同，故当在上述这些设备附近使用 ES 仪器时，可能会形成干扰而导致蓝牙通讯速度缓慢或失败。

虽然本仪器的使用不需要取得无线电通讯许可，但在进行蓝牙通讯时要注意以下事项：

- 关于工厂生产线便携式无线电台或便携式小功率无线通讯设备
    - 通讯前检查确认仪器附近是否存在上述无线通讯设备，不要在其附近进行通讯操作。
    - 一旦出现仪器对工厂生产线便携式无线电台造成干扰时，应立即中断连接，采取其他通讯方式防止干扰进一步加剧（例如：采用通讯电缆连接等方式）。
    - 一旦出现仪器对便携式小功率无线通讯设备造成干扰时，请联系您的当地代理商。
  - 在 IEEE802.11b 或 IEEE802.11g 标准无线 LAN 通讯设备附近使用 ES 仪器时，请关闭所有不使用的设备。
    - 可能会产生干扰，导致通讯速度降低甚至完全中断，此时应关闭所有不使用的设备。
  - 严禁在微波设备附近使用 ES 仪器。
    - 微波炉会对无线通讯造成重大干扰，导致通讯中断。通讯时仪器应距离微波炉至少 3m 以上。
  - 使用 ES 仪器时，尽可能远离电视机和收音机。
    - 电视机和收音机采用与仪器蓝牙通讯不同的频段。
- 但是，近距离使用时对仪器的蓝牙通讯无明显影响，但蓝牙通讯对电视机和收音机的声音、图象会产生噪声信号，影响其性能。

## 有关通讯的注意事项

### ● 最佳通讯效果

- 因为不通视或使用PDA、计算机等设备原因，蓝牙无线通讯的有效范围会变小。木材、玻璃或塑料等材料并不会阻断蓝牙通讯的进行，但会缩短有效通讯距离。此外，带金属框的木头、玻璃和塑料、金属板、金属箔、其它隔热材料以及金属粉涂层会影响蓝牙通讯，混凝土，钢筋混凝土，金属会阻断蓝牙通讯。
- 仪器防雨时要使用塑料仪器罩，不要使用金属材料的仪器罩。
- 蓝牙天线的方向会影响有效通讯范围。

### ● 大气条件对蓝牙通讯的影响

ES 仪器发射的无线电波会被雨、雾、人体湿气等吸收或使之发散而导致有效通讯范围变小。同理，在树林进行无线通讯时也可能导致有效通讯范围变小。此外，在靠近地面进行无线通讯时，会导致信号强度损失较大而造成有效通讯范围变小。建议蓝牙通讯时在尽可能高的位置上进行。

## 5. 基本操作

### 5.1 键盘基本操作

在阅读后续各测量相关章节前，请先熟悉本章介绍的基本键操作。

 面板上的操作键位置：“4.1 仪器部件名称”

#### ● 开机与关机

{ON}	开机
{ON} (按住 1 秒左右)	关机

#### ● 显示屏和键盘的背光打开与关闭

	打开或关闭屏幕、键盘、分划板的背光
---	-------------------

#### ● 目标类型切换

仅当屏幕显示目标符号（例如：）时，可以切换目标类型。

{SHIFT}⊗	进行目标类型（棱镜  /反射片  /无棱镜  ）的切换
----------	--

 目标类型符号显示：“5.2 显示功能”，在星键模式下切换目标类型：“5.3 星键模式”，在设置模式下切换目标类型：“33.2 EDM 设置”

#### ● 激光指向/导向光打开与关闭

 (按下并保持)	按下并保持，直到听到一声响，打开或关闭激光指向/导向光
--	-----------------------------

 激光指向/导向光的选择：“33.2 EDM 设置”



- 激光指向/导向光打开后，激光光束将持续发射5分钟然后自动关闭。但在状态屏幕下和未显示目标类型符号（例如：）的测量模式界面下，激光光束将不会自动关闭。

## ● 软键操作

软键对应功能显示在屏幕底行。

{F1}~{F4}	选取软键对应功能
{FUNC}	切换测量模式的显示页面（翻页） (当多于 4 个软键时)

## ● 字母/数字输入

{SHIFT}	在数字或字母输入模式间进行切换
{0}~{9}	在数字输入模式下，输入按键上的数字。 在字母输入模式下，输入按键上方的字符。
{.}/{±}	在数字输入模式下，输入小数点或正负号。 在字母输入模式下，输入按键上方的字符。
{◀}/{▶}	左右移动光标/选择其他选项
{ESC}	取消输入的数据
{B.S.}	删除左边字符
{ENT}	选择/接受输入的字符/值

示例：在作业名字段内输入作业名称“JOB M”

1. 按{SHIFT}键，进入字母输入模式  
屏幕右侧显示“A”表示处在字母输入模式。
2. 按{4}键，显示字母“J”。
3. 按三次{5}键，显示字母“O”。
4. 按两次{7}键，显示字母“B”。
5. 按{▶}键，输入一个空格。
6. 按一次{5}键，显示字母“M”。  
按{ENT}键完成输入。




## ● 选择项目

{▲}/{▼}	上下移动光标
{◀}/{▶}	左右移动光标/选择其他选项
{ENT}	接受选项

示例：选择反射器类型

- 在测量模式第 2 页菜单下，按[EDM]键。
- 按{▲}或{▼}键，将光标移至“反射器”。
- 利用{◀}或{▶}键，选取目标类型选项。

在“棱镜”、“反射片”和“无棱镜”之间切换。

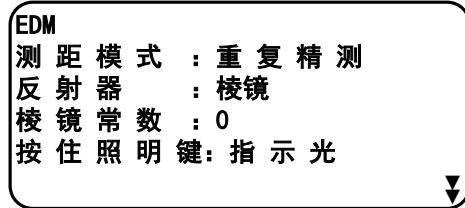

- 按{ENT}或{▼}键，将光标移至下一选项。

该选项设置完毕，继续设置其他选项。

## ● 模式切换

[★]	从测量模式切换至星键模式
[设置]	从状态模式切换至设置模式
[测量]	从状态模式切换至测量模式
[USB]	从状态模式切换至 USB 模式
[数据]	从状态模式切换至数据模式
{ESC}	退出当前模式返回状态模式


“4.2 模式结构图”

## ● 其它操作

{ESC}	返回前一界面
-------	--------


## 5.2 显示功能

### 主菜单界面

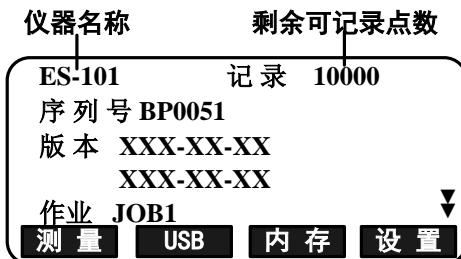

注：主菜单界面是本说明书描述大部分操作步骤的起始界面，敬请多加留意。

### 测量模式界面

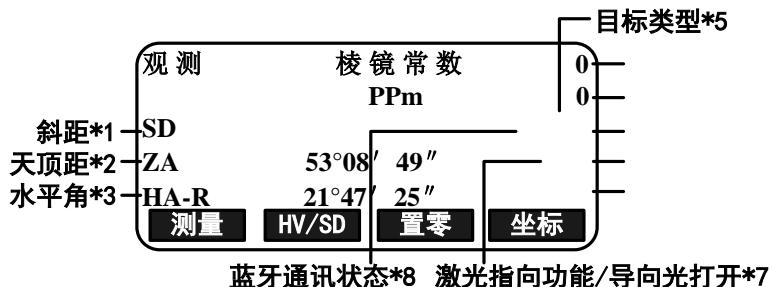

### 观测界面



### 输入界面



## \*1 距离显示

 距离显示模式切换：“33.1 仪器参数设置”

SD: 倾斜距离

HD: 水平距离

VD: 高差

## \*2 垂直角显示

 垂直角显示模式切换：“33.1 仪器参数设置”ZA: 天顶距 ( $Z=0$ )VA: 垂直角 ( $H=0$  或  $H=\pm 90$ )

按[ZA/%]键，可在垂直角/坡度(%)之间切换。

## \*3 水平角显示

按[R/L]键，可切换水平角显示模式。

HA-R: 水平角右角

HA-L: 水平角左角


## \*1、2、3

按[切换]键，可在“SD, ZA, HA-R”和“SD, HD, VD”之间切换。

## \*4 剩余电量显示 (温度=25°C, 测距时)

使用 BDC70 电池	使用外接电池	剩余电量
		3 级, 电量满
		2 级, 电量充足
		1 级, 电量不足一半


		0 级, 电量不足 需要充电
(每隔 3 秒钟显示一次此符号)		电量已经耗尽。 观测停止, 立即充电。

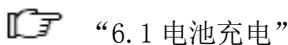

“6. 1 电池充电”

#### \*5 目标类型显示

按 {SHIFT} 键, 切换目标类型。此功能键仅在有目标类型符号显示界面下有效。

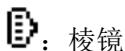

: 棱镜




: 反射片



: 无棱镜

#### \*6 倾斜改正状态显示

显示该符号时表示对垂直角和水平角自动进行倾斜补偿改正功能已经打开。

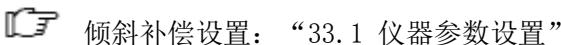

倾斜补偿设置: “33. 1 仪器参数设置”

#### \*7 激光指向/导向光状态显示

激光指向/导向光选择: “33. 2 EDM 设置”, 激光指向/导向光打开或关闭: “5. 1 键盘基本操作”

: 激光指向已打开。

: 导向光已打开。

#### \*8 蓝牙通讯状态显示

: 连接已建立 (模式设置为“从设备”)

-  连接已建立（模式设置为“主设备”）
-  (闪烁): 连接建立中（模式设置为“从设备”）
-  (闪烁): 连接建立中（模式设置为“主设备”）
-  (闪烁): 正在等待中
-  (闪烁): 正在断开连接（模式设置为“从设备”）
-  (闪烁): 正在断开连接（模式设置为“主设备”）
-  蓝牙设备已关闭（模式设置为“从设备”）
-  蓝牙设备已关闭（模式设置为“主设备”）

\*9 测距激光束发射时显示


\*10 输入模式

- A:** 输入大写字母。
- a:** 输入小写字母输入。
- 1:** 输入数字。

### 5.3 星键模式


按星键（★），进入星键模式菜单。

在星键模式下，您可以从输入菜单启动测量程序，也可以设置常用的测量参数。

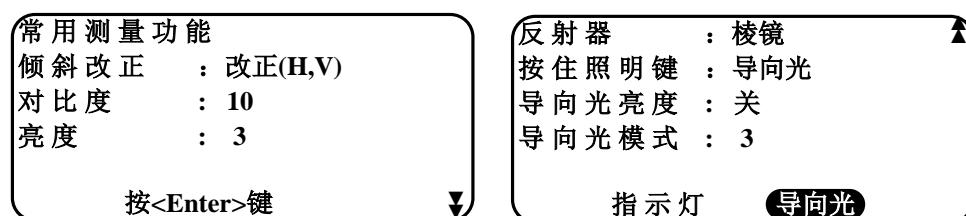

在星键模式下，可以设置下列仪器参数：

## 1. 进入输入菜单

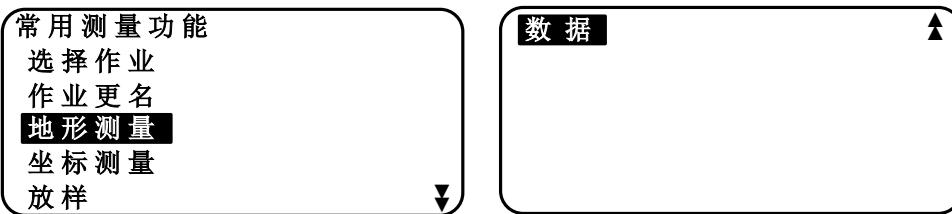

2. 倾斜补偿改正打开/关闭
3. 调节显示屏的黑白对比度 (0~15 级)
4. 切换目标类型
5. 激光对中器打开/关闭 (仅适用于激光对中型仪器)
6. 调节十字丝照明显亮度 (1~5 级)
7. 按住照明键的设置
8. 激光指向打开/关闭

\* 星键模式只能在测量模式下使用。

## 6. 电池的使用

### 6.1 电池充电



电池在出厂时并未充电。



- 严禁将电池短路，以免发热或产生火花引发火灾。
- 电池不能在指定的充电温度范围之外进行充电，否则即使充电指示灯闪动也无法给电池充电。确保总是在指定的充电温度范围之内给电池进行充电。
- 不要将电池置于高于35°C的温度环境下，以免缩短电池的使用寿命。
- 电池长期不使用时，为保证电池的质量应每月充电一次。
- 刚充好电的电池不要立即再次充电，以免降低电池的性能。
- 不要试图对指定电池之外的其它电池进行充电。
- 如果电池电量过低，该电池可能无法充电，或者电池的工作时间缩短。随时保持电池具有一定的电量。
- 充电器在充电时发热属正常现象。

#### 电池充电步骤

1. 将电源电缆与CDC68 充电器连接好后，把插头插入电源插座中。
2. 将 BDC70 电池上的导槽对准 CDC68 充电器的导块后沿箭头方向推入电池。  
充电指示灯闪动表示开始充电。
3. 充电完成大约需要 5.5 小时（25°C 温度环境下）。
4. 充电指示灯亮不闪动表示充电完成。  
取出电池，拔下电源插头。

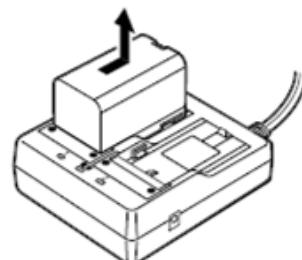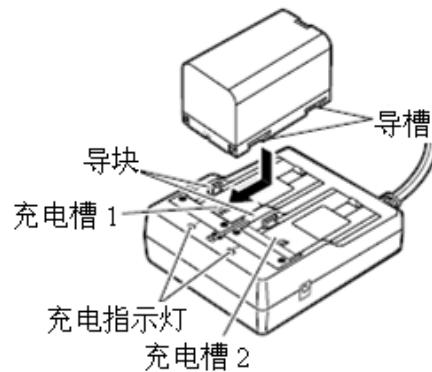



- 充电槽1和2：充电器对先装入的电池进行充电。当装入两块电池时，充电器首先对充 电槽1的电池充电，然后再对充电槽2的电池充电。（第2步）
- 充电指示灯：当不在指定的充电温度范围内或电池插入不正确时，充电指示灯将会关闭。除此之外若出现充电指示灯不亮的情况，请与您的当地代理商联系。（第2步和第3步）
- 充电时间：当充电的环境温度过高或过低时，充电时间可能会多于5.5小时。

## 6.2 电池装卸


请装入已充电的电池。



- 仅使用本仪器提供的BDC70电池。
- 取出电池前务必先关闭电源。
- 在装卸电池之前，请注意防止水滴或尘土进入主机内。
- 如果电池盖未盖好、位置接口盖未正确盖好，本仪器的防水性能可能会无法确保。在雨水或其他液体可能洒落到仪器上的条件下，一定要盖紧这些盖子。

### 电池安装步骤

1. 按下电池护盖两端的解锁钮，向外打开电  
池护盖。

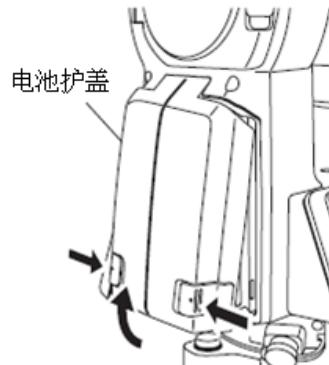


2. 沿电池的箭头方向，向下将电池插入。



倾斜插入电池可能会导致仪器损坏或者电池损坏。

3. 关闭电池护盖，直至听到咔嗒声响，此时确信电池护盖已经关好。

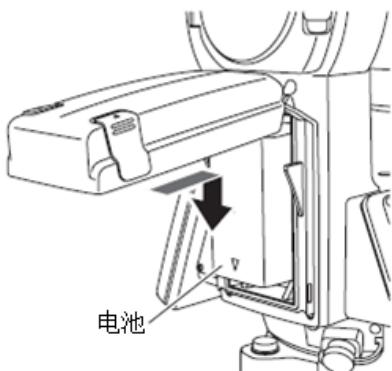

## 7. 架设仪器




- 整平仪器前应装上电池，因为整平仪器后如果再装上电池会使仪器发生微小的倾斜。


### 7.1 仪器对中

#### 光学对中器目镜对中操作步骤

- 设置三脚架架腿间等距，三脚架架头位于测量点上并近似水平，三脚架腿牢固地支撑在地面上。

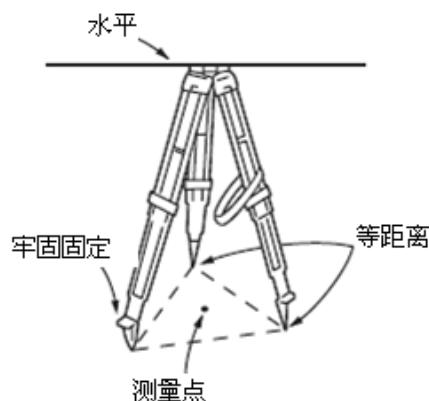

- 将仪器置于三脚架架头上，一只手扶住仪器，另一只手旋紧仪器底部的中心螺旋使仪器固定在三脚架上。

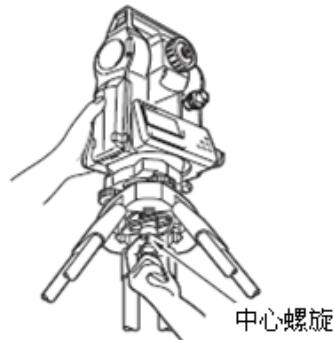


- 通过光学对中器目镜观察，旋转光学对中器目镜至使十字丝最清晰，再旋转光学对中器调焦钮至使地面测量点最清晰。




## 激光对中操作步骤 ( )

1. 架设脚架并将仪器固定在三脚架架头上。  
“光学对中器目镜对中步骤” 中步骤 1 和 2
2. 按 {ON} 键开机。  
“9. 开机与关机”  
屏幕显示圆水准器。
3. 按 [对中开] 键，打开仪器底部的对中激光束。

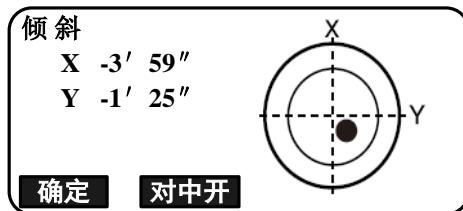

4. 按 {◀}/{▶} 键，调节激光束亮度。

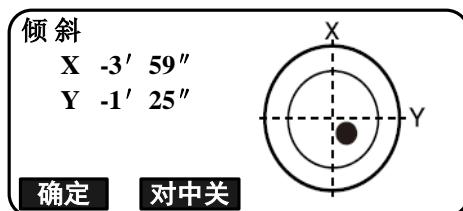

5. 调整脚架上的仪器位置至使对中激光点对准测量点中心。
6. [对中关] 键，关闭对中激光束。  
也可按 {ESC} 键返回上一界面，此时对中激光自动关闭。




在阳光直接照射的环境下作业时，激光对中光斑的可视度可能会受到影响。此时可用遮挡阳光的方法来提高可视度。

## 7.2 仪器整平

### 仪器整平操作步骤

1. 调节脚螺旋使地面测点位于光学对中器十字丝中心。

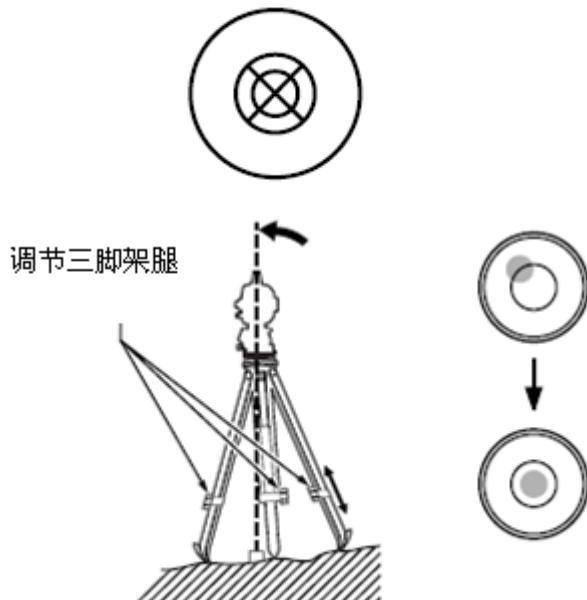

2. 缩短距气泡最近的三脚架腿或伸长距气泡最远的三脚架腿，再调节另一三脚架腿使圆水准器气泡居中。


检查圆水准器气泡是否居中，如果不居中，则调整脚螺旋直到圆水准器气泡居中。

3. 按{ON}键开机。



#### “9. 开机与关机”

- 屏幕显示圆水准器。
- “●”表示圆水准器中的气泡。在内圆之内则整平范围在±4'，在外圆之内则整平范围在±6'。
- 屏幕显示X和Y轴的倾斜角度值。
- 当仪器的倾斜超出了传感器的检测范围，将不会显示“●”。此时应该重新整平仪器，检查气泡是否在圆水准器中，直到屏幕上显示“●”。

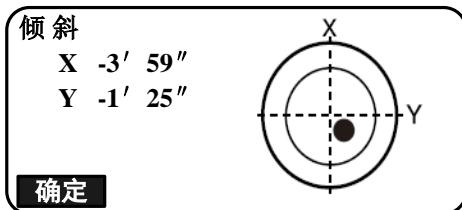


- 在观测作业时，如果仪器倾斜了，屏幕上将会显示圆水准器。


4. 整平圆水准器中的“●”。

 步骤 1 至 2

- 如果气泡已经居中, 转到步骤9。

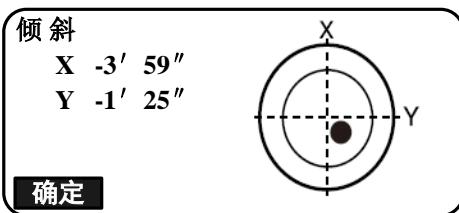

5. 转动仪器, 直到望远镜平行于脚螺旋A、B的连线, 固紧水平制动钮。

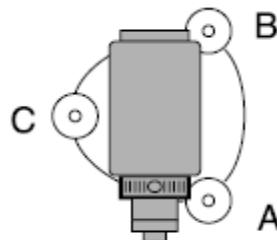

6. 调整旋转脚螺旋A、B, 使X轴的倾斜角值为0。再调整旋转脚螺旋C, 使Y轴的倾斜角值为0。

7. 稍许松开仪器中心螺旋, 通过光学对中器目镜一边观察对中点一边小心地将仪器在三脚架架头上滑动, 直到测量点精确对中十字丝后再旋紧中心螺旋。

- 如果使用激光对中仪器, 打开对中激光查看是否精确对准测量点。

 “激光对中操作步骤  
()”

8. 再次检查气泡位置是否在圆水准器中居中。如果不居中, 从步骤6开始重复操作。

9. 整平完毕, 按[确定]键进入测量模式。


## 8. 调焦与照准



- 照准目标时，如有强烈阳光直接进入物镜可能会造成仪器功能故障。此时应使用物镜遮光罩。  
更换不同盘位观测时，用十字丝照准目标的同一位置。

### 调焦和照准的操作步骤

1. 将望远镜对着一明亮无地物的背景，把目镜顺时针方向旋到底，再反时针方向慢慢旋至使十字丝成像最清晰。  
采用这种方法，由于您的眼睛是无穷远调焦的，所以十字丝不需要经常调焦。
2. 松开垂直和水平制动旋钮，用粗瞄器大致对准目标方向，使目标进入望远镜视场后固紧两制动旋钮。
3. 旋转望远镜调焦环使目标成像最清晰。旋转水平和垂直微动旋钮使十字丝中心精确对准目标。照准时，微动旋钮的最后旋转方向都应是顺时针方向。
4. 再次旋转望远镜调焦环进行对焦，使目标成像与十字丝间不存在视差。

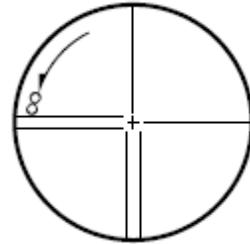

### 消除视差

当测量员眼睛在目镜前稍微移动时，目标成像与十字丝间出现的微小相对偏差称为视差。

测量时视差会导致读数误差，视差可以通过读数前正确调焦十字丝来消除。

## 9. 开机/关机

手工设置垂直度盘指标：“33.1 仪器参数设置”，密码设置/更改：“33.4 密码设置”

### 开机操作步骤

#### 1. 按{ON}键开机。

开机后仪器首先进行自检，以确保仪器状态正常。

- 如果设置了密码，仪器显示如右所示等待输入密码界面，输入密码并按{ENT}键。

- 如果参数“手设竖盘”设为“Yes”，仪器显示如右图所示界面。

通过盘左、盘右观测手动设置竖盘指标差：“38. 附加说明”

之后，屏幕显示倾斜信息。

“7.2 仪器整平”


按{ESC}键跳过仪器整平。

密码:

置零

盘左读数  
VA V1  
HA-R 338°02' 37"  
**确定**

倾斜  
X -3' 59"  
Y -1' 25"

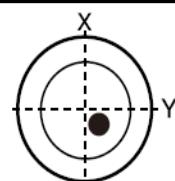

**确定**


测量

棱镜常数	0
PPm	0
SD	525.450m
HD	518.248m
VD	86.699m
<b>观测</b>	<b>切换</b>
<b>置零</b>	<b>坐标</b>




- 若“仪器设置”中的“恢复功能”选项设置为“打开”，则开机后屏幕恢复关机前的显示。

(执行对边观测功能时除外)

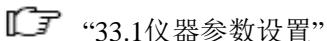

- 在受强风或振动影响的环境下观测而使显示值不稳定时，将“观测条件”设置中的“倾斜改正”项设为“关闭”。

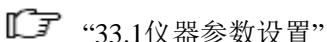

## 关机操作步骤

1. 长时间按{ON}键关机。



- 当电池电量不足时，每隔3秒钟就会显示一次电池符号，此时应立即停止测量，关闭电源，给电池充电或者更换充满电的电池。
- 为节省电能，ES仪器会在停止操作一定时间后自动关机。自动关机时间可以在<仪器设置>界面下的“关机方式”选项中设置。



## 10. 连接外部设备

### 10.1 蓝牙通讯的必要设置

利用蓝牙无线通讯技术，ES 仪器可与其它蓝牙设备进行无线通讯。在设置模式的“通讯设置”下可对蓝牙无线通讯进行参数设置。

#### 基本设置的操作步骤

1. 在主菜单界面下，按[设置]键，进入设置模式，并选取“通讯设置”。

2. 设置“使用蓝牙”选项为“使用”。

使用 蓝牙	: 使用
蓝牙 设置	
连接 设备表	
设备 信息	

3. 选择“蓝牙设置”。

使用 蓝牙	: 使用
<b>蓝牙 设置</b>	
连接 设备表	
设备 信息	

4. 设置“模式”为“主设备”或“从设备”。

 “ 蓝牙连接”

模式	: 从 设备
认证	: 不 需
和 校 验	: 关

5. 进行“连接”设置。

利用{◀}/{▶}键从 ES 仪器蓝牙设备注册表中选取配对设备。

 注册设备：“蓝牙配对设备注册操作步骤”

- 当“模式”设置为“从设备”时，不需进行“连接”设置。

模式	: 主 设备
连接:	未 注 册
认证	: 不 需
和 校 验	: 关

6. 将“认证”（授权）设置为“需要”或“不需要”。

7. 设置密码。设置为与您的蓝牙设备相同的密码。

- 密码最大长度为16字符，出厂默认密码为“0123”。输入密码时以“\*”显示（例如：“\*\*\*\*\*”）。
- 当“认证”设置为“不需要”时，无需输入密码。



- 根据您所使用的设备情况，设置其他通讯参数。

输出格式和指令操作：“通讯手册”

ACK/NAK	: 关
CR,LF	: 关
ACK 模式	: 标准



### 蓝牙连接

- 在两个配对的蓝牙设备之间进行通讯时，要求将其中一设备设为“主设备”，另一设备设为“从设备”。当连接由ES仪器发起时，将ES仪器设为“主设备”，当连接由配对的蓝牙设备发起时，将ES设为“从设备”。

### 蓝牙配对设备注册的操作步骤

1. 在设置模式下，选择“通讯设置”。

2. 设置“使用蓝牙”选项为“使用”。

3. 选择“连接设备表”。

使用蓝牙	: 使用
蓝牙设置	
连接设备表	<b>连接设备表</b>
设备信息	

#### 4. 注册蓝牙设备。

选择某一设备后，按[编辑]键，更新相关信息。

##### 连接设备表

**DEVICE1**  
DEVICE2  
DEVICE3  
DEVICE4

**编辑** **删除**



- 选取某一设备后，按{ENT}键查看详细信息。
- 按[往上]/[往下]键，查看上一个设备或下一个设备的详细信息。
- 按[删除]键，删除所选设备信息。

##### 设备详情

名称：  
**DEVICE2**  
BD地址：

**往上**

**往下**

**DEVICE2**

删除

确认？

**否**

**是**

#### 5. 输入“设备名称”和“BD 地址”，按[注册]键。

- 可输入12位十六进制数。
- 按[查找]键，可以搜索周围的蓝牙设备并记录其地址。

从设备列表中选取某一个地址后，按[确定]键，显示其“BD地址”。（如果ES仪器在30秒钟内未搜索到任何蓝牙设备，搜索将会自动取消。）

##### 使设备注册

名称：  
**DEVICE2**  
BD地址：

**A**

**查找**

**注册**

##### 查找中...

00037AEC3321  
002268E56313  
4C8093826FA8  
00265F534D85

**查找** **确定**

### ES 仪器蓝牙信息显示的操作步骤

- 在设置模式下，选择“通讯设置”。
- 设置“使用蓝牙”选项为“使用”。

使用蓝牙 : 使用  
蓝牙设置  
连接设备表  
**设备信息**

### 3. 选择“设备信息”。

屏幕显示ES仪器的蓝牙信息，ES仪器的“BD地址”必须为在蓝牙设备中注册过的。

**蓝牙编 号:**

**XXXXXXX, XXXXXXXX**

**固 件 :** X.X.X

**BD地 址 :**

**XXXXXXXXXX**



### 蓝牙设备地址

蓝牙设备地址是每一个蓝牙设备独有的编号，用于通讯时对蓝牙设备的识别。蓝牙设备地址由 12 位十六进制数的字符组成 (0~9, A~F)。某些蓝牙设备可能由其自己的蓝牙设备地址来识别。

## 10.2 蓝牙设备连接的建立

当将设置模式的“通讯设置”下的“使用蓝牙”选项设置为“使用”后，在测量模式下将会显示 [**YH**]/[**Y—**] 功能键。

### 建立蓝牙设备连接的操作步骤

#### 1. 完成蓝牙通讯必需的各项设置。

“10.1 蓝牙通讯的必要设置”

<b>测 量</b>	<b>棱 镜 常 数</b>	<b>0</b>
	<b>PPm</b>	<b>0</b>
<b>SD</b>	<b>525.450m</b>	
<b>ZA</b>	<b>80°30' 15"</b>	
<b>HA-R</b>	<b>120°10' 00"</b>	

#### 2. 在测量模式的第 4 页菜单下，按 [**YH**] 键，打开 ES 仪器蓝牙模块的电源并开始建立连接。

<b>测 量</b>	<b>棱 镜 常 数</b>	<b>0</b>
	<b>PPm</b>	<b>0</b>
<b>SD</b>	<b>525.450m</b>	
<b>ZA</b>	<b>80°30' 15"</b>	
<b>HA-R</b>	<b>120°10' 00"</b>	

蓝牙图标显示蓝牙通讯当前的状态。

“5.2 显示功能”



- 当ES仪器“蓝牙设置”中的“模式”设置为“从设备”时，只能由配对蓝牙“主设备”来启动建立连接。

- 当ES仪器“蓝牙设置”中的“模式”设置为“主设备”时，由ES仪器启动与配对蓝牙设备（在“蓝牙设置”下的“连接”所指定的）建立连接。
- 软键（在测量模式下）
  - []: 当“模式”设置为“从设备”时，按此键仪器进入蓝牙连接等待状态；当“模式”设置为“主设备”时，按此键仪器进入蓝牙连接启动状态。
  - []: 当“模式”设置为“从设备”时，按此键取消连接或退出等待状态；当“模式”设置为“主设备”时，按此键停止和取消连接。
- 蜂鸣声
  - （正在建立连接或正在断开连接时）

开始呼叫/等待:	短音
建立连接成功:	长音
连接取消/正在取消:	2声短音
呼叫失败/等待超时:	2声短音
  - （正在搜索其它蓝牙设备时）

发现新设备:	短音
搜索结束:	长音
- 如果蓝牙通讯中断，并经过了一定的时间，ES仪器的蓝牙功能将会被自动关闭。

## 10.3 使用蓝牙通讯进行测量

数据采集器也可以设置为配对设备与仪器进行无线通讯，启动和实施测量。

### 使用数据采集器进行测量的操作步骤

1. 完成蓝牙通讯必需的各项设置。  
 “10.1 蓝牙通讯的必要设置”
2. 通过查看测量模式下的蓝牙图标，确认当前的蓝牙连接状态。
-  “10.2 蓝牙设备连接的建立”
3. 通过蓝牙设备（例如：数据采集器）启动仪器测量，ES 仪器做出响应并开始观测，测量结果显示在测量模式的屏幕上。

## 10.4 注册/使用蓝牙通讯输出数据

可以设置计算机作为配对设备，使用仪器间的无线数据通讯，注册已知点数据或输出作业数据。

### 从外接设备输入已知点坐标数据的操作步骤

- 完成蓝牙通讯必需的各项设置。

 “10.1 蓝牙通讯的必要设置”

- 通过查看测量模式下的蓝牙图标，确认当前的蓝牙连接状态。

 “10.2 蓝牙设备连接的建立”

- 在数据模式下存储已知点坐标数据。

 “30.1 已知坐标存储/删除的操作步骤

从外接设备输入已知点坐标数据”

从外接设备开始输入坐标数据。

- 如果连接未建立好，仪器显示如右图所示界面。（界面会因模式的不同而不同，右图显示的是“模式”设置为“从设备”的情况。）

当连接建立好后，开始输入数据。



### 作业数据输出到主计算机的操作步骤

- 完成蓝牙通讯必需的各项设置。

 “10.1 蓝牙通讯的必要设置”

- 通过查看测量模式下的蓝牙图标，确认当前的蓝牙连接状态。

 “10.2 蓝牙设备连接的建立”

- 在数据模式下输出作业数据

 “31.1 作业数据输出到主计算机”

ES 仪器开始输出数据。

通 讯 输出

格 式: SDR33

正 在 发 送 12

- 如果未建立连接，则显示右图的界面。  
(界面依据“模式”设置的不同而不同。  
当“模式”设置为“从设备”时，显示上述  
界面。)

建立连接后，开始输出数据。

通 讯 输出

等 待

连 接...

## 10.5 使用通讯电缆连接

### 电缆连接基本设置的操作步骤

1. 用通讯电缆连接 ES 仪器与外部设备。

 通讯电缆：“36.2 选购附件”

2. 在设置模式下，选择“通讯设置”，设置通讯参数。

 “33.1 仪器参数设置”

## 11. 角度测量

本章将介绍基本角度测量的操作方法。


### 11.1 两点间角度测量（水平角 0°）

利用“置零”功能，将任何方向的水平方向值设置为零，来测定两点间的水平夹角。

#### 操作步骤

- 按右图所示照准目标点 1。

目标点 1

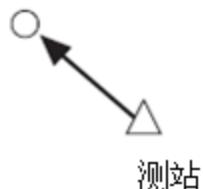

- 在测量模式第 1 页菜单下，按[置零]键。

在[置零]键闪动时再次按下该键。

此时目标点 1 方向水平角值被设置为“0°”。

测量	棱镜常数	0
	PPm	0
SD		
ZA	80°30' 15"	
HA-R	0° 0' 00"	
观测	切换	置零
		坐标

- 照准目标点 2。

目标点 2



所显示的水平角值“HA-R”即为两目标点间的夹角。

测量	棱镜常数	0
	PPm	0
SD		
ZA	80°30' 15"	
HA-R	105° 0' 00"	
观测	切换	置零
		坐标

## 11.2 设置水平方向值为指定值（水平角保持）

可将任何方向的水平方向值设置为指定值，并依此来进行角度测量。

### 输入水平方向值的操作步骤


1. 照准目标点 1。
2. 在测量模式第 2 页菜单下（可按[FUNC]键翻页），按[置盘]键，并选择“角度定向”。



3. 输入已知方向值后，按[确定]键，此时屏幕所显示水平角值即为所输入值。

如：125° 32' 20" 则输入：125.3220

注：不能输入 0.1" 的值。

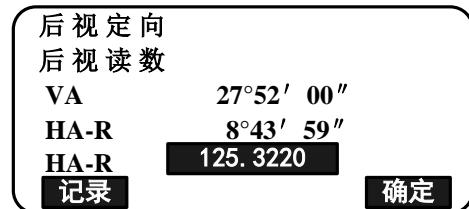

- 按[记录]键，设置并记录水平方向值。  
“28.2 记录后视点”



4. 照准目标点 2。

目标点 2 的方向值与目标点 1 的设置值之差即为两目标点间的夹角。



- 按[锁定]键，具有上述同样功能。
- 按[锁定]键，设置显示的水平方向值。然后，设置处于保持状态的水平方向值到所需方向上。

“[锁定]键定义：“33.3键功能定义”

## 输入坐标的操作步骤

- 在测量模式第 2 页菜单下（可按[FUNC]键翻页），按[置盘]键，并选择“坐标定向”。

后视定向  
角度定向  
**坐标定向**

- 设置已知点坐标。

输入目标点 1 的坐标，按[确定]键，作为后视点的坐标。

按[是]键，设置水平方向值为后视方位角值。

后视坐标

NBS:	100.00
EBS:	100.00
ZBS:	<NULL>

**调用**

**确定**

- 按[记录]键，设置并记录水平方向值。

“28.2 记录后视点”

后视定向

后视读数

VA 27°52' 04"

HA-R 125°32' 09"

方位角 45°00' 00"

**记录**

**否**

**是**

- 照准目标点 2。

显示目标点 2 的水平方向值，该水平方向值为从后视方位角起算的方向值。

## 11.3 角度测量和数据输出

下面说明角度测量和数据输出到计算机或外部设备的操作。

蓝牙通讯：“10. 连接外部设备”

通讯电缆：“36.2 选购附件”

输出格式和指令操作：“通讯手册”

### 操作步骤

- 连接 ES 仪器和主计算机。
- 在测量模式界面下，按[角度-T]或[角度-S]软键。

“33.3 软键功能”



- 按软键输出下列格式。

[角度-T]: GTS格式

[角度-S]: SET格式

3. 照准目标点。
4. 按[角度-T]或[角度-S]，输出测量数据到外部设备。

## 12. 距离测量

进行距离测量前，应确认已正确完成以下设置：

- 测距模式
  - 目标类型
  - 棱镜常数改正值
  - 气象改正值
  - EDM设置
-  “33.1测量参数设置”/“33.2 EDM设置”



### 警告

- 在使用激光指向功能时，测距完毕后应及时关闭激光束的输出。因为即使测距已经被取消，激光指向功能仍在工作，激光束还在发射中。（激光指向功能打开后，激光束的发射将持续5分钟后才会自动关闭。但在状态屏幕下或在测量模式下无目标符号显示时，激光束则不会自动关闭）。



- 确保仪器设置的目标类型与实际测量的目标类型相符，ES仪器将根据设置的目标类型自动调节激光输出强度，并使距离观测值显示范围与之相匹配。如果目标类型设置不正确，无法保证测量结果的精度。
- 如果仪器物镜上有污渍，则无法获得精确的测量结果。先用镜头刷刷去物镜上灰尘，再用专用绒布擦拭干净。
- 无棱镜测距时，如果在ES仪器与所测目标间有高反射率物体（如金属板或白色表面等），则可能无法获得精确的测量结果。
- 闪烁光可能会影响距离测量结果的精度。遇到这种情况时，重复测量多次，并以多次测量的平均值作为最后结果。

### 12.1 回光信号检测

- 检测并确认经目标反射回来的信号是否具有足够的强度。这点对于远距离测量尤为适用。



- 在近距离测量时，有时即使照准稍稍偏离目标中心，回光信号仍可能足够强，并显示“\*”号，但在这种情况下，实际测距结果精度并不高，因此测量时必须精确照准目标中心。

## 操作步骤

1. 将[信号]软键功能定义至测量模式的软键上。

 “33.3 键功能定义”

2. 精确照准目标。

3. 按[信号]键。

显示<照准目标>。

并显示回光信号强度条。

- 回光信号强度条越长表示回光信号越强。
  - 如果只显示“\*\*”号，表示回光信号强度仅仅足以测距。
  - 无“\*\*”号显示，则表示回光信号强度不足以测距，需要重新照准目标。
- 按[鸣声]键，当回光信号强度足以测距时蜂鸣器会响。按 [关]键，则关闭蜂鸣器。
- 按[观测]键，开始距离测量。

4. 按{ESC}键，结束测回光信号检测，并返回测量模式。

信 号 强 度

观 测

鸣 声




- 当回光信号强度条出现持续不变的情况时，请联系您的当地代理商处理。
- 若2分钟内无任何按键操作，仪器则自动返回测量模式。

## 12.2 距离和角度测量

距离测量的同时，也观测角度。


### 操作步骤

- 精确照准目标。
- 在测量模式第1页菜单下，按[观测]键，开始测量。

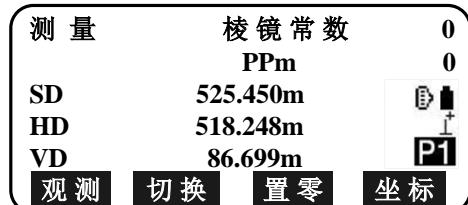


测量时，测距模式、棱镜常数改正值、气象改正值等 EDM 信息闪动显示在屏幕上。

一声短声响后，屏幕上显示斜距（SD）、天顶距（ZA）和水平角（HA-R）等观测值。

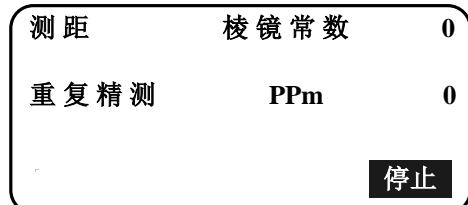

- 按[停止]键，停止距离测量。

- 每次按[切换]键，可将距离值切换为SD（斜距）、HD（平距）和VD（高差）进行显示。

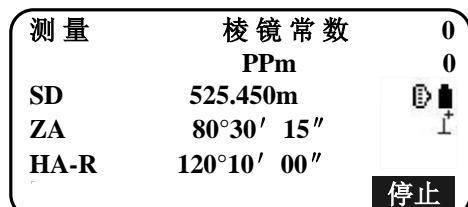

- 如果设置为单次测量模式，仪器在每次测距后自动停止测量。
- 如果设置为均值精测模式，则距离测量值按S-1, S-2, ..., S-9显示，当测完指定的次数后，距离平均值显示在[S-A]栏。
- 最后一次测量的距离值和角度值被保存在仪器内存中，关机前的任何时间都可以使之显示。

“12.3测量数据的重显”

- 如果对“无棱镜”目标模式采用了跟踪测量，则当距离超过250m时，不显示观测值。

## 12.3 测量数据的重显

最后一次测量的距离值和角度值被保存在仪器内存中，关机前的任何时间都可以使之重新显示（回显）。

距离值、垂直角、水平角和坐标观测值可以显示，距离值还可切换为平距、高差和斜距来显示。

### 操作步骤

- 将[回显]软键功能定义到测量模式的软键上。

 “33.3 键功能定义”

- 按[回显]键，显示最后一次测量的观测值。
  - 按[切换]键，可使距离值切换为水平距离、高差、倾斜距离来显示。

<b>SD</b>	<b>525.450m</b>
<b>HD</b>	<b>1.062m</b>
<b>VD</b>	<b>1.842m</b>
<b>N</b>	<b>-128.045</b>
<b>E</b>	<b>-226.237</b>
<b>Z</b>	<b>30.223</b>

- 按{ESC}键，返回到测量模式。

## 12.4 距离测量和数据输出

本节说明距离测量并将数据输出到计算机等外部设备的操作。

 通讯电缆：“36.2 选购附件”，

输出格式和指令操作：“通讯手册”。

### 操作步骤

- 连接ES仪器与主计算机。
- 将[角距-T]软键功能或[角距-S]软键功能定义到测量模式的软键上。

 “33.3 键功能定义”



- 按软键，输出下列格式的数据。

[角距-T]: GTS格式

[角距-S]: SET格式

- 照准目标点。

4. 按[角距-T]键或[角距-S]键，启动距离测量，并将观测数据发送到外部设备上。
5. 按[停止]键，停止数据输出，并返回到测量模式。

## 12.5 坐标测量和数据输出

本节说明坐标测量并将数据输出到计算机等外部设备的操作。

 通讯电缆：“36.2 选购附件”，

输出格式和指令操作：“通讯手册”。

### 操作步骤

1. 连接 ES 仪器与主计算机。
2. 将**[坐标-T]**软键功能或**[坐标-S]**软键功能定义到测量模式的软键上。

 “33.3 键功能定义”



- 按软键，输出下列格式的数据。

**[坐标-T]:** GTS格式

**[坐标-S]:** SET格式

3. 照准目标点。
4. 按**[坐标-T]**键或**[坐标-S]**键，启动距离测量，并将观测数据发送到外部设备上。



- 在EDM设置中，如果距离测量模式设置为跟踪测量，按**[坐标-T]**键无法输出观测数据。


5. 按**[停止]**键，停止数据输出，并返回到测量模式。

## 12.6 悬高测量

悬高测量功能用于观测无法在测点上设置棱镜的物体的高度，如高压输电线、悬高电缆、桥梁等。

悬高测量物体高度的计算公式如下：


$$\begin{aligned} Ht &= h_1 + h_2 \\ h_2 &= S \sin \theta z_1 \times \cot \theta z_2 - S \cos \theta z_1 \end{aligned}$$

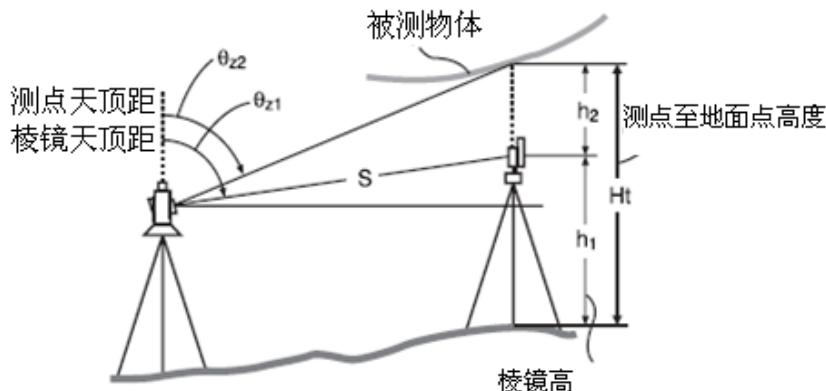

- 在坐标数据中显示为<空>的项目，将不会被计算（空与0是不同的）

### 操作步骤

- 将棱镜架设在待测物体的正上方或正下方，用卷尺量取棱镜高。

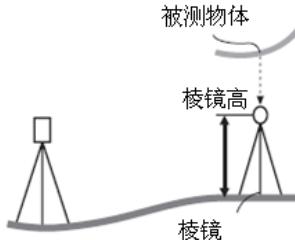

- 输入棱镜高后，精确照准棱镜。




在测量模式第 1 页菜单下，按[测量]键开始测量。

屏幕上显示观测值距离 (SD)、垂直角 (ZA) 和水平角 (HA-R)。

按[停止]键，停止测量。

3. 在测量模式第2页菜单下（可按[FUNC]键翻页），按[菜单]键，并选择“悬高测量”。

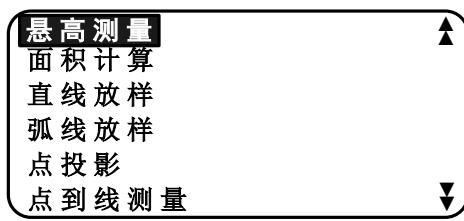



4. 进入悬高测量菜单，选择“悬高测量”。



5. 照准被测物体上的测点。

按[悬高]键，进行悬高测量。

显示的“高度”即为被测物体测点至地面的高度。

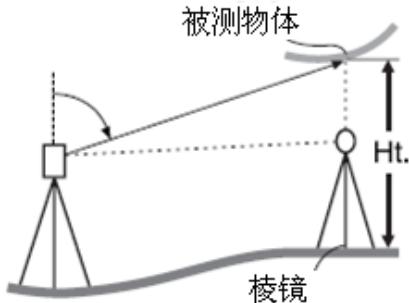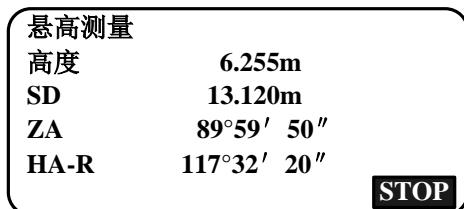

6. 按[停止]键，停止观测。

- 按[观测]键，可对棱镜重新进行测量。




- 按[仪器高]键，可输入仪器高（HI）和棱镜高（HR）。

- 按[记录]键，可保存悬高测量结果。



- “28 数据记录”
- 在悬高测量菜单的第2页，按[显示]键，可显示被测物体测点到地面的Z坐标。在按一次[显示]键，则返回到显示被测物体测点至地面的高度。

7. 按{ESC}结束悬高测量，并返回到测量模式。

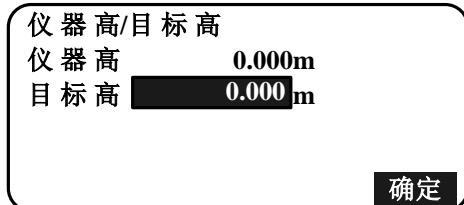



- 在将**[悬高]**软键功能定义至测量模式的软键上后，也可按**[悬高]**软键直接进入悬高测量。  
 “33.3键功能定义”
- 仪器高和棱镜高的输入：按**[仪器高]**键输入仪器高和棱镜高，也可在悬高测量中的“测站设置”中输入。  
 “13.1输入测站和后视方位角数据”

## 13. 测站设置

有多种方法设置测站坐标数据和后视方位角数据。

### 设置测站数据

- 键盘输入

 “13.1 输入测站数据和后视方位角数据”第 3 步

- 从存储的坐标中读取

 “13.1 输入测站数据和后视方位角数据”操作：从存储的坐标中读取

- 后方交会测量计算数据

 “13.2 用后方交会测量设置测站坐标数据”

### 设置后视方位角数据

- 键盘输入

 “13.1 输入测站数据和测后视方位角数据”第 3 步

- 从后视坐标计算

 “13.1 输入测站数据和后视方位角数据” 第 3 步

- 在后方交会测量时，假设第1个已知点即为后视点来计算后视方位角

 “13.2 用后方交会测量设置测站数据” 第 9 步



- 测量时如果要输出观测值，在观测前一定要记录测站数据。如果没有记录测站数据，则可能导致输出的观测值不正确。

 “31.1 输出作业数据到主计算机”

## 13.1 输入测站数据和后视方位角数据

进行坐标测量之前，要先输入测站坐标、仪器高、目标高、和后视方位角。

### 操作步骤

1. 用钢卷尺量取仪器高和目标高。
2. 在主菜单界面，按【测量】、【坐标】键，进入“坐标测量”功能菜单。

3. 选择“测站设置”，并输入下列数据：

- (1) 测站点坐标 NEZ (N0/E0/Z0)
- (2) 测站点号 (点)
- (3) 仪器高
- (4) 编码
- (5) 测量员
- (6) 日期
- (7) 时间
- (8) 天气
- (9) 风力 (风)
- (10) 温度
- (11) 气压
- (12) 气象改正值 (ppm)

- 如果希望读取存储的坐标数据，按【调用】键。


 “读取存储的坐标数据的操作步骤”

- 按【后交】键，采用后方交会测量来测量测站坐标。

 “13.2 采用后方交会测量设置测站坐标”

4. 在第 3 步的显示屏幕上，按【后视角】（后视方位角）键，输入后视方位角。

- 按【后视点】（后视点坐标）键，由后视坐标计算后视方位角。

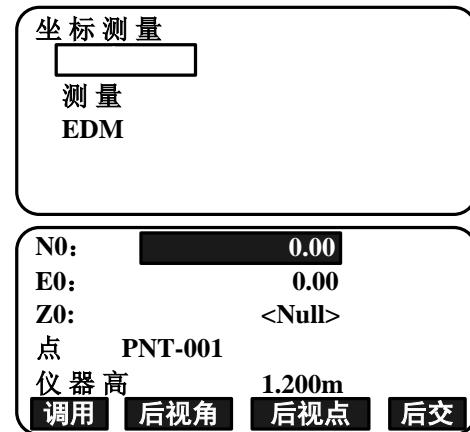

 “13.1.1 采用后视坐标设置后视方位角”


- 输入后视方位角，按[确定]键，设置输入值。再次显示<坐标>。

- 按[记录]键，记录下列数据：

测站数据、计算数据、后视点数据、角度测量数据。

按[确定]键，设置输入值，并返回到<坐标>。

如：后视方位角为：45° 42' 15"，则  
输入：45.4215

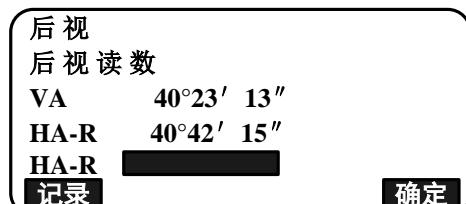

- 点号最大输入值：14个字符
- 仪器高输入范围：-9999.999~9999.999m
- 编码/测量员最大输入值：16个字符
- 天气选择：晴天、阴天、小雨、大雨或雪天
- 风力选择：无风、微风、小风、大风或强风
- 温度输入范围：-30~60°C（步长1°C）/-22~140°F（步长1°F）
- 气压输入范围：500~1400hPa（步长1hPa）/375~1050mmHg（步长1mmHg）/  
14.8~41.3inchHg（步长0.1 inch Hg）
- 气象改正值输入范围：-499~499ppm

## 读取存储坐标数据的操作步骤

当前作业文件和坐标文件中的已知点数据、坐标数据、测站数据可以被读取。

请确认在数据模式下的坐标文件中，包含有您要读取的数据。

 “30.1 存储/删除已知点数据”，“29.1 选择作业”

1. 设置测站数据时，按[调用]键。

显示存储的坐标数据列表。

点 : 存储在当前作业文件或坐标文件中的已知点数据。

坐标/测站: 存储在当前作业文件或坐标文件中的坐标数据。

测站 100	
点	3
坐标	4
坐标	5
点	6
<b>↑↓...P</b>	
<b>首点</b>	
<b>末点</b>	
<b>查找</b>	

2. 将光标移至所需点号后，按{ENT}键，读入该点号并显示其坐标。

- 按[↑↓...P]键后，按{▲}或{▼}键显示上一页或下一页。将光标移至上一点或下一点。
- 按[↑↓...P]键后，按{▲}或{▼}键将光标移至上一点或下一点。
- 按[首点]键，将光标移至首页的首点(第一点)。
- 按[末点]键，将光标移至末页的末点。
- 按[查找]键，进入“坐标数据查找界面”。

<b>N0:</b>	<b>100.000</b>
<b>E0:</b>	<b>200.000</b>
<b>Z0:</b>	<b>300.000</b>
点 2	
<b>仪器高</b>	<b>1.200m</b>
<b>调用</b>	<b>后视角</b>
<b>后视点</b>	<b>后交</b>



“13.1.1 由后视坐标设置后视方位角”

- 可以编辑读取的坐标数据，编辑后的数据并不影响原始的坐标数据。编辑后，不再显示点号。



- 读入的点号将显示，直至当前作业文件已改变。
- 利用[查找]功能查找坐标时，ES仪器首先在当前作业文件中查找，然后再到坐标文件中查找。
- 如果当前作业文件中有多个点号相同的点，ES仪器将只查找出最新的那个点的数据。


## 坐标数据查找（完整名称）的操作步骤

- 在存储坐标数据列表屏幕，按[查找]键。

- 输入查找条件。

输入下列项目：

- (1) 坐标点名
- (2) 查找方式（完整名称）
- (3) 查找方向

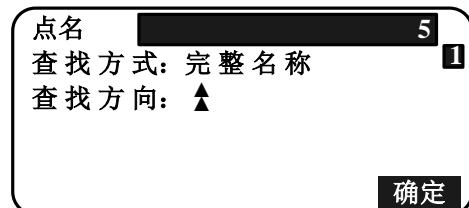

- 按[确定]键，显示搜索的数据详情。



### 查找坐标点号

数据按记录的时间顺序来保存的。当查找多个匹配的坐标点号时，将选择“与当前所选数据最近的点”。参见下述有关搜索方式的注释。



设置项目的可选项如下。（\*指示的是仪器开机时设置）

\*查找方式：▼（从当前点号向后查找）\*/

▲（从当前点号向前查找）

## 坐标数据查找（部分名称）的操作步骤


- 在存储坐标数据列表屏幕，按[查找]键。

显示包含在步骤 2 中输入字符的所有坐标数据。

- 输入查找条件。

输入下列项目：

- (1) 部分坐标点名
- (2) 查找条件（部分名称）

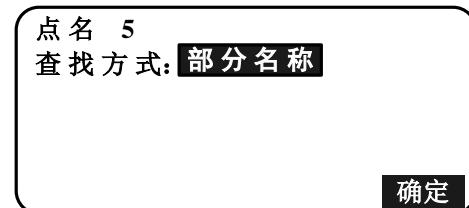


- 按[确定]键，显示匹配的查找数据详情。

- 选择该数据，按{ENT}键，显示数据详情。

### 13.1.1 采用后视坐标设置后视方位角

通过后视点坐标计算并设置后视方位角。

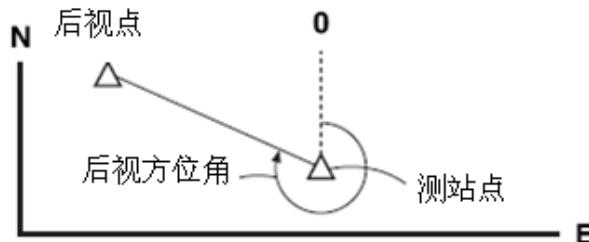

#### 操作步骤

1. 输入测站数据。

“13.1 输入测站数据和后视方位角数据”

2. 输入测站数据后，按[后视点]键，输入后视点坐标NEZ(NBS/EBS/ZBS)。

- 如果需要读取存储的坐标数据，按[调用]键。

“13.1 输入测站数据和后视方位角数据” 读取存储坐标数据的操作步骤

3. 输入后视点坐标，按[确定]键。

4. 后视方位角显示在“方位角”上，按[是]键，设置后视方位角，并返回到<坐标>。

- 按[否]键，返回到第2步。
- 照准后视点后，按[观测]键，开始测量。测量完毕，显示后视距离检查界面。显示观测的高差和计算的高度之差。确认正确后，按[确定]键。
- 按[仪器高]键，设置仪器高和目标高。
- 按[记录]键，将检查数据保存至当前作业文件中。
- 按[记录]键记录下列数据：测站数据、后视点数据、已知点数据、角度测量数据（如果按[观测]键，则为距离测量数据）
- 按[记录]键，保存方位角至当前作业文件中。

“28.2 记录后视点数据”

后视	
NBS:	100.000
EBS:	100.000
ZBS:	<Null>
<b>调用</b>	<b>确定</b>

后视	
后视读数	
ZA	97°43' 36"
HA-R	355°56' 22"
方位角:	270°00' 00"
<b>记录</b>	<b>观测</b>
<b>否</b>	<b>是</b>

检查后视平距	
计算值	100.000m
观测值	99.999m
平距差值	0.001m
<b>记录</b>	<b>仪器高</b>
<b>确定</b>	

## 13.2 用后方交会测量设置测站数据和后视方位角数据

后方交会测量用于通过对多个已知坐标点的观测确定出测站点的坐标。可以调用存储的坐标数据作为已知点数据。必要时还可对每个点的残差进行检查。

### 输入值

已知点坐标:  $(X_i, Y_i, Z_i)$


水平角观测值:  $H_i$

垂直角观测值:  $V_i$

距离观测值 :  $D_i$

### 输出值

测站点坐标:  $(X_0, Y_0, Z_0)$

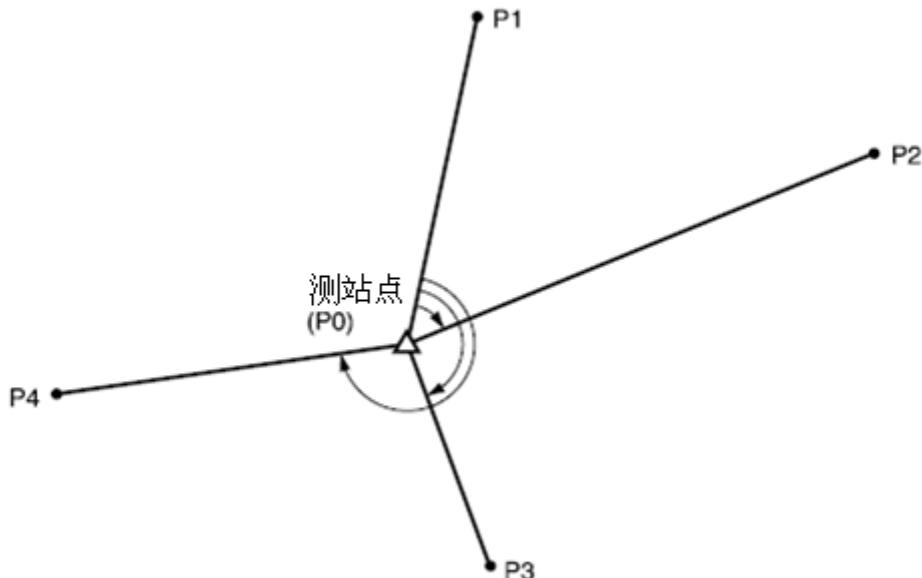

- 观测已知点可以计算测站点的N、E、Z坐标，也可以仅计算Z坐标（高程）。
  - 坐标后方交会测量结果将覆盖测站点原来的N、E、Z坐标，但是高程后方交会测量结果将只覆盖测站点原来的Z坐标，而不覆盖测站点原来的N、E坐标。实施后方交会测量时请按照“13.2.1 坐标后方交会测量”和“13.2.2 高程后方交会测量”的步骤进行。
  - 输入的已知坐标和计算的测站坐标数据可以保存到当前作业文件中。
- “29. 选择作业/删除作业”

### 13.2.1 坐标后方交会测量

坐标后方交会测量通过对多个已知坐标数据点的观测，计算出测站点的坐标。

- 利用2~10个已知点通过距离测量进行后方交会。利用3~10个已知点通过角度测量进行后方交会。

#### 操作步骤

- 在主菜单界面，按[测量]、[坐标]键，进入“坐标测量”功能菜单，选择“测站设置”。

坐标测量  
测站设置  
测量  
EDM

- 按[后交]键，选择后方交会功能。

N0:	100.000		
E0:	200.000		
Z0:	300.000		
点 2			
仪器高	1.200m		
调用	后视角	后视点	后交

- 选择“NEZ”。

后方交会  
NEZ  
高程

- 照准第一个已知点，按[观测]键开始测量。

屏幕上显示测量结果。

- 按[角度]键，则仅测角不测距。

后方交会 第1点名

SD  
ZA 47°26' 47"  
HA-R 270°00' 48"

角度 观测

- 按[是]键，使用第1个已知点的观测数据。

- 也可以在这里输入目标高。

后方交会 第1点名

SD 2.757m  
ZA 47°26' 47"  
HA-R 270°00' 48"  
目标高 0.000 m

否 是

6. 输入第 1 个已知点坐标值，按[往下]键，进入第 2 个已知点界面。

- 按[调用]键，调用存储的坐标。

“13.1 输入测站数据和后视方位角数据 读取存储坐标数据的操作步骤”

- 按{ESC}键，返回前一已知点界面。

7. 从第 2 个已知点开始，重复步骤 4~6，以同样方法观测和输入全部已知点。当观测量足以计算测站点坐标时，将显示[计算]键。

8. 全部已知点观测完毕后，按[计算]键，自动计算测站点坐标。

屏幕显示测站点坐标及其反映交会精度的标准偏差等数据信息。

9. 按[结果]键，检查测量结果。

其中： $\sigma N/\sigma E/\sigma Z$  分别为 N/E/Z 的标准偏差值

- 按{ESC}键，返回到前一界面。

- 当某已知点未被观测或需要增加新已知点时按[增加]键。

第1点名	
Np:	101.940
Ep:	200.000
Zp:	301.824
目标高	1.000m
调用	记录
	往下

第3点名	
Np:	101.270
Ep:	199.485
Zp:	301.826
目标高	1.000m
调用	记录
	往下
	计算

N	100.012
E	199.993
Z	300.000
$\sigma N$	0.0007m
$\sigma E$	0.0009m
结果	确定

	$\sigma N$	$\sigma E$	
第 1	-0.013	0.000	
第 2	-0.008	0.003	
第 3	-0.011	0.004	
作废	重算	重测	增加

	$\sigma N$	$\sigma E$	
*第 1	-0.013	0.000	
第 2	-0.008	0.003	
第 3	-0.011	0.004	
作废	重算	重测	增加

10. 如果某个已知点的结果有问题，将光标移至该已知点，按[作废]键将其作废，被作废的已知点左侧将被注上作废标志“\*”。以同样方法将全部有问题的已知点作废。

11. 按[重算]键，将步骤 10 中作废点排除后重新计算，并显示结果。

如果结果无问题，转至步骤 12。

如果结果仍存在问题，从步骤 4 开始重新进行后方交会观测。

- 按[重测]键，对步骤10中作废的点重新进行观测。如果无作废点，则可选择对最后的点或者全部的点进行重测。

后方交会  
起点  
终点

12. 在步骤 9 界面下，按[确定]键结束后方交会测量，其交会所得坐标将被设为测站点坐标。

如果希望将第一个已知点作为后视点来设置方位角，按[是]键。（废点除外）返回到测站设置界面。

按[确定]键，设置方位角和测站数据，并返回到<坐标>。

后方交会  
设置方位角

**否**      **是**

N0:	99.975
E0:	200.020
Z0:	299.999
点	PNT-001
仪器高	1.200m
调用	记录
<b>确定</b>	

SD	3.944m
ZA	62°07' 59"
HA-R	233°16' 45"
目标高	0.000 m
点	9▼
<b>否</b> <b>是</b>	

- 按[记录]键，显示后视点记录界面。再按[确定]键，记录下列数据：测站数据、后视点数据、已知点数据、角度测量数据（如果按[观测]键，则为距离测量数据）。

N0:	99.975
E0:	200.020
Z0:	299.999
点	PNT-001
仪器高	1.200m
调用	后视角
后视点	后交



- 即使在设置模式下将距离单位设为“英寸”，标准偏差仍是以“英尺”或“美国英尺”单位显示（当选择为英尺单位时）。

## 13.2.2 高程后方交会测量


高程后方交会测量用于通过对多个已知点的观测确定出测站点的高程。

- 高程后方交会测量只能对已知点进行距离测量。
- 观测的已知点数为1~10个。

### 操作步骤

1. 在主菜单界面，按【测量】、【坐标】键，进入“坐标测量”功能菜单，选择“测站设置”。
2. 按【后交】键，选择后方交会功能。
3. 选择“高程”。

- 如果仪器倾斜超限，将会显示倾斜界面。  
重新整平仪器。

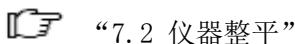

“7.2 仪器整平”

后方交会  
NEZ  
**高程**

4. 照准第一个已知点，按【观测】键开始测量。

按【停止】键停止测量。

屏幕上显示测量结果。

后方交会 第1点名  
SD 2.757m  
ZA 47°26' 47"  
HA-R 270°00' 48"

**观测**

5. 按【是】键，使用第1个已知点的观测数据。

6. 输入已知点。设置了第1个已知点高程后，按【往下】键，进入第2个已知点界面。

第1点名

Zp:	302.854		
目标高	0.000m		
调用	记录	往下	计算

7. 如果观测2个或更多个已知点，重复步骤4~6，以同样方法观测和输入全部已知点。
  - 按{ESC}键，返回到前一个已知点。

8. 全部已知点观测完毕后，按[计算]键，自动计算测站点高程。屏幕显示测站点坐标及其后方交会精度的标准偏差等数据。
9. 按[结果]键，检查测量结果。

如果结果没有问题，按{ESC}键，返回到步骤 1。

其中： $\sigma Z$  为 Z (高程) 的标准偏差值

Z	300.000
$\sigma Z$	0.0006m
<b>结果</b>	<b>确定</b>

10. 如果某个已知点的结果有问题，将光标移至该已知点，按[作废]键将其作废，被作废的已知点左侧将被注上作废标志“\*”。

$\sigma Z$
第 1      -0.001
第 2      0.000
第 3      0.001
<b>作废</b> <b>重算</b> <b>重测</b> <b>增加</b>

11. 按[重算]键，将步骤 10 中作废点排除后重新计算，并显示结果。

如果结果无问题，转至步骤 12。


如果结果仍存在问题，从步骤 4 开始重新进行后方交会观测。

12. 按[确定]键结束后方交会测量，只设置测站点的 Z 坐标 (高程)。测站点的 N、E 坐标未被覆盖。



### 后方交会计算处理流程

测站点的 N、E 坐标通过列立角度和距离误差方程，采用最小二乘原理计算获得；测站点的 Z 坐标则以其平均值作为最后结果。

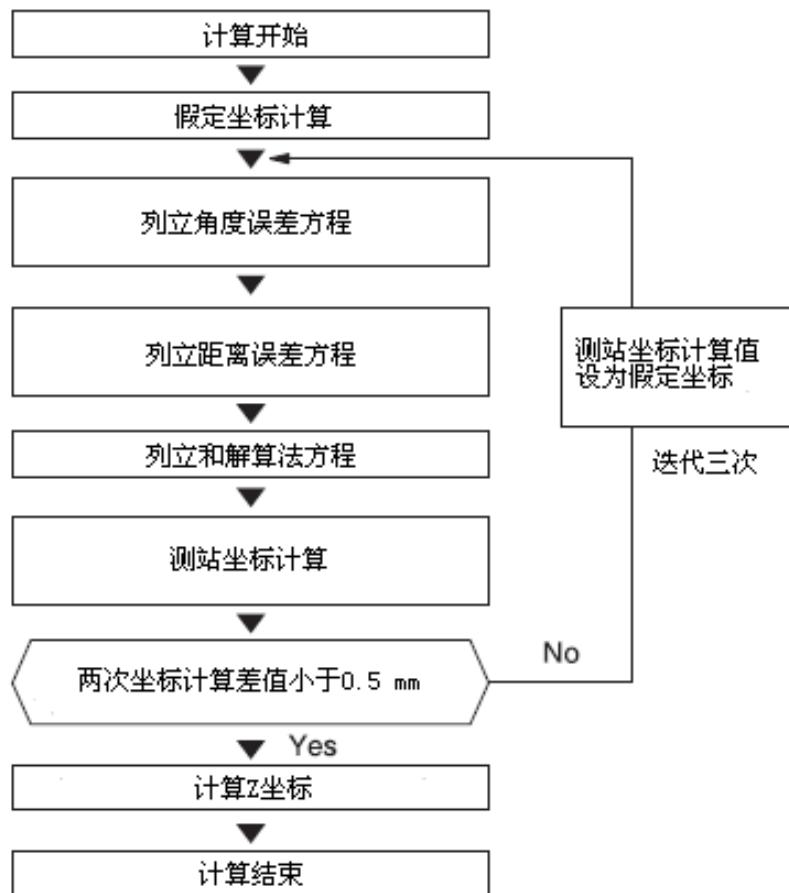


## 后方交会测量注意事项

在某种情况下，无法计算出测站点的坐标，例如，当测站点与所观测的三个或三个以上已知点位于同一圆周上时。

下图所示的图形是一定可以计算出测站点坐标的：




下图所示的图形是无法计算出正确结果的：

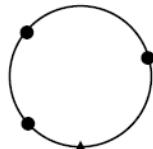


当已知点位于同一圆周上时，可采取下列措施之一进行观测：


(1) 将测站点尽可能地设立在由已知点构成的三角形之重心上。

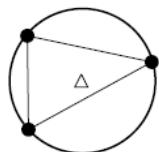

(2) 增加一不位于圆周上的已知点。

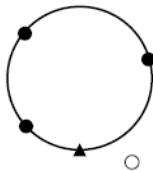


(3) 至少对三个已知点其中一个进行距离测量。

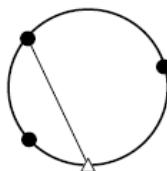

- 在某种情况下，如果已知点之间的夹角太小，则无法计算出测站点的坐标。测站点距已知点越远，已知点间的夹角就越小。请注意此时也就越容易出现位于同一圆周上的情况。

## 14. 坐标测量

执行坐标测量，可以测定基于测站坐标、仪器高、目标高、后视方位角等的目标点三维坐标。

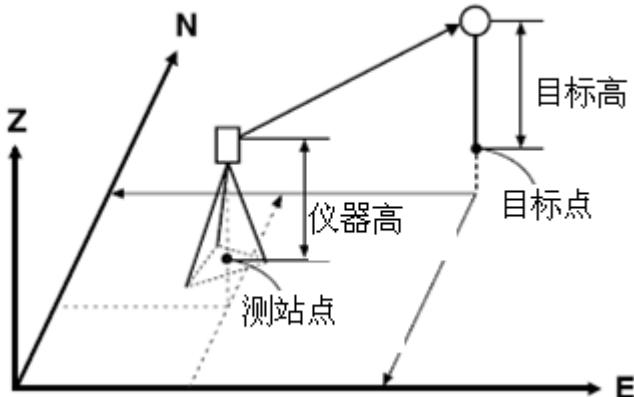

- 在坐标测量菜单下，可以进行EDM设置。

 设置项目：“33.2 EDM 设置”

### 三维坐标测量计算原理

目标点的三维坐标可以在测站和后视方位角设置完成后，提供观测值计算获得。

目标点三维坐标计算公式如下：

$$N_1 = N_0 + S \times \sin Z \times \cos A_z$$

$$E_1 = E_0 + S \times \sin Z \times \sin A_z$$

$$Z_1 = Z_0 + S \times \cos Z + i_h - t_h$$

N<sub>0</sub>: 测站 N 坐标

E<sub>0</sub>: 测站 E 坐标

Z<sub>0</sub>: 测站 Z 坐标

S: 倾斜距离

Z: 天顶距


A<sub>z</sub>: 方位角

i<sub>h</sub>: 仪器高

t<sub>h</sub>: 目标高



盘左观测时，天顶距Z均按  $360^\circ - Z$  计算。

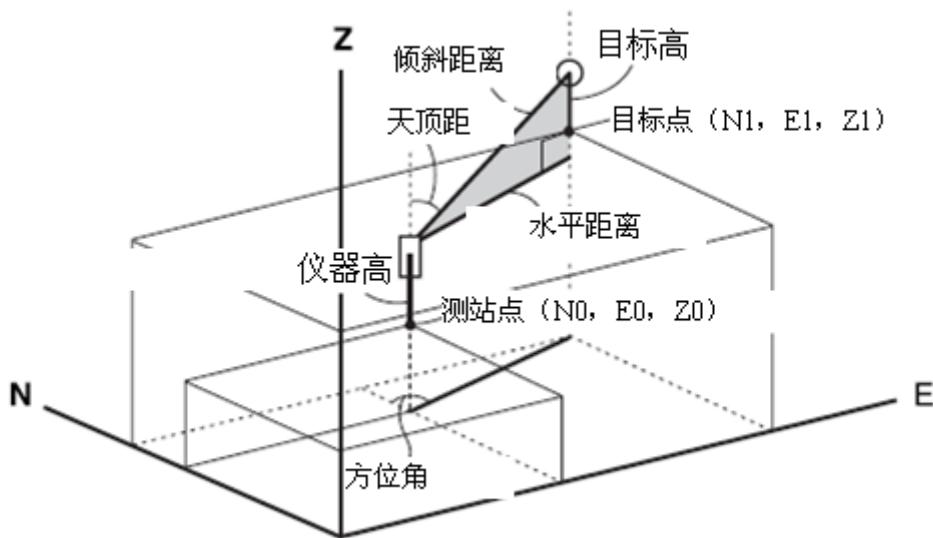

- 如果无测量值或者测量值为“空”，显示时均以“Null”表示。  
如果测站点Z坐标设为“Null”，则目标点的Z坐标自动设为“Null”。

## 操作步骤

1. 精确照准目标点。
2. 在测量模式的第2页（可按[FUNC]键翻页），按[菜单]键进入<常用菜单>界面，选择“坐标测量”。
3. 选择“测站设置”，设置测站数据和后视方位角。
4. 在<坐标测量>界面，选择“测量”进入观测界面，按[观测]键开始坐标测量。显示目标点坐标值。按[停止]键停止坐标测量。
  - 如果仪器倾斜超限，将会显示倾斜界面，此时应整平仪器。

“仪器整平”




- 必要时，输入目标高，点号，和编码。
- [记录]键：记录测量结果。
- [测存]键：开始测量，并在按[停止]键后自动记录测量结果。



记录方式：“28. 记录数据”

- 精确照准下一目标点，按[观测]键或[测存]键开始测量，重复此方法直至完成全部目标点的测量。
  - 全部目标点的测量完成后，按{ESC}键返回<坐标测量>界面。

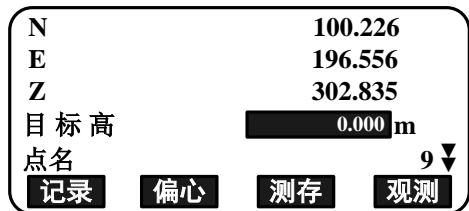

9

▼

## 15. 放样

放样功能用于在实地上测设出所需的点位。

放样过程中，通过测量照准点的水平角、距离或坐标，仪器可显示预先输入仪器的放样值与实测值之差值。

显示的水平角差值和距离差值采用下列公式计算：

### 水平角差值

水平角差值  $dHA$  = 水平角放样值 - 水平角实测值

### 距离差值

距离	显示的项目
倾斜距离差值	= 倾斜距离实测值 - 倾斜距离放样值
水平距离差值	= 水平距离实测值 - 水平距离放样值
高程差值	= 高差实测值 - 高差放样值

- 放样值可在各种模式下输入，包括坐标、水平距离、倾斜距离、高差、和悬高测量模式。
- 在倾斜距离、水平距离、高差、和坐标模式模式下，可读取存储的坐标作为放样坐标数据。放样时的水平距离、倾斜距离和高差放样值根据读取的坐标放样值、测站坐标、仪器高和目标高计算而得。
- 使用导向光，可以更高效地完成放样。

 “4.1 仪器部件名称” 和 “5.1 键盘基本操作”


- 放样菜单界面下可进行EDM参数设置。
- 如果无测量值或者测量值为“空”，显示时均以“Null（空）”表示。  
如果距离或角度放样值设为“空”，则距离差值自动设为“Null（空）”。



- 如果放样数据不是在<放样坐标>显示界面中设置的，当显示返回到<放样坐标>显示界面时，输入的数据将被删除。

## 15.1 坐标放样

在输入放样点的坐标后，ES 仪器自动计算出放样所需的角度和距离值，利用角度和距离放样功能便可测设出所需点位。

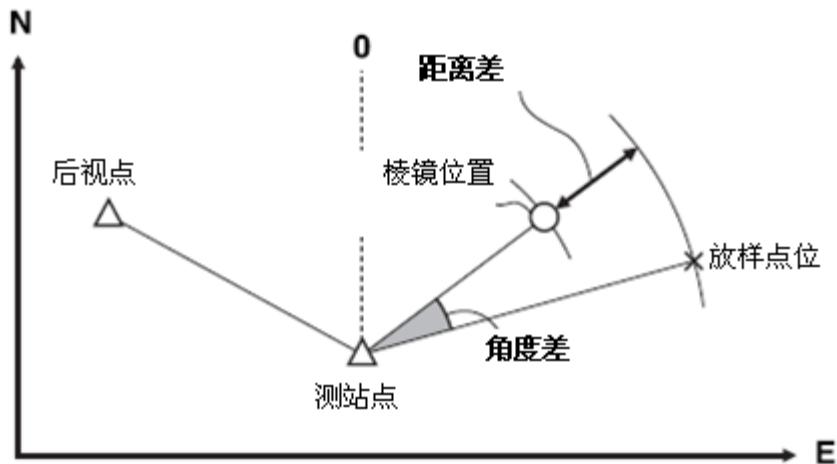

- 进行高程放样时，将棱镜安置在测杆上，并保持一致的目标高。

### 操作步骤

1. 在测量模式第 3 页菜单下（可按[FUNC]键翻页），按[放样]键，进入<放样>界面。
2. 选择“测站设置”，设置测站数据和后视方位角数据。


“13.1 输入测站数据和后视方位角数据 读取存储坐标数据的操作步骤”

3. 选择“放样数据”，显示<放样坐标>。




4. 输入放样点的坐标。

- 按[调用]键，调用存储的坐标作为放样坐标数据。

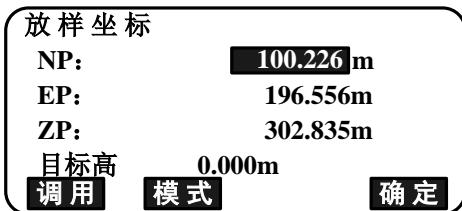

 “13.1 输入测站数据和后视方位角数据 读取存储坐标数据的操作步骤”

- 按[模式]键，可切换不同的放样数据输入界面：放样坐标/放样平距/放样斜距/放样高差/放样高度

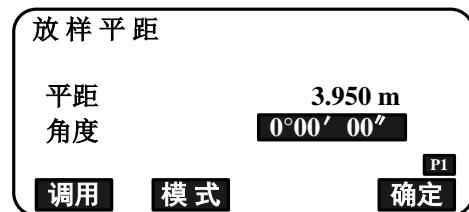

5. 按[确定]键，设置放样数据。

- 如果仪器倾斜超出补偿范围，将会显示倾斜界面，此时应对仪器进行整平。


 “7.2 仪器整平”

6. 显示测站点和目标点之间的距离差和计算的角度。

转动仪器照准部至使“水平角差”值为零，在该方向上设立棱镜。

7. 按[观测]键，开始放样。

显示棱镜点与放样点间的距离偏差值（放样平距）（即：放样平距差值）。

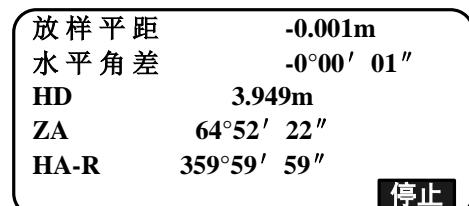


8. 前后移动棱镜并直到距离偏差值为0m。如果“放样平距”值为“+”，将棱镜移向测站；如果“放样平距”值为“-”，将棱镜移离测站。

- 按[←→]键，用箭头符号直观显示棱镜应移动的方向：

← : 向左移动棱镜

→ : 向右移动棱镜

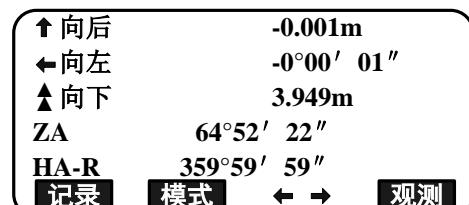

↓ : 向内移动棱镜

↑ : 向外移动棱镜

▲ : 向上移动棱镜

▼ : 向下移动棱镜

当棱镜位置与放样点位置的偏差小于一定范围时，四个箭头符号都将在屏幕上显示。

### 9. 按{ESC}键，返回步骤4。


- 在步骤4中按[调用]键，显示存储坐标的列表，继续放样。
- [记录]键：记录放样结果。

 记录方法：“28. 记录数据”



## 15.2 距离放样

距离放样功能是根据相对于参考方向的角度和距离放样所需的点位。

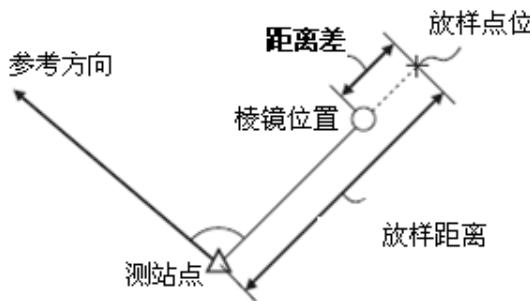

### 操作步骤

- 在测量模式第3页菜单下，按[放样]键，显示<放样>界面。
- 选择“测站设置”，设置测站数据和后视方位角数据。

 “13.1 输入测站数据和后视方位角  
数据 读取存储坐标数据的操作步  
骤”

3. 选取“放样数据”。
4. 按[模式]键，设置距离输入模式为<平距>。

- 按[模式]键，可切换不同的放样数据输入界面：放样坐标/放样平距/放样斜距/放样高差/放样高度

 “15.1 坐标放样”，“15.3 悬高放样”

- 若按[调用]键，可调用存储坐标反算出放样距离和角度。

 “13.1 输入测站数据和后视方位角数据 读取存储坐标数据的操作步骤”

5. 输入下列放样数据：

- (1) 倾斜距离/水平距离/高差：测站至放样点的距离值。
- (2) 水平角：放样点相对参考方向的水平角值。
- 在第2页菜单下，按[坐标]键，可输入放样点的坐标。

### 放样平距

平距	0.000 m
角度	0°00' 00"
调用	模式
确定	

P1

### 放样平距

平距	3.950 m
角度	0°00' 00"
调用	模式
确定	

P1

### 放样平距

平距	3.950 m
角度	0°00' 00"
坐标	

P2

### 放样平距

Np:	103.950
Ep:	200.000
Zp:	302.855
目标高	0.000m
记录	确定

P2

6. 按[确定]键，设置输入的放样数据。

- 如果仪器倾斜超出补偿范围，将会显示倾斜界面，此时应整平仪器。

 “7.2 仪器整平”

7. 转动仪器照准部使“”值为零，在该方向上设立棱镜。
8. 按[观测]键，开始距离测量。显示棱镜点与放样点间的距离偏差值(即：放样平距差值)。

↑↓	-0.001m
↔	-0°00' 01"
HD	3.949m
ZA	64°52' 22"
HA-R	359°59' 59"
记录	模式
观测	

9. 移动棱镜直至找到放样点位。
10. 按{ESC}键，返回到<放样>界面。
  - 在步骤4中按[调用]键，显示存储坐标的列表，继续放样。
  - [记录]键：记录测量结果。

 记录方法：“28. 记录数据”

### 15.3 悬高放样

悬高放样功能用于放样在其位置上无法直接设置棱镜的点。

 “12.6 悬高测量”

#### 操作步骤

1. 将棱镜设置于放样点的正上方或正下方，并量取棱镜高（棱镜中心至地面点的距离）。
2. 在测量模式第3页菜单下，按[放样]键，显示<放样>界面。
3. 选择“测站设置”，设置测站数据和后视点方位角数据。

 “13.1 输入测站数据和后视方位角数据”

4. 选择“放样数据”，按[模式]键直到显示<放样高度>界面。
5. 输入测量点至要放样位置的高度（高程）。

放样高度	
高度	3.300 m
目标高	0.000 m
模式	确定

6. 输入数据后，按[确定]键。
  - 如果仪器倾斜超出补偿范围，将会显示倾斜界面，此时应整平仪器。

 “7.2 仪器整平”

7. 按[悬高]键，开始悬高放样。转动望远镜找到放样点位。

 “15.2 距离放样” 步骤 9~10

：向上转动望远镜

：向下转动望远镜

 向下	-0.001m -0°00' 01"
SD	3.949m
ZA	64°52' 22"
HA-R	359°59' 59"

观测

模式


← →

悬高

8. 悬高放样完成后，按[停止]键。按{ESC}键返回第 5 步界面。

# 16. 直线放样

直线放样功能用于放样相对于基线而言距离一定的点位。也可用于求取测量点至确定基线的距离。

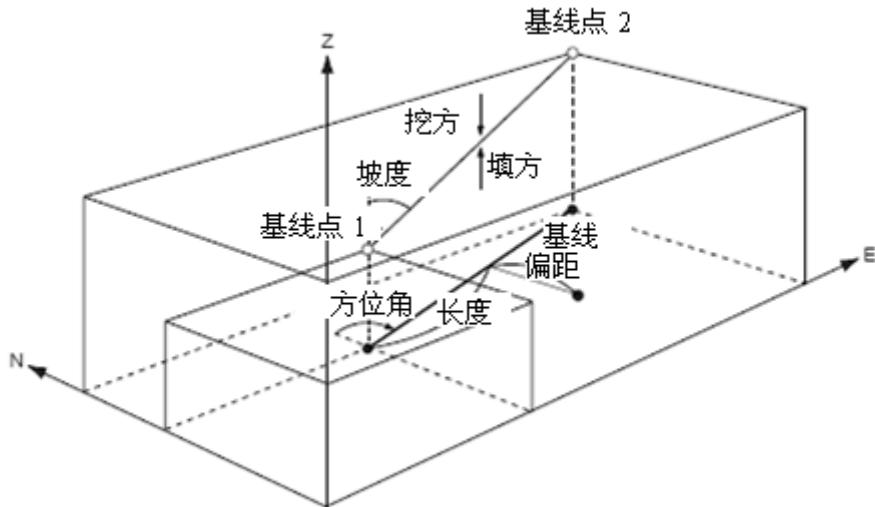

## 16.1 定义基线

直线放样前先要定义基线。基线可以通过输入两个已知点的坐标或测定两个点的坐标来定义。比例因子反映出已知坐标与实测坐标之间的差异。

$$\text{比例因子} (X, Y) = \frac{\text{实测所得水平距离}}{\text{坐标计算所得水平距离}}$$

- 当未测定基线点1和基线点2时，其比例因子为“1”。
- 定义的基线可用于直线放样和点投影。

### 输入两点坐标定义基线的操作步骤

- 在测量模式第2页菜单下(可按[FUNC]键翻页)，按[菜单]键，选择“直线放样”。

悬高测量
面积计算
<b>直线放样</b>
弧线放样
点投影
点到线测量

- 选择“测站设置”，设置测站数据和后视点方位角数据。

“13.1 输入测站数据和后视方位角数据”

3. 在<直线放样>界面，选择“定义基线”，定义一条基准线。

直线放样  
测站设置  
**定义基线**  
直线放样

4. 输入基线起点(基线点1)的坐标数据，按[确定]键。

- 按[调用]键，可读取并采用存储的坐标。

 “13.1 输入测站数据和后视方位角数据 读取存储坐标数据的操作步骤”

- 按[观测]键，可观测基线起点的坐标。

定义基线起点

Np: 103.449  
Ep: 199.188  
Zp: 302.838

**调用** **记录** **观测** **确定**

5. 同理，输入基线终点(基线点2)的坐标数据。

- 同理，在此界面按[观测]键，可观测基线终点的坐标。

定义基线终点

Np: 103.225  
Ep: 200.261  
Zp: 302.838

P1

**调用** **记录** **观测** **确定**

6. 在<定义基线起点>界面，如果要观测基线起点，则照准基线起点，按[观测]键，屏幕显示测量结果。测量完毕按[确定]键。

- 按[停止]键，停止测量。
- 此时可输入目标高。
- 如果仪器倾斜超出补偿范围，将会显示倾斜界面，此时应整平仪器。


 “7.2 仪器整平”

7. 在<定义基线终点>界面，如果要观测基线终点，则照准基线终点，按[观测]键，屏幕显示测量结果。

8. 按[确定]键，采用观测结果作为基线终点的坐标。

屏幕显示基线两点间的观测距离值、由坐标计算的基线两点间距离值和比例因子。

方位角	160°12' 04"
计算平距	4.182m
测量平距	63°58' 28"
X比例	0.775128
Y比例	0.775128
Sy=1	Sy=Sx
<b>确定</b>	

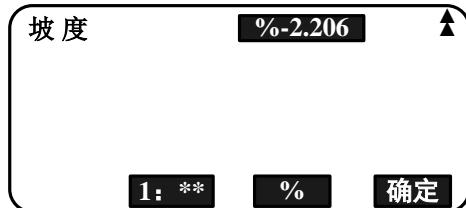

9. 在步骤 8 的界面，按[确定]键结束基线定义，并显示<直线放样>界面。

“16.2 直线点放样”/“16.3 直线线放样”

- 按[Sy=1]键，可将“y比例因子”设为“1”。
- 按[Sy=Sx]键，则将“y比例因子”设为等于“x比例因子”。
- 按[1: \*\*]键，可将坡度显示切换为“1: \*\*”，即“高程：水平距离”的显示。

直线放样

点放样

线放样



- 直线放样还可将[直线放样]键功能定义到测量模式的软键上再执行操作。

[直线放样]键定义：“33.3 键功能定义”

## 观测两点坐标定义基线的操作步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下，按[菜单]键，选择“直线放样”。

2. 选择“测站定向”，设置测站数据和后视点方位角数据。

“13.1 输入测站数据和后视方位角数据”

3. 在<直线放样>界面，选择“定义基线”。

4. 照准基线起点，按[观测]键。

- 按[停止]键，停止测量。
- 如果仪器倾斜超出补偿范围，将会显示倾斜界面，此时应整平仪器。

“7.2 仪器整平”

### 定义基线起点

Np:	103.449
Ep:	199.188
Zp:	302.838

调用 记录 观测 确定

5. 按[确定]键，采用观测结果作为基线起点的坐标。

- 按[观测]键，重新测量基线起点。
- 按[仪器高]键，输入仪器高和目标高。

Np:	103.449		
Ep:	199.188		
Zp:	302.838		
ZA	62°35' 47"		
HA-R	346°45' 12"		
<b>记录</b>	<b>仪器高</b>	<b>观测</b>	<b>确定</b>

6. 照准基线终点，按[观测]键。

Np:	102.934		
Ep:	199.489		
Zp:	302.839		
ZA	58°18' 35"		
HA-R	350°07' 04"		
<b>记录</b>	<b>仪器高</b>	<b>观测</b>	<b>确定</b>

7. 按[确定]键，采用观测结果作为基线终点的坐标。

- 按[测量]键，重新测量基线终点。
- 按[仪器高]键，输入仪器高和目标高。
- 在右图所示界面下，可以设置比例因子。

方位角	149°42' 48"
计算平距	0.596m
测量平距	
X比例	1.000000
Y比例	1.000000
Sy=1	Sy=Sx
<b>确定</b>	

坡度	%0.214
1: **	%
<b>确定</b>	

8. 在步骤 7 的界面，按[确定]键结束基线定义，并显示<直线放样>界面。

 “16.2 直线点放样” / “16.3 直线线放样”

- 按[Sy=1]键，可将“y比例因子”设为“1”。
- 按[Sy=Sx]键，则将“y比例因子”设为等于“x比例因子”。
- 按[1: \*\*]键，可将坡度显示切换为“1: \*\*”，即“高程: 水平距离”的显示。

直线放样
<b>点放样</b>
线放样




- 直线放样还可将[直线放样]键功能定义到测量模式的软键上再执行操作。

 [直线放样]键定义：“33.3键功能定义”

## 16.2 直线点放样

直线点放样功能通过输入基线的长度和偏距来获取放样点的坐标。

- 在进行直线点放样前，必须先定义基线。

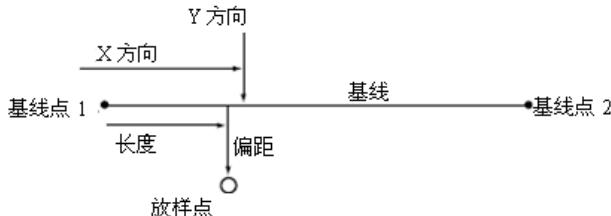

### 操作步骤

- 在测量模式第 2 页菜单下（可按[FUNC]键翻页），按[菜单]键进入<常用菜单>界面，选择“直线放样”、“直线放样”，进入<直线放样>界面，选择“点放样”。

**直线放样**

**点放样**

**线放样**

- 在该<直线放样>界面，设置下列各项目值：
  - 增量：长度或偏距的增量值，按箭头键可在长度值或偏距值原值的基础上增加或减少。
  - 长度：沿基线从基线起点到放样点在基线上的垂足点之间的距离（X 方向）。
  - 偏距：放样点至其在基线上垂足点之间的距离（Y 方向）。
  - [↑]/[↓]键：箭头键用于使长度值或偏距值在原值基础上增加或减少一增量值。

**直线放样**

增量	1.000m
长度	0.000 m
偏距	0.000m

**偏心**

**↓**

**1.000m**

**0.000 m**

**0.000m**

**确定**

- 在步骤 2 的界面按[确定]键，计算并显示放样点的坐标值。

- [记录]键：存储坐标值作为已知点数据。



记录方法：“30.1 存储/删除已知点数据”

- 按[放样]键，放样该点。



“15. 放样”

**直线放样**

N:	103.449
E:	199.188
Z:	302.838


**记录**

**放样**

- 按{ESC}键，从步骤 2 起继续放样。

## 基线偏距操作步骤

定义的基线可以通过指定的纵向移动、横向移动、高程移动和旋转移动四种方法，进行三维空间偏移。

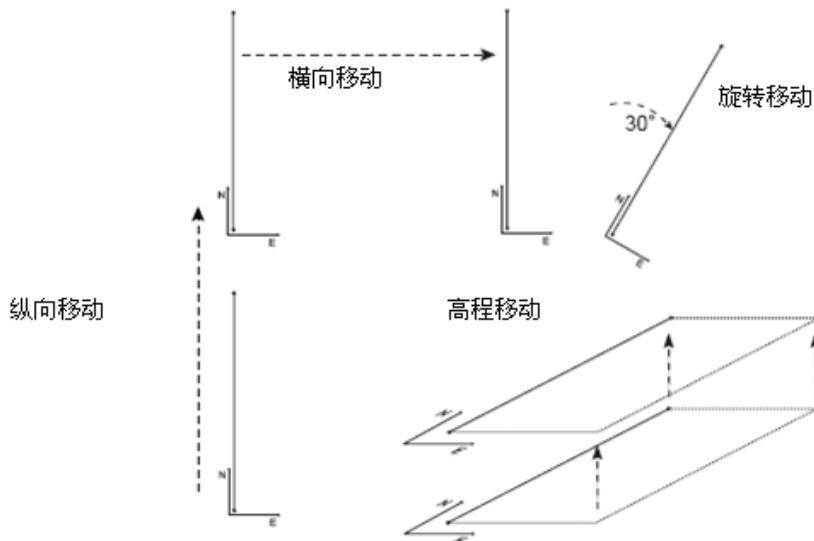

- 在测量模式第 2 页菜单下（可按[FUNC]键翻页），按[菜单]键进入<常用菜单>界面，选择“直线放样”、“点放样”，进入<直线放样>界面，选择“点放样”。

直线放样  
点放样  
线放样

- 按[偏心]键，进入<基线偏距>界面。

直线放样  
增量 1.000m  
长度 0.000 m  
偏距 0.000m  
偏心 ↓ ↑ 确定

- 在<基线偏距>界面，设置下列各项目值：

- 增量：按箭头键增加或减少偏距值。
  - 纵向：纵向偏离值。
  - 横向：横向偏离值。
  - 高度（高程）：高度偏离值。
  - 旋转角：旋转角偏离值。
- [↑]/[↓]键：箭头键用于使相应偏离值在原值基础上增加或减少一增量值。

基线偏距  
增量 0.0000m  
纵向 1.0000 m  
横向 0.0000m  
高度 0.0000m  
移动 ↓ ↑ 确定

旋转角 0.0000  
移动 确定

4. 按[确定]键，返回步骤2界面。
- [移动]键：用于根据在直线偏距中设定的各偏移值，永久性地移动直线。


5. 在步骤2界面下，按[确定]键，计算并显示参照移动后直线的放样点坐标。



### 16.3 直线条放样

直线条放样功能用于获得测量点相对于确定基线的水平距离和垂直距离。需要时基线还可做水平方向的偏移处理。

- 在进行直线条放样前，必须先定义基线。

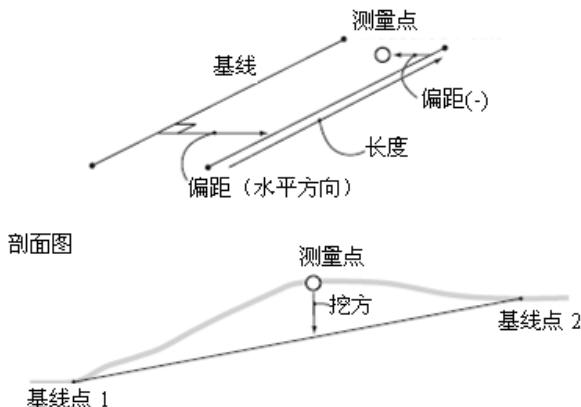

#### 操作步骤

1. 在测量模式第2页菜单下（可按[FUNC]键翻页），按[菜单]键进入<常用菜单>界面，选择“直线放样”、“直线放样”，进入<直线放样>界面，选择“线放样”（即：直线条放样）。

直线放样
点放样
<b>线放样</b>

2. 在<直线放样>界面，输入基线的偏移值。

- 偏距：基线在水平向上的偏移距离。  
向右侧偏移时取正值，向左侧偏移时取负值。


若不设置偏距，直接转至步骤 3。

3. 照准目标，在步骤 2 的界面按[观测]键。

屏幕上显示出测量结果。

按[停止]键，停止测量。

- 如果仪器倾斜超出补偿范围，将会显示倾斜界面，此时应整平仪器。

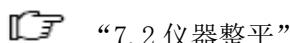

“7.2 仪器整平”


4. 按[是]键，采用观测结果。

显示测量点与基线的偏差值。

- 偏离：测量点至基线的水平距离，右侧偏离为正值，左侧偏离为负值。
- 挖方：表示测量点位于基线下方。
- 填方：表示测量点位于基线上方。
- 长度：从基线点1到测量点在基线上的垂足点之间的距离。
- 按[否]键，重新观测目标。

5. 照准下一目标，按[观测]键继续放样。

- [记录]键：记录观测结果。

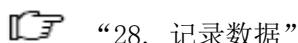

“28. 记录数据”

### 直线放样

偏距

0.000 m

观测

### 直线放样

SD	3.500m
ZA	58°18' 33"
HA-R	350°07' 06"
目标高	0.000 m

否 是

### 直线放样


偏离	0.000m
填方	0.000m
长度	0.596m

记录

观测

## 17. 圆弧放样

圆弧放样功能允许采用多种圆曲线参数（例如，从点（起点）坐标）放样圆曲线以及圆曲线上的点（偏距）。

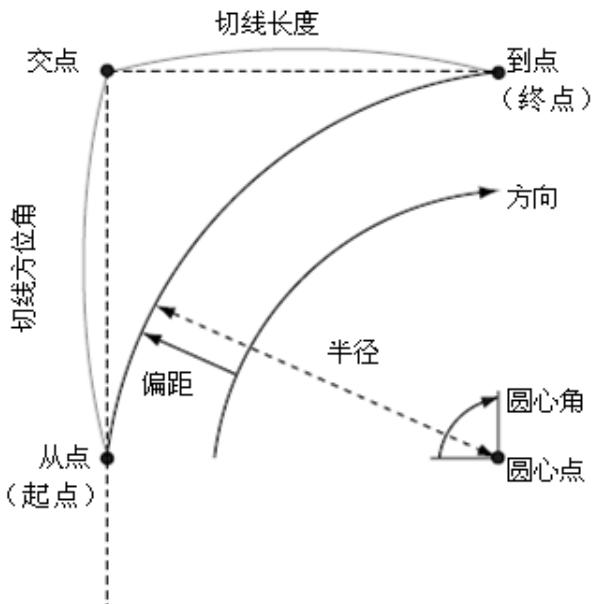


### 17.1 定义圆弧

圆弧可以通过输入圆弧参数来定义，这些参数有半径、圆心角、从点（起点）坐标、圆心点坐标、到点（终点）坐标等。也可以通过观测从点、圆心点、到点来定义圆弧。

#### 输入坐标定义圆弧的操作步骤

- 在测量模式第 2 页菜单下（可按[FUNC]键翻页，按[菜单]键，选择“弧线放样”）。

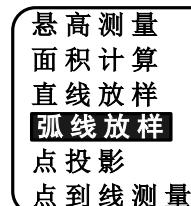

- 输入测站数据。

“13.1 输入测站数据和后视方位角数据”

3. 在<弧线放样>界面下，选择“弧线定义”。  
 • 按[调用]键，读取存储的坐标并使用。

 “13.1 输入测站数据和后视方位角数据 读取存储坐标数据的操作步骤”

弧线放样  
测站设置  
**弧线定义**  
弧线放样

起点

NP:	0.000
EP:	0.000
ZP:	0.000

调用    记录    观测    确定

4. 输入弧线起点数据，按[确定]键。  
 5. 按{▲}/{▼}键或{◀}/{▶}键，选择不同的定义点，再按[确定]键。

终点        : 输入圆弧终点  
 终点、圆心 : 输入圆弧终点和圆心点  
 终点、交点 : 输入圆弧终点和交点（切线的交点）  
 圆心        : 输入圆弧圆心点  
 交点        : 输入圆弧交点  
 圆心、交点 : 输入圆弧圆心点和交点（切线的交点）

选择定义点  
**终点**

确定

6. 输入第5步选定的定义点的坐标。  
 7. 按[确定]键，确认进入弧线参数输入界面。  
 • 当输入多个坐标时，显示[继续]键代替[确定]键。按[继续]键，输入下一个点的数据。

终点

NP:	0.000
EP:	0.000
ZP:	0.000

调用    记录    观测    确定

8. 输入下列圆弧参数：

- (1) 方向：弧线相对于起点左转/右转的方向
- (2) 半径：弧线半径
- (3) 转角：弧线所对圆心角
- (4) 弧长：弧线弧长
- (5) 弦长：弧线起点至终点的直线距离
- (6) 切线长：弧线切线长
- (7) 切线角：弧线切线方位角

方向	: 左转
半径	: <Null>
转角	: <Null>
弧长	: <Null>
弦长	: 0.602m

**确定**

切线长	: [ ] m
切线角	: <Null>

**确定**

输入参数的数量取决于步骤 5 中指定的坐标。



“ 定义坐标与圆弧参数”

9. 输入圆弧参数后，按**[确定]**键，仪器计算出其它相关参数。

- [终点]：计算并记录终点坐标。
- [圆心]：计算并记录圆心点坐标。
- [交点]：计算并记录交点坐标。

方向	: 左转
半径	: 0.316m
转角	: 144°56' 15.5"
弧长	: 0.799m
弦长	: 0.602m

**圆心****确定**

10. 在步骤 9 的界面，按**[确定]**键确认圆弧的定义，并进入<弧线放样>界面。



“17.2 弧线放样”第 2 步



- 也可以将**[弧线放样]**功能定义到测量模式的软键上，使得圆弧放样可以通过软键来执行操作。



**[弧线放样]**键定义：“33.3 键功能定义”

## 通过观测来定义弧线的操作步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下（可按[FUNC]键翻页，按[菜单]键，选择“弧线放样”）。
2. 输入测站数据。

 “13.1 输入测站数据和后视方位角数据”

3. 在<弧线放样>界面下，选择“弧线定义”。
4. 照准弧线起点，按[观测]键。

- 按[停止]键，停止观测。
- 如果仪器倾斜超出补偿范围，将会显示倾斜界面，此时应整平仪器。

 “7.2 仪器整平”

5. 按[确定]键，采用起点的观测结果。
6. 按{▲}/{▼}键或{◀}/{▶}键，选择不同的定义点，再按[确定]键。

7. 照准终点/圆心点/交点，按[观测]键。

起点	
Np:	<b>0.000</b>
Ep:	<b>0.000</b>
Zp:	<b>0.000</b>
<input type="button" value="调用"/> <input type="button" value="记录"/> <input type="button" value="观测"/> <input type="button" value="确定"/>	

Np: <b>103.736</b>			
Ep: <b>200.576</b>			
Zp: <b>302.839</b>			
ZA <b>64°03' 11.0"</b>			
HA-R <b>8°46' 13.5"</b>			
<input type="button" value="记录"/>	<input type="button" value="仪器高"/>	<input type="button" value="观测"/>	<input type="button" value="确定"/>

定义点选取	
<b>终点</b>	
<input type="button" value="确定"/>	

终点	
Np:	<b>0.000</b>
Ep:	<b>0.000</b>
Zp:	<b>0.000</b>
<input type="button" value="调用"/> <input type="button" value="记录"/> <input type="button" value="观测"/> <input type="button" value="确定"/>	

8. 按[确定]键，采用终点/圆心点/交点的观测结果。

- 按[观测]键，重新观测第2个点。
- 按[仪器高]键，输入仪器高和目标高。
- 当输入多个点时，屏幕显示出[继续]键代替[确定]键，按[继续]键观测下一个点。

Np:	103.918
Ep:	201.154
Zp:	302.838
ZA	64°46' 40.5"
HA-R	18°24' 54.5"
记录	仪器高
	观测
	确定

9. 输入下列圆弧参数：

- (1) 方向：圆弧相对于起点左转/右转的方向
- (2) 半径：圆弧半径
- (3) 转角：圆弧所对圆心角
- (4) 弧长：圆弧弧长
- (5) 弦长：圆弧起点至终点的直线距离
- (6) 切线长：圆弧切线长
- (7) 切线角：圆弧切线方位角

方向	: 左转
半径	: <Null>
转角	: <Null>
弧长	: <Null>
弦长	: 0.602m
↓ 确定 ↑	
切线长	: [ ] m
切线角	: <Null>
确定	

 输入参数的数量取决于步骤5中指定的坐标。

 “ 定义坐标与圆弧参数”

10. 输入圆弧参数后，按[确定]键，仪器计算出其它相关参数。

- [终点]：观测并记录终点数据。
- [圆心]：观测并记录圆心点数据。
- [交点]：观测并记录交点数据。

方向	: 左转
半径	: 0.316m
转角	: 144°56' 15.5"
弧长	: 0.799m
弦长	: 0.602m
圆心	交点
↓ 确定 ↑	

11. 在步骤10的界面，按[确定]键确认圆弧的定义，并进入<弧线放样>界面。

 “17.2 弧线放样”第2步



也可以将[弧线放样]功能定义到测量模式的软键上，使得弧线放样可以通过软键来执行操作。

 [弧线放样]键定义：“33.3 键功能定义”



## 定义点与圆弧参数

可以输入的参数可能有约束，取决于在第 5/6 步指定的点。可以输入的参数用圆圈（○）标识，不可以输入的参数用叉号（×）标识。

参数 定义点	半径	转角	圆弧长	弦长	切线长	切线 方位角	方向
终点， 圆心点	×	×	×	×	×	×	○
终点， 交点	×	×	×	×	×	×	○
圆心点， 交点	×	×	×	×	×	×	○
终点	○	○	○	×	○	○	○
圆心点	×	○	○	○	○	×	○
交点	○	○	×	○	×	×	○



## 圆弧放样的注意事项

出现下列情形时，弧线参数无法计算：

圆弧半径 < 弦长/2


弧线弧长 < 弦长

2×切线长 < 弦长

切线方位角与起点到终点连线方位角之间的夹角等于 0° 或大于 180°

## 17.2 圆弧放样

通过输入圆弧的弧长（或弦长）、圆弧的偏距等，圆弧放样功能可以完成圆弧放样点坐标的测设。

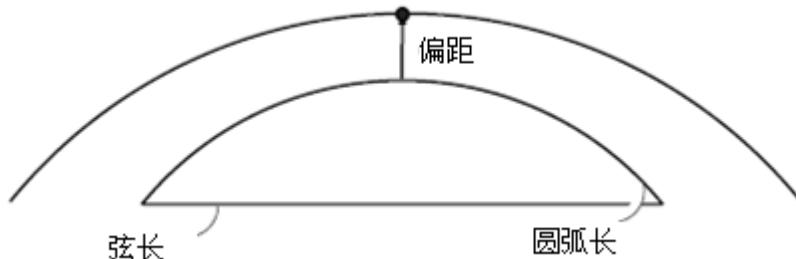

- 进行弧线放样前，要对弧线进行定义。

### 操作步骤

1. 在<弧线放样>界面下，选择“弧线放样”。

弧线放样  
测站设置  
弧线定义  
**弧线放样**

2. 设置下列项目数据：

(1) 增量：按箭头键可在相应值基础上增加或减少该增量值。

(2) 弧长：圆弧起点至终点之间的弧长。

(2) 弦长：圆弧起点至终点之间的弦长。

(3) 偏距：待定点至定义圆弧的偏距。右偏距为正值，左偏距为负值。

**弧线放样**  
增量 : 1.0000m  
弧长 : 1.0000m  
偏距 : 0.0000m  
P1  
弦长 **↓** **↑** 确定

- 按[弦长]键，切换至弦长输入。
- [↑]/[↓]：按箭头键，在原有值的基础上增加或减少一个增量值。

**弦长放样**  
增量 : 1.0000m  
弦长 : 1.0000m  
偏距 : 0.0000m  
P1  
弧长 **↓** **↑** 确定

3. 在第 2 步的界面，按[确定]键，计算并显示放样点的坐标值。

弧线放样	
N	104.226
E	200.467
Z	302.837
<b>记录</b>	<b>放样</b>

- [记录]: 记录坐标值作为已知点数据。

记录方式: “30.1 存储/删除已知点数据”


- 按[放样]键，对放样点实施放样。

“15. 放样”

4. 按{ESC}键，继续圆弧放样（从第 2 步重复）。

## 圆弧偏距放样的操作步骤

圆弧的三维偏距可以通过种四方法来定义：横向偏距、纵向偏距、高程偏距和旋转角。

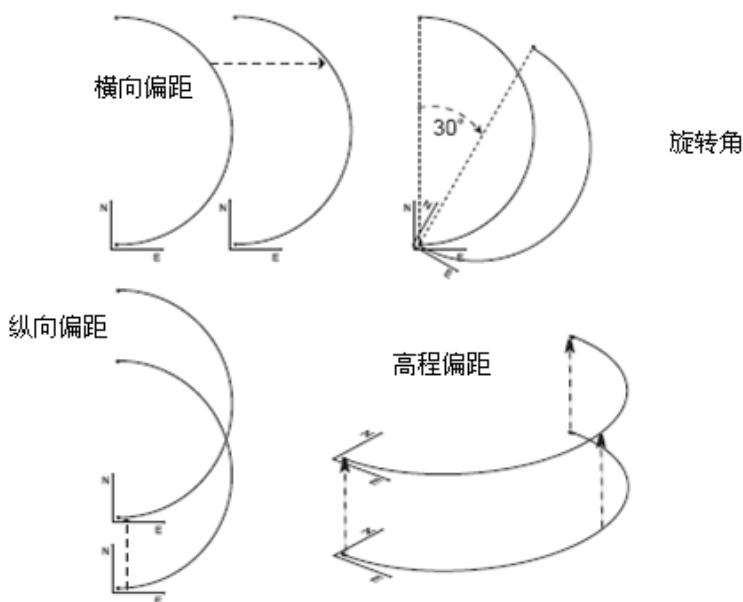


- 在<弧线放样>界面下，选择“弧线放样”。
- 按{FUNC}键，再按[偏心]键，显示<圆曲线放样>界面。




- 设置以下项目数据：

- (1) 增量：按箭头键可在相应值基础上增加或减少该偏距增量值。
- (2) 纵向：纵向偏离值。
- (3) 横向：横向偏离值。
- (4) 高度：高程偏离值。
- (5) 旋转角：旋转角偏离值。
- [↑]/[↓]：按箭头键，在原有值的基础上增加或减少一个增量值。

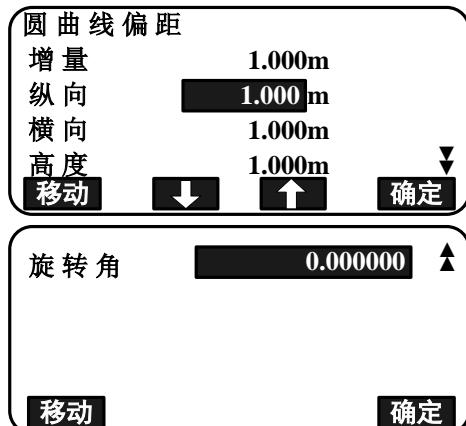


- 按[确定]键，返回步骤 2 界面。
- [移动]键：根据在圆弧偏离中设定的各偏离值永久性地移动基线坐标。

- 在步骤 2 界面下按[确定]键，计算和显示根据设置的各偏离值移动后圆弧的放样点坐标。

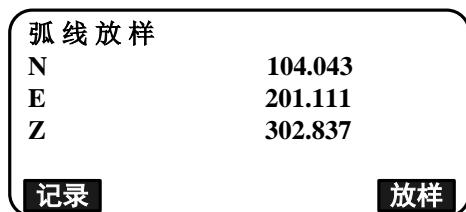

## 18. 点投影

点投影功能用于将一已知坐标点投影至一确定基线上，待投影点的已知坐标可以通过测量获得，也可以由手工输入。仪器计算并显示基线点 1 到投影点垂足的长度值及偏距值。

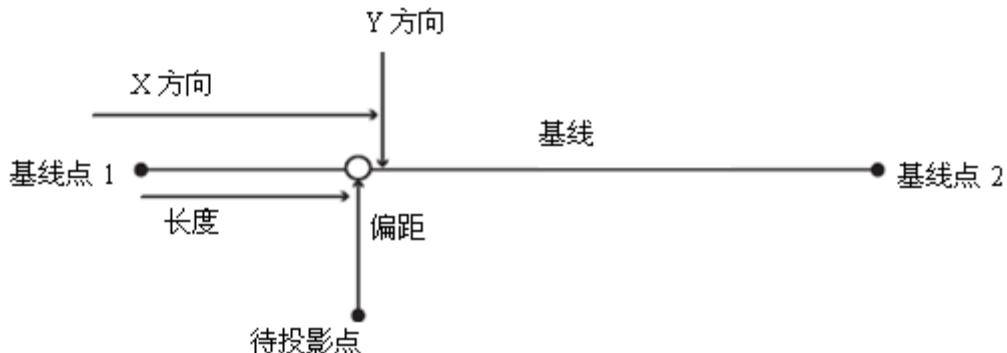

### 18.1 定义基线

- 定义的基线可用于直线放样和点投影。

#### 操作步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下（可按[FUNC]键翻页），按[菜单]键，选择“点投影”。



2. 选择“测站设置”，输入测站数据。然后选择“定义基线”，定义一条基准线。

“16.1 定义基线” 步骤 2~12

3. 选择“点投影”，显示<点投影>界面。按[确定]键，开始点投影操作。

“18.2 点投影”



- 还可将[点投影]功能定义到测量模式的软键上，使点投影通过软键执行操作。

功能键定义：“33.3 键功能定义”

## 18.2 点投影

在进行点投影之前，必须先定义基线。

### 操作步骤

#### 1. 定义基线。

“18.1 定义基线”

#### 2. 在<点投影>界面，选择“点投影”。

点投影  
测站设置  
定义基线  
**点投影**

#### 3. 输入待投影点的坐标。

- 按[观测]键，则观测待投影点的坐标。
- 如果仪器倾斜超出补偿范围，将会显示倾斜界面，此时应整平仪器。

“7.2 仪器整平”

- 按[记录]键，记录数值作为已知点数据。

记录方法：“30.1 存储/删除已知点数据”

点投影  
Np: 103.738  
Ep: 200.577  
Zp: 302.840  
调用 记录 观测 确定

#### 4. 在步骤 3 界面，按[确定]键，计算并显示如下项目：

- 长度：基线点 1 沿基线至投影点之间的距离（X 方向）。
- 偏距：待投影点至基线垂足之间的距离 Y 方向）。
- 高差：待投影点与基线之间的高差。
- 按[XYZ]键，切换显示为坐标。
- 按[记录]键，记录坐标值作为已知点数据。

记录方法：“30.1 存储/删除已知点数据”

- 按[放样]键，对投影点进行放样。

“15. 放样”

点投影  
长度 0.513m  
偏距 0.399m  
高差 0.002m  
记录 XYZ 放样

#### 5. 按{ESC}键，继续操作（从步骤 3 重复）。


## 19. 地形测量

使用地形测量功能，仪器可以连续观测地形目标点顺时针由后视方向转动的角度，并记录观测数据。也可以采用盘左盘右观测法来观测地形目标点，即对每一个目标点先盘右观测（显示“R”符号）再盘左观测（显示“L”符号）。

### 地形测量盘右观测

观测顺序


- (1) R1
- (2) R2
- (3) R3

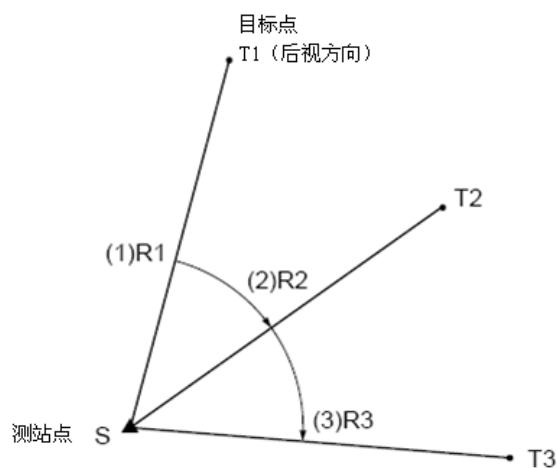


### 地形测量盘左盘右观测

观测顺序

- (1) R1
- (2) L1
- (3) R2
- (4) L2
- (5) R3
- (6) L3

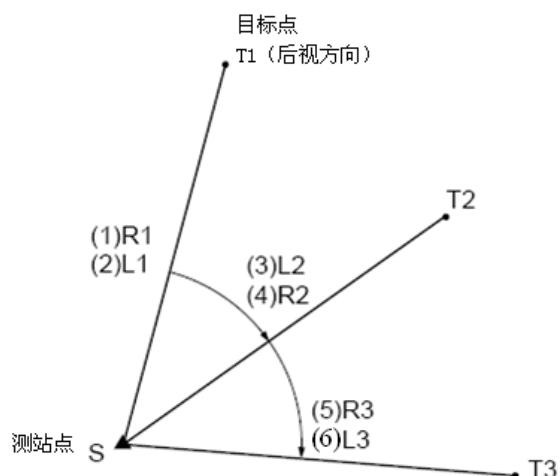

## 地形测量观测流程如下：

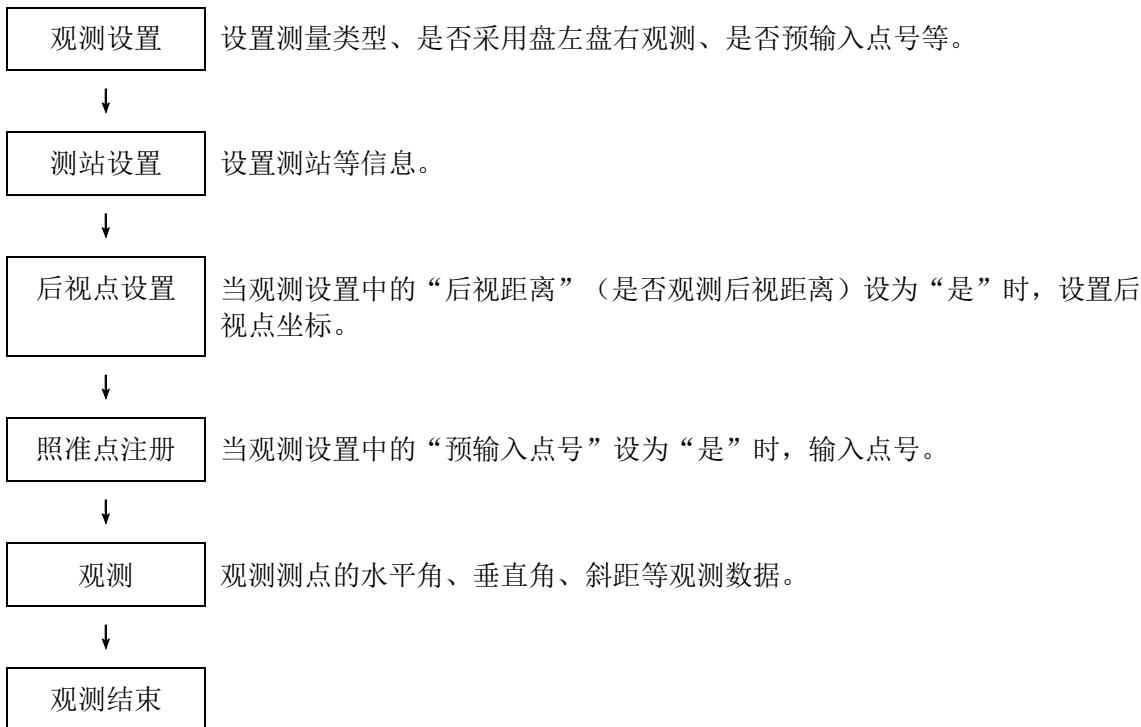

### 19.1 观测设置

地形测量前，执行观测设置。

- 最多可以注册40个照准点。
- 最多可以保存8个地形测量观测设置集（距离测回数、距离读数次数、是否采用盘左盘右观测、是否预先输入点号、是否观测后视距离、是否进行后视检查等）。

#### 操作步骤

1. 进入地形测量菜单界面。

在测量模式第2页菜单下（可按[FUNC]键翻页），按[菜单]键，选择“地形测量”。



## 2. 设置地形测量观测参数。

设置下列项目参数：

- (1) 测回数（距离观测测回数）
- (2) 观测编号（距离读数次数）
- (3) 盘左盘右观测（是否盘左盘右观测）
- (4) 预输入点号（是否预先输入点号）
- (5) 观测后视距离（是否观测后视距离）

**注：**在“方式名：”行，可以输入一个观测设置集名称，例如：HOU2

- 按[方式]键，选择以前保存的观测设置集（后视类型）。
- 移动光标，按[记录]键，保存当前设置的观测设置集（后视类型）。

<b>方式名:</b> HOU2	
测回数	: 1
读数次数	: 1
盘左盘右观测	: 否
预输入点号	: 是
<b>方式</b>	<b>确定</b>

观测后视距离 : 否	
<b>方式</b>	<b>确定</b>

<b>选择后视类型</b>	
01:	HOU2
02:	
03:	
04:	
<b>记录</b>	<b>确定</b>

N0:	100.000	
E0:	200.000	
Z0:	300.000	
点名	100	
仪器高	1.000m	
<b>调用</b>	<b>后交</b>	<b>确定</b>

## 3. 按[确定]键，确认当前设置参数。

## 4. 输入测站数据，按[确定]键，确认输入的数据。

“28.1 记录测站数据”

- 按[后交]键，采用后方交会设置测站。

“13.2 采用后方交会设置测站坐标”

## 5. 输入后视点坐标。

输入后视点坐标，按[确定]键。如果在观测设置中“后视距离”（是否观测后视距离）设置为“否”，或者“后视检查”（是否进行后视检查）设置为“否”，则不显示本界面。

<b>地形测量</b>	
<b>后视坐标</b>	
NBS:	0.000
EBS:	0.000
点名	1
<b>调用</b>	<b>确定</b>

## 6. 注册照准点。

设置照准点名称，按[增加]键，输入点名，再按[确定]键注册。

注册了待测点后，按[确定]键开始观测。



“19.2 观测”

如果在观测设置中“预输入点号”设置为“否”，则不显示本界面。

- 按[删除]键，删除所选点。
- 按[编辑]键，编辑所选点名称。

预输入点号	
01:	1
02:	<input type="text"/>
03:	<input type="text"/>
04:	<input type="text"/>
	<input type="button"/> 删除 <input type="button"/> 编辑

预输入点号	
1	<input type="text"/>
点名: 1	



- 在观测界面按[地形]键，也可以进行相同的操作。
- [地形]软键定义：“33.3 键功能定义”
- 设置地形测量观测设置参数的相关选择项如下（\*为缺省设置）：
  - 测回数（距离观测测回数）：1\* /2
  - 观测编号（距离读数次数）：1\*（固定的）
  - F1/F2 观测（盘左盘右观测）：是/否\*
  - 预输入点号：是/否\*
  - 后视距离：是（在后视方向观测距离）/否（在后视方向只测角度）\*
  - 后视检查：是（比较后视点坐标和后视点观测坐标）/否（不比较）\*
  - 如果“盘左盘右观测”设置为否，“距离观测测回数”则固定为1。
  - 如果“盘左盘右观测”设置为是，“距离观测测回数”则可选择：1\* /2。
  - 只有在“后视距离”设置为是时，才可以设置“后视检查”。

## 19.2 观测

根据“19.1 观测设置”中的参数设置，开始地形测量。

### 地形测量（盘左观测）的操作步骤



- 按“19.1 观测设置”步骤 1~6，设置观测参数。
- 观测第 1 个方向。

照准第 1 个目标，按[角度]或[观测]键开始测量。在“D=”项目中，显示距离读数次数设置值。

- 观测前，可以输入点名、目标高、编码。
- 如果“后视距离”设置为否，在地形测量界面将不显示[观测]键。
- 如果“后视检查”设置为是，第1个点观测完毕后，将显示计算水平距离与其观测值之间的差值。
- 在后视距离检查完毕后，按[ESC]键取消地形测量。

- 记录观测数据。

如果没有设置目标高和编码，此时可以输入。按[确定]键，保存数据。显示步骤 2 界面，观测下一个点。

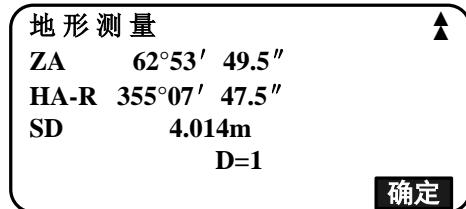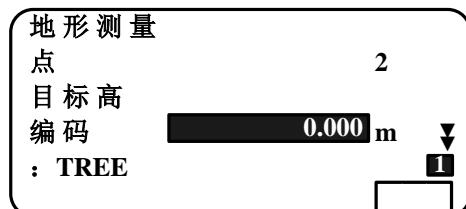

在观测第 2 个点时，如果：(1) 距离测回数设置为 1；(2) 距离读数次数设置为 1；盘左盘右观测设置为否；则显示[偏心]键。按[偏心]键，进入目标点的偏心观测。

“20 偏心测量”

#### 4. 结束地形测量

观测完毕，按{ESC}键，显示确认信息。按[是]键，记录地形测量观测数据（水平角、垂直角、斜距等）。

- 如果照准点已经注册，该确认信息不显示。

取消观测  
删除数据？

按ESC返回观测

否 是

### 地形测量盘左盘右观测的操作步骤

- 按“19.1 观测设置”步骤1~6，设置观测参数。

在观测设置中，设置盘左盘右观测为是。

- 盘右观测目标点。

在显示的“地形测量”旁边出现“盘右”。

“地形测量操作步骤”第2步

- 记录观测数据。

“地形测量操作步骤”第3步

- 盘左观测目标点。

在显示的“地形测量”旁边出现“盘左”。  
观测完毕，记录观测数据。

步骤2~3

- 结束地形测量

“地形测量操作步骤”第4步

地形测量 盘右 D=1

ZA 62°53' 49.5"

HA-R 355°07' 47.5"

目标高 0.000 m

点名 1 PI

EDM

角度

观测

地形测量 盘左 D=1

ZA 308°07' 07.0"

HA-R 179°40' 50.0"

目标高 0.000 m

点名 2 PI

EDM

角度

观测



- 在显示[观测]键的界面，按{ENT}键；或者按触发键，其作用和按[观测]键是相同的。
- 如果“预输入点号”设置为否，则在记录观测数据界面必须输入点名。
- 在记录观测数据界面，依据观测设置的参数不同，显示的项目也将有所不同。
- 在连续观测中，按触发键可以停止测量。


## 20. 偏心测量

偏心测量功能用于无法直接设置棱镜或不透视的目标点的角度和距离测量。

- 当目标点由于无法设置棱镜或不透视等原因不能直接对其进行测量时，可将棱镜设置在距测量点不远处通视的偏心点上，通过对偏心点的角度和距离测量求得至目标点的角度和距离值。
- 下面重点说明仪器提供的三种偏心测量方法。

### 20.1 单距偏心测量

单距偏心测量功能通过输入偏心点至目标点间的水平距离来测定目标点。

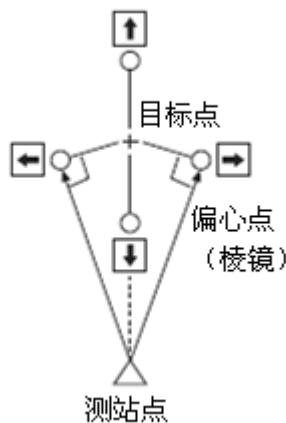

- 当偏心点位于目标点左侧或右侧时，应使偏心点至目标点的连线与偏心点至测站点的连线之间的夹角大约等于90°。
- 当偏心点位于目标点前方或后方时，应使偏心点位于目标点与测站点的连线上。

#### 操作步骤

- 设置偏心点尽可能靠近目标点，量取偏心距并在偏心点上设立棱镜。
- 输入测站数据。

“13.1 输入测站数据和后视方位角数据”

- 在测量模式第3页菜单下（可按[FUNC]键翻页，按[偏心]键，显示<偏心测量>界面。

4. 选择“单距偏心”。

- 如果仪器倾斜超出补偿范围，将会显示倾斜界面，此时应整平仪器。

 “7.2 仪器整平”

偏心测量

测站定向

**单距偏心**

角度偏心

双距偏心

5. 照准偏心点（棱镜点），按【观测】键开始测量。

屏幕显示测量结果，按【停止】键停止测量。

6. 偏心点（棱镜点）观测完毕后，输入下述偏心项目值：

(1) 距离（偏心距）

(2) 偏向（偏心点的方向）

←：偏心点位于目标点左侧

→：偏心点位于目标点右侧

↓：偏心点位于目标点前方

↑：偏心点位于目标点后方

- 按【观测】键，可重新观测偏心点。

SD	2.556m
ZA	58°27' 54.5"
HA-R	355°21' 47.5"
距离：	0.000 m
偏向：	→
<b>观测</b> <b>确定</b>	

7. 在第 5 步的界面，按【确定】键，则计算并显示目标点的距离值和角度值。

8. 按【是】键，返回<偏心测量>界面。

- 按【XYZ】键，切换距离显示为坐标显示。  
按【HVD】键，则返回到距离和角度显示。
- 按【否】键，返回前一距离和角度显示界面。
- 按【记录】键，记录偏心观测结果。

 “28. 记录数据”

单距偏心


SD	3.522m
ZA	58°27' 54.5"
HA-R	355°21' 47.5"

**记录**    **XYZ**    **否**    **是**

## 20.2 角度偏心测量

角度偏心测量功能通过照准目标点进行角度测量来测定目标点。

在尽可能靠近目标点位置的左边或右边设立偏心点，并观测到偏心点的距离和到目标点的角度。

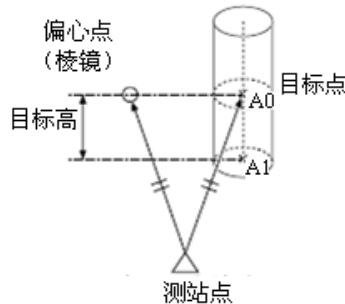

- 照准测量点（目标点）A0时，垂直角可以固定在棱镜位置，也可以设置为随望远镜上下移动而变化。
- 如果垂直角设置为随望远镜上下移动而变化，倾斜距离、垂直距离、Z坐标将会随着照准高度的变化而变化。

### 操作步骤

1. 设置偏心点（棱镜点）尽可能靠近目标点（确保测站点至目标点的距离与测站点至偏心点的距离大致相等，并确保偏心点的高与目标点的高大致相等），在偏心点上设立棱镜。
2. 输入测站数据。



“13.1 输入测站数据和后视方位角数据”

- 直接计算A1时，则要获得被测点A0的地  
面坐标，需要设置仪器高和照准高。
  - 当计算被测点A0的坐标时，则只设置仪  
器高（照准高设置为0。）。
3. 在测量模式第3页菜单下（可按[FUNC]键翻页，按[偏心]键，显示<偏心测量>界面。

4. 在<偏心测量>界面，选择“角度偏心”。
- 如果仪器倾斜超出补偿范围，将会显示倾斜界面，此时应整平仪器。

 “7.2 仪器整平”

**偏心测量**

测站定向  
单距偏心  
**角度偏心**  
双距偏心

5. 照准偏心点(棱镜点)，按[观测]键开始测量。  
屏幕显示测量结果，按[停止]键停止测量。

6. 精确照准目标点的方向，按[确定]键，则显示到目标点的距离和角度。

SD	3.522m
ZA	58°27' 54.5"
HA-R	355°21' 47.5"

照准待测方向？

**XYZ 观测 确定**

7. 观测完毕，按[是]键，返回到<偏心测量>界面。



角度偏心	3.522m
SD	3.522m
ZA	58°27' 54.5"
HA-R	355°21' 47.5"

**记录 XYZ 否 是**


## 20.3 双距偏心测量

双距偏心测量功能通过观测目标点到两个偏心点（两个棱镜点）的距离来测定目标点。两个偏心点（棱镜 1 和棱镜 2）与目标点在一条直线上，观测棱镜 1 和棱镜 2，并输入棱镜 2 至目标点之间的距离，从而测定目标点。

- 使用选购的两点式棱镜（2RT500-K）可使双距偏心测量更为方便，在使用两点式棱镜时，确保棱镜常数设置为“0”。

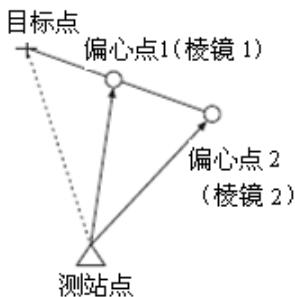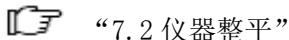

使用两点式棱镜（2RT500-K）的方法：

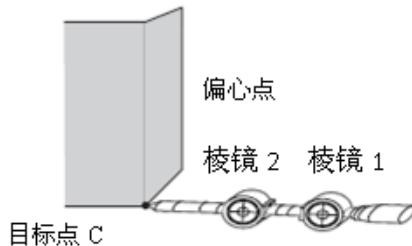

- 将两点式棱镜的顶点对准目标点。
- 使棱镜面朝向仪器。
- 量取目标点至棱镜2的距离。
- 设置反射器类型为“反射片”。

### 操作步骤

1. 在与目标点位于同一直线的位置上设置两个偏心点（棱镜 1 和棱镜 2），在两个偏心点安装棱镜。
2. 在测量模式第 3 页菜单下（可按[FUNC]键翻页，按[偏心]键，显示<偏心测量>。

3. 输入测站数据。

 “13.1 输入测站数据和后视方位角数据”

4. 在<偏心测量>界面，选择“双距偏心”。

- 如果仪器倾斜超出补偿范围，将会显示倾斜界面，此时应整平仪器。

 “7.2 仪器整平”

### 偏心测量

测站定向  
单距偏心  
角度偏心  
**双距偏心**

5. 在<观测偏心点 1>界面，照准棱镜 1，按[观测]键。

开始观测，并显示测量结果。

按[是]键。显示<第 2 次观测>界面。

### 观测偏心点 1

ZA            **62°35' 13"**  
HA-R        **359°59' 54"**

**观测**

6. 在<观测偏心点 2>界面，照准棱镜 2，按[观测]键。

开始观测，并显示测量结果。

按[是]键。

N            **102.992**  
E            **199.757**  
Z            **301.842**

确认 ?

**否**      **是**

7. 输入棱镜 2 至目标点之间的距离（偏距），按{ENT}键，则显示目标点的坐标。

偏距      **1.000 m**

8. 按[是]键，返回<偏心测量>界面。

- 按[HVD]键，将坐标值显示切换为SD、ZA、HA-R显示。

### 双距偏心


N            **103.693**  
E            **201.208**  
Z            **301.841**

**记录**    **HVD**    **否**    **是**

## 21. 对边测量

对边测量功能用于在不搬动仪器的情况下，直接测定多个目标点相对于某一参考点（起始点）之间的倾斜距离、水平距离和水平角。

- 最后测量的点可以设置为其后续测量的起始点。
- 观测结果可用两点间的坡度来显示。

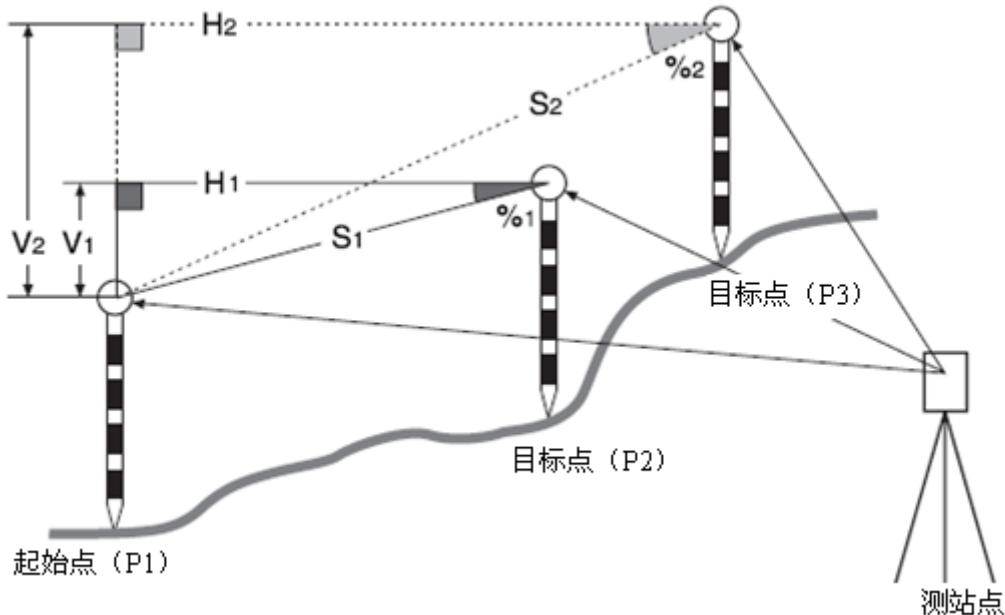

### 21.1 多点间距离测量

两个点或多个点之间的距离可以通过直接观测目标点获得，也可以通过输入坐标来计算，还可以采用这两种方法的组合来获得（例如观测第一个目标点，并输入第二个目标点的坐标）。

#### 直接观测的操作步骤

1. 在测量模式第3页菜单下（可按[FUNC]键翻页），按[对边]键，选择“对边测量”。


对边测量  
测站设置  
**对边测量**

2. 照准棱镜点 1，按[观测]键。

- 如果距离测量数据一直保留，则最后观测的距离数据将被设置为起始点，并显示步骤3。
- [记录]键：记录棱镜点1的测量结果。

对边测量	
测点	
SD	4.299m
ZA	58°27' 01.0"
HA-R	355°21' 00.0"
<b>移动</b>	<b>记录</b>
<b>观测</b>	<b>P1</b>
<b>对边</b>	

- 如果仪器倾斜超出补偿范围，将会显示倾斜界面，此时应整平仪器。

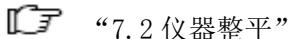

3. 照准棱镜点 2，按[对边]键开始测量。

- [记录]键：记录棱镜点2的测量结果。

对边测量	
测点	
SD	3.747m
ZA	60°32' 31.0"
HA-R	5°18' 14.0"
<b>移动</b>	<b>记录</b>
<b>观测</b>	<b>P1</b>
<b>对边</b>	

显示如下对边观测值：


SD：起始点与棱镜点 2 之间的倾斜距离

HD：起始点与棱镜点 2 之间的水平距离

VD：起始点与棱镜点 2 之间的高差

对边测量	
SD 0.002m	
HD 0.002m	
VD 0.000m	
<b>移动</b>	<b>记录</b>
<b>观测</b>	<b>P1</b>
<b>对边</b>	

- 可以输入起始点和棱镜点2的目标高。  
在显示SD/HD/VD的界面，翻页到第2页，按[目标高]键，可输入起点和测点的目标高，并按[确定]键。
- 按[坐标]键，可输入起点或测点的坐标。

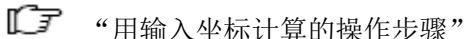

对边测量	
SD 0.002m	
HD 0.002m	
VD 0.000m	
<b>坐标</b>	<b>S/%</b>
<b>目标高</b>	<b>P2</b>

目标高	
起点	0.000 m
测点	0.000 m
<b>确定</b>	

N	103.249
E	200.302
Z	301.843
目标高	0.000 m
点名	<b>2▼</b>
<b>确定</b>	

- 在显示SD/HD/VD的界面，按[记录]键，显示右图的界面。再按[确定]键，记录棱镜点2的测量结果。

按[确定]键，记录对边测量结果，并返回结果界面。

HD	0.002m	
VD	0.000m	1
编码	TREE	
起点	2	
测点	3	
<b>增加</b>	<b>列表</b>	<b>查找</b>
		<b>确定</b>

按{ESC}键，不保存棱镜点2或对边测量的结果，继续观测。



- 当棱镜点1和/或棱镜点2无点名时，无法保存对边测量结果，因此务必在保存前输入点名。

<b>对边测量</b>	
SD	0.601m
HD	0.601m
VD	-0.002m
<b>移动</b>	<b>记录</b>
<b>观测</b>	
<b>P1 对边</b>	

#### 4. 照准下一目标点，按[对边]键，开始观测。

用同样方法测量多个目标点与起始点之间的倾斜距离、水平距离和高差。

- 按[S/%]键，用坡度显示两点之间的距离。
- 按[观测]键，重新观测起始点。照准起始点，按[观测]键。
- 按[移动]键，最后观测的目标点将变为新的起始点，继续下一目标点的对边测量。



“21.2 改变起始点”

#### 5. 按{ESC}键，结束对边测量。

### 用输入坐标计算对边观测的操作步骤

- 在测量模式第3页菜单下（可按[FUNC]键翻页，按[对边]键，选择“对边测量”）。

<b>对边测量</b>
<b>测站设置</b>
<b>对边测量</b>

2. 在<对边测量>界面，翻页到第2页，按[坐标]键。

对边测量	
测点	
SD	3.521m
ZA	58°25' 56.5"
HA-R	350°02' 37.0" P2
坐标	S/% 目标高

3. 在<输入坐标>界面，选择“起点”，按{ENT}键，输入棱镜点1(起点)的坐标，按[确定]键。

- 按[调用]键，调用内存中坐标数据。

“13.1 输入测站数据和后视方位角数据 读取存储坐标数据的操作步骤”

4. 在<输入坐标>界面，选择“测点”，按{ENT}键，输入棱镜点2(测点)的坐标。

起点	
N	102.955
E	199.481
Z	302.843
调用	记录
确定	

5. 输入棱镜点2(测点)的坐标后，按[确定]键。

显示如下对边观测值：

SD：起始点与棱镜点2之间的倾斜距离

HD：起始点与棱镜点2之间的水平距离

VD：起始点与棱镜点2之间的高差

- 可以输入起始点和棱镜点2的目标高。

在显示SD/HD/VD的界面，翻页到第2页，按[目标高]键，可输入起点和测点的目标高，并按[确定]键。

- 按[坐标]键，可重新输入起点或测点的坐标。

- 在显示SD/HD/VD的界面，按[记录]键，显示右图的界面。再按[确定]键，记录棱镜点2的测量结果。

输入坐标	
起点	
测点	

对边测量	
SD	0.601m
HD	0.601m
VD	-0.002m P1
移动	记录 观测 对边

目标高	
起点	0.000 m
测点	0.000 m
确定	

- 按[S/%]键，用坡度显示两点之间的距离。
- 按[观测]键，重新观测起始点。照准起始点，按[观测]键。

 “直接观测的操作步骤”

- 按[移动]键，最后观测的目标点将变为新的起始点，继续下一目标点的对边测量。

 “21.2 改变起始点”


6. 按{ESC}键，结束对边测量。



- 当棱镜点1和/或棱镜点2无点名时，无法保存对边测量结果，因此务必在保存前输入点名。

## 21.2 改变起始点

可以将对边观测中最后观测的测点设置为后续对边测量的新起始点（起点）。

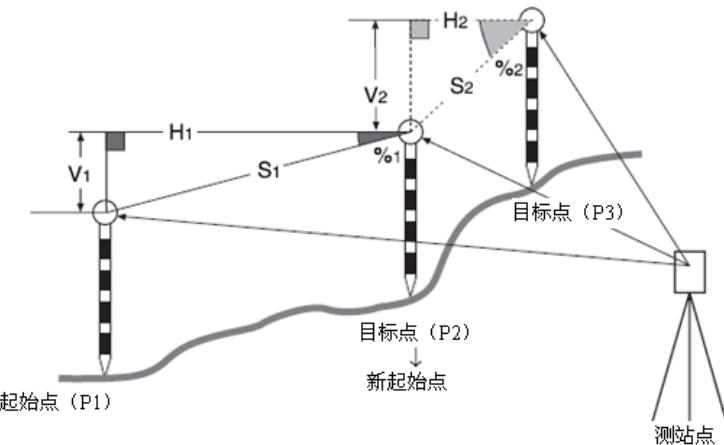

### 操作步骤

1. 观测起始点（起点）和目标点（测点）。

“21.1 多点间距离测量”

2. 在对边观测完毕后，按[移动]键，并按[是]键。

- 按[否]键，取消移动操作。

对边测量			
SD	0.601m	P1	
HD	0.601m		
VD	-0.002m		
<b>移动</b>	<b>记录</b>	<b>观测</b>	<b>对边</b>

3. 最后观测的点被设置为后续对边观测的新起始点（起点）。

采用新的起点，继续进行对边测量。

“21.1 多点间距离测量”

对边测量			
删除第1次观测？			
N	103.268		
E	199.994		
Z	302.841		
<b>否</b>	<b>是</b>		

## 22. 面积计算

面积计算功能通过3个或多个已知点的坐标数据计算由这些点的连线构成封闭图形的面积（斜面面积和平面面积）。

### 输入值


坐标值：P1 (N1, E1, Z1)

...

P5 (N5, E5, Z5)

### 输出值

面积：S（斜面面积和平面面积）

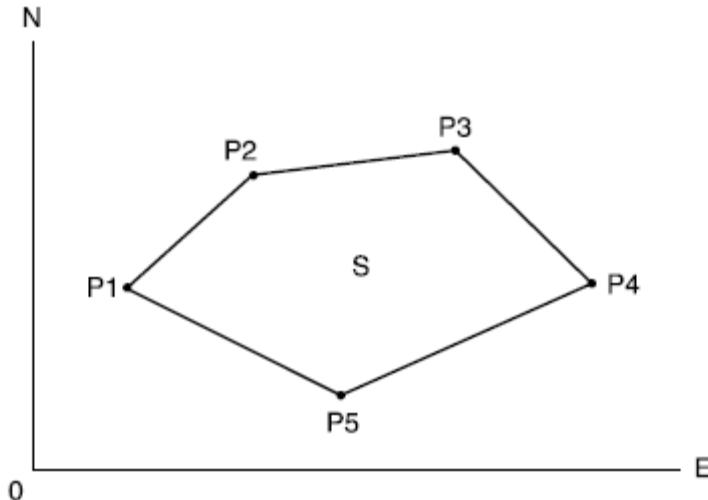

- 面积计算可用的坐标点个数：3~50个点。
- 面积计算可以采用按顺序观测构成封闭图形的点，也可以采用按顺序读取预先存储在仪器内存中的点。



- 计算面积时，若使用的点数少于3个点将出现错误。
- 确保观测或调用的点构成图形时，必须按顺时针或逆时针方向的顺序。例如，输入或调用点名为1, 2, 3, 4, 5，或者5, 4, 3, 2, 1，则构成的图形相同。如果点的顺序错误，则将会导致面积计算结果错误。



### 斜面面积

以最先指定（观测或者读取）的3个点确定所求面积图形的斜面，后面指定的点均垂直投影至该斜面上并进行斜面面积计算。

## 直接观测计算面积的操作步骤

- 在测量模式第2页菜单下（可按[FUNC]键翻页，按[菜单]键，选择“面积计算”）。



- 输入测站数据。

“13.1 输入测站数据和后视方位角数据”

- 在<面积计算>界面，选择“面积计算”。

Area Calculation  
Station Setup  
Area Calculation (highlighted)

- 照准需要计算面积的封闭区域的第一个点，按[测量]键。

- 如果仪器倾斜超出补偿范围，将会显示倾斜界面，此时应整平仪器。

“7.2 仪器整平”

Area Calculation  
Station Setup  
03 :  
04 :  
05 :  
调用 (Measure) (highlighted)  
测量

- 按[观测]键开始观测，显示测量结果。

N	103.227
E	201.178
Z	302.842
ZA	61°49' 00.5"
HA-R	0°00' 01.0"

记录 (Record) 观测 (Observation) 确定 (Confirm)

- 按[确定]键，将测量结果作为第一个点“01”的坐标值。


- 在步骤5的第2页，按[记录]键，记录编码、目标高、和点名。  
此处记录的点名将显示为“01”。

Area Calculation  
Station Setup  
03 :  
04 :  
05 :  
测量 (Measure)

7. 重复步骤 4 至 6, 直到全部的点观测完毕。封闭图形的点按顺时针或逆时针方向顺序观测。

例如由边界点 1, 2, 3, 4, 5, 或者 5, 4, 3, 2, 1, 所构成的图形是相同的。

当观测的点数达到了足以计算面积的点数时, 将会显示[计算]软键。


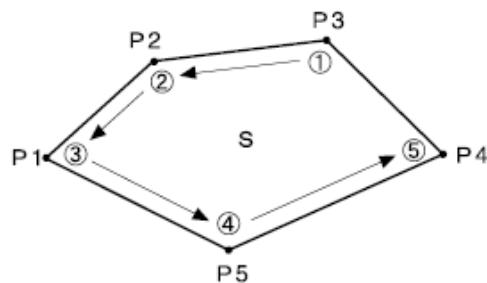


8. 按[计算]键, 显示计算的面积。

点数: 用于面积计算的边界点总点数。

斜面积: 斜面面积值。

平面积: 平面面积值。

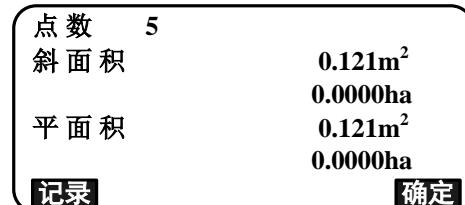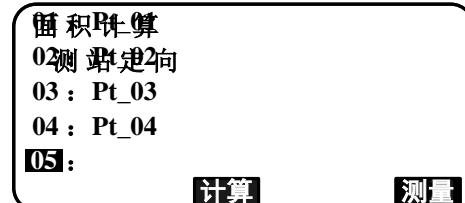

9. 在步骤 8 界面, 按[记录]键, 记录观测结果并返回<常用菜单>界面。

按[确定]键, 不记录观测结果, 直接返回<常用菜单>界面。

## 调用内存坐标数据计算面积的操作步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下(可按[FUNC]键翻页), 按[菜单]键, 选择“面积计算”。

2. 在<面积计算>界面, 再次选择“面积计算”。


4. 按[调用]键, 显示内存中的坐标数据点列表。

内存中的坐标数据有如下三类:


点: 存储在当前作业文件或坐标文件中的已知点数据。

坐标: 存储在当前作业文件或坐标文件中的已知坐标数据。


测站: 存储在当前作业文件或坐标文件中的测站点坐标数据。

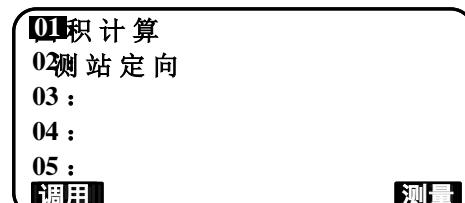


5. 在坐标数据列表中，选取第 1 个点对应的点号，按{ENT}键。  
第 1 个点（01）的坐标被设置为“9”（9 号点）的坐标。

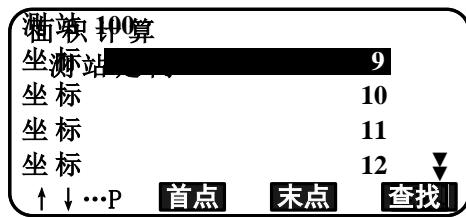

6. 重复步骤 4 至 5，直到所有的点被读取完毕。  
封闭图形的点按顺时针或逆时针方向顺序读取。  
当读取的点数达到了足以计算面积的点数时，将会显示[计算]软键。

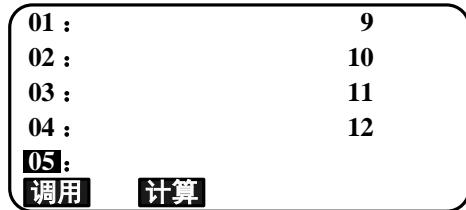

7. 按[计算]键，显示计算的面积。

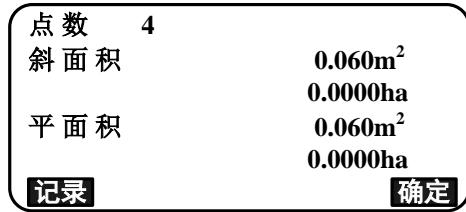

8. 在步骤 7 界面，按[记录]键，记录结果并返回<菜单>界面。  
按[确定]键，不记录结果，直接返回<菜单>界面。



- 可以将[面积计算]功能定义到测量模式的软键上，通过软键执行面积计算的操作。

[面积计算]键定义：“33.3 键功能定义”


## 23. 交点计算

ES 仪器提供七种交点计算功能：“坐标正算”、“极坐标计算”、“两直线交点”、“两圆弧交点”、“直线延伸点”、“直线平分点”、“直线间距点”。下面分别介绍其各自的功能。


“坐标正算”: 已知一个已知点、一个方位角、一个在该方位上的距离, 计算第二点(交点)的坐标。其中, 已知点的坐标可以调用, 也可以直接观测; 计算出的第二点可以直接进入放样功能。




“极坐标计算”: 已知两个已知点(P1、P2)、一个夹角( $T$ , P2 到待求点方位与 P2 到 P1 方位的夹角)、一个在 P2 到待求点方位上的距离, 计算待求点(交点)的坐标。其中, 已知点 P1、P2 的坐标可以调用, 也可以直接观测; 计算出的待求点可以直接进入放样功能。

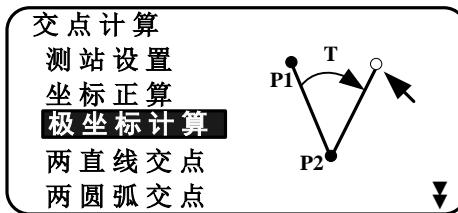

“两直线交点”: 已知两条直线(已知点 P1、P2 定义直线 1, 已知点 P3、P4 定义直线 2)、计算两直线的交点坐标。其中, 已知点 P1、P2 的坐标可以调用, 也可以直接观测; 计算出的交点可以直接进入放样功能。

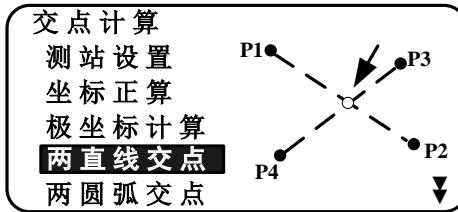


“两圆弧交点”: 已知一条直线(由已知点 P1、P2 定义)、和已知圆弧 2(由已知圆心点 P2、圆弧半径 r2 定义)、计算两圆弧的交点坐标。其中, 已知圆心点 P1、P2 的坐标可以调用, 也可以直接观测; 计算出的两圆弧交点可能会有两个, 也可能无法计算出交点(两圆弧不相交)。计算出的交点可以直接进入放样功能。

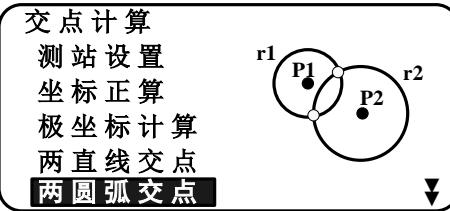


“直线延伸点”：已知一条直线（由已知点 P1、P2 定义）、一个从 P2 开始计算沿该直线向外延伸的距离 D1，计算待求点（交点）的坐标。其中，已知点 P1、P2 的坐标可以调用，也可以直接观测；计算出的待求点可以直接进入放样功能。


当 D1 为正值时，待求点位于该直线的延长线上；当 D1 为负值时，待求点位于该直线延长线的反方向上。

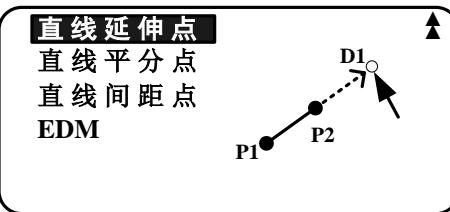

“直线平分点”：已知一条直线（由已知点 P1、P2 定义）、一个分段数 N，计算将该直线分为 N 段的节点（交点）坐标。其中，已知点 P1、P2 的坐标可以调用，也可以直接观测；计算出的各个节点可以直接进入放样功能，每个节点的计算坐标可以用{▶}/{◀}键翻页查看。

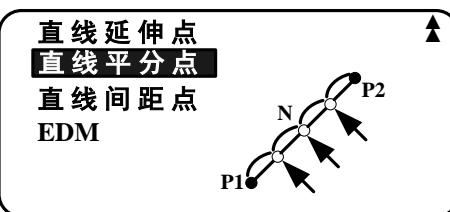


“直线间距点”：已知一条直线（由已知点 P1、P2 定义）、一个间距 D，计算从 P1 点开始将该直线按间距 D 进行分段的节点（交点）坐标。其中，已知点 P1、P2 的坐标可以调用，也可以直接观测；计算出的各个节点可以直接进入放样功能，每个节点的计算坐标可以用{▶}/{◀}键翻页查看。如果间距大于直线的长度，将会显示“无法计算！”信息。

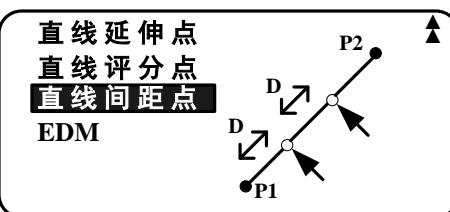


下面以“两直线交点”功能为例，说明交点计算功能的操作步骤。

## “两直线交点”的操作步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下（可按[FUNC]键翻页，按[菜单]键，选择“交点计算”）。

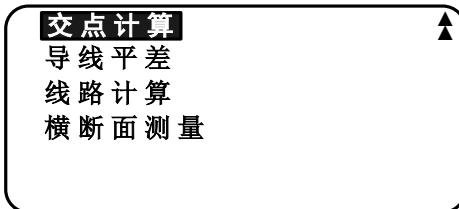

2. 选择“两直线交点”，进入“直线 1 起点”输入界面。

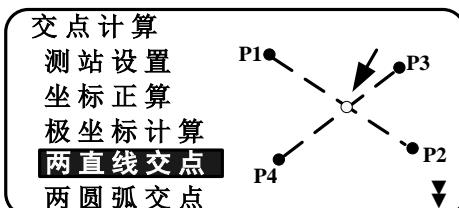

3. 照准直线 1 起点，按[观测]键观测。



- 按[调用]键，可以调用存储的坐标。

“13.1 输入测站数据和后视方位角数据 读取存储坐标数据的操作步骤”

- [记录]键：记录坐标数据作为已知点数据。
- 如果仪器倾斜超出补偿范围，将会显示倾斜界面，此时应整平仪器。

“7.2 仪器整平”

4. 按[确定]键，进入“直线 1 终点”测量界面。

2: 直线 1 终点	
N1:	101.728
E1:	200.034
调用	P1
观测	确定

5. 照准直线 1 终点，按[观测]键观测。

- [记录]键：记录坐标数据作为已知点数据。


2: 直线 1 终点	
N1:	103.625
E1:	200.113
记录	P1
确定	

6. 重复 3~5 步骤，依次观测直线 2 的起点和终点。

7. 按[确定]键，得出直线 1 与直线 2 的交点坐标。

两直线交点	
N	103.625
E	200.113
记录	P1
放样	确定

- [记录]键：记录坐标数据作为已知点数据。
- 按[放样]键，放样所选的点。

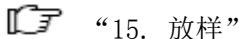

“15. 放样”

8. 按[确定]键，继续两直线交点计算（从第 2 步重复）。



- 可以将[交点]功能定义到测量模式的软键上，通过软键执行交点计算的操作。



[交点]键定义：“33.3 键功能定义”



两个交点

当有两个交点时，程序约定：已知一个点的方位角时，则远离该点的交点为交点 1，靠近该点的交点为交点 2。已知参考直线时，则位于直线起点和直线终点连线右侧的交点为交点 1，左侧的交点为交点 2。



交点计算的注意事项

在下列情况下，无法计算出交点坐标。

当距离输入值为 0 时。


当参考直线的起点坐标和参考直线的终点坐标相同时。

## 24. 导线平差

导线测量从对前视点和后视点的观测开始，然后将测站迁到前视点上，把上一测站点作为后视点，对其和另一前视点进行观测，重复该程序直至完成导线线路的测量。

导线平差功能用于对按上述程序完成的一系列导线观测点坐标的计算（导线点和从导线点观测的观测点（参见下图的 P3-1 至 P3-3）），需要时可进行导线平差处理，计算完成后 ES 仪器给出计算结果及其精度数据。

 ES 仪器可计算的导线类型，参见 “ 导线类型”

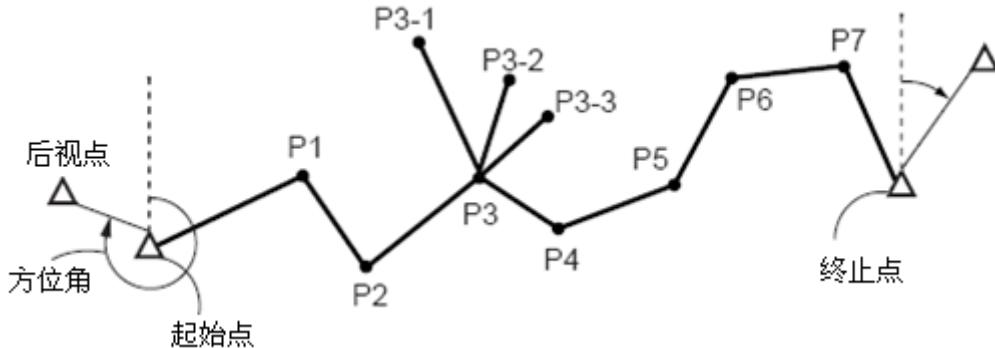


### 操作步骤


1. 开始导线平差计算前，首先对导线点进行观测并记录结果。

 “28.4 记录距离测量数据” / “28.6  
记录距离和坐标数据”

2. 在测量模式第 2 页菜单下（可按[FUNC]键翻页，按[菜单]键，选择“导线平差”）。

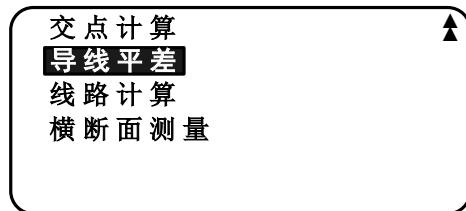

3. 输入起始点点名后，按{ENT}键。

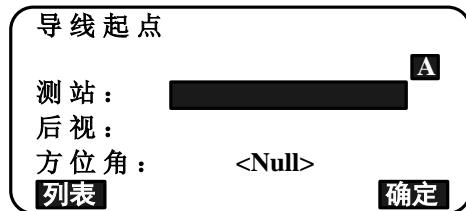


- 按[列表]键，可显示当前作业文件中的测站点列表，可以从列表中选用所需点。




关于此屏幕中软键的使用，参见“13.1 输入测站数据和后视方位角数据 读取存储坐标数据的操作步骤”


- 当内存中无指定测站点的坐标数据时，手动输入其坐标数据。  
按[确定]键，进入步骤4。

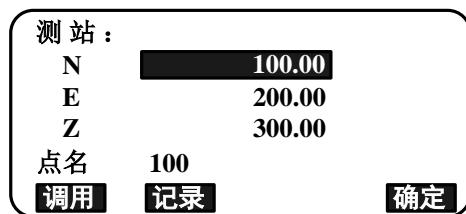

#### 4. 输入起始点的后视点点名，按{ENT}键。

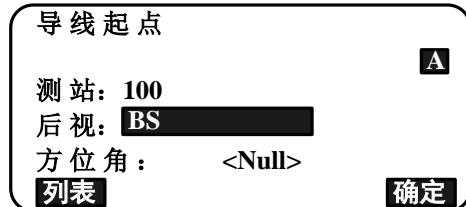

当内存中有后视点坐标数据时，将显示计算的后视方位角。

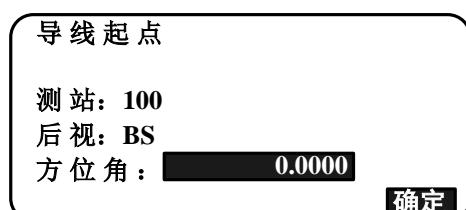

- 当内存中无指定起始点的后视点坐标数据时，手动输入其坐标数据。  
按[确定]键，显示计算的方位角。
- 当无后视点坐标数据而直接输入后视方位角时，按{▼}键，移动光标至“方位角”栏，输入方位角值。

#### 5. 在步骤4下按[确定]键，ES仪器将开始查找导线线路。步骤1中观测的导线点将按观测顺序显示在屏幕上。




- 按{ESC}键停止搜索导线线路，此时，只根据查找到的导线点进行线路计算。

退出搜索

确定?

否 是

- 当查找中遇到一具有已知坐标或者具有多个前视点的导线点时，导线线路的自动查找将停止。按[列表]键，并选择一个前视点作为下一个导线点。

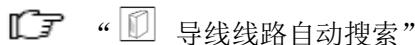“ 导线线路自动搜索”

- 按[确定]键，确认导线线路。

006: T-0006

007: T-0007

008: T-0008

009: [REDACTED]

列表

确定

- 输入终止点的后视点点名，按{ENT}键。

显示计算的后视方位角。

当内存中无终止点的后视点坐标数据时，直接输入后视方位角。

导线终点

测站: T-0001

前视: T-0002

方位角: 335°27' 46"

列表

确定

- 在步骤 7 中按[确定]键，ES 仪器计算并显示导线的精度。

导线精度

角度差: 0°00' 20"

距离差: 0.013

相对精度: &lt;Null&gt;

平差

导线精度

N闭合差: 0.013

E闭合差: 0.000

Z闭合差: -0.002

选项

平差

角度差：导线角度闭合差。

距离差：导线距离闭合差。

相对精度：导线全长相对闭合差比率。

N闭合差：导线 N 坐标闭合差。

E 闭合差：导线 E 坐标闭合差。

Z 闭合差：导线高程闭合差。

- 按[平差选项]键，可选择导线平差的方法。

(\*为出厂设置)

(1) 坐标 (坐标平差方法)

按距离分配\*, 按增量分配

(2) 角度 (角度平差方法)

加权分配\*, 平均分配, 不平差

(3) 高程 (高程平差方法)

加权分配\*, 平均分配, 不平差

 关于全部的选项，参见“ 平差方法”

### 平差选项

坐标	: 按距离分配
角度	: 加权分配
高程	: 加权分配

9. 首先进行角度平差。按[平差]键，使用步骤8 “(2) 角度” 中选择的方法开始角度平差计算。
- 步骤8 “(2) 角度” 中选择的方法为“不平差”时，则只进行坐标和高程平差。

10. 确认角度平差结果后，再按[平差]键，以步骤8 “(1) 方法” 和 “(3) 高程” 中选取的方法分别开始坐标和高程平差计算。平差结束后所有导线点的平差结果将会保存在当前作业文件中。

### 平差结果

角度差:	0°00' 20"
距离差:	0.006
相对精度:	89788

**选项**

**平差** 

### 导线平差

正在记录... 7



- 也可以将[导线]功能定义到测量模式的软键上，使导线平差通过直接按软键执行操作。
-  [导线]键定义：“33.3键功能定义”
- 导线点的导线平差结果及其观测数据将作为注记保存在当前作业文件中。闭合差分配值也以普通坐标数据形式保存在当前作业文件中。

导线线路记录 (3):

1. 起始点和终止点的点名

2. 后视点点名和后视方位角

3. 前视点点名和前视方位角

平差设置记录 (1):

所选的导线闭合差分配方法

闭合差记录 (2×2):

1. 导线角度闭合差和全长闭合差

2. 导线坐标闭合差



坐标平差记录

(起始点和终止点之间包含的点数): 坐标平差值



### 导线类型

ES 仪器可以计算的导线类型包括闭合导线和附合导线。在这两种类型中，起始点的方位角必须输入。(对于附合导线，终止点的方位角也必须输入。)

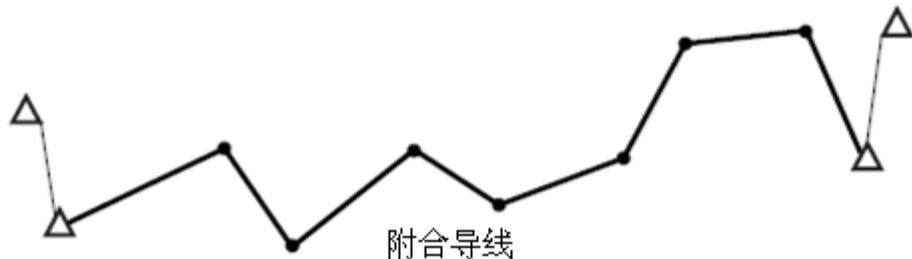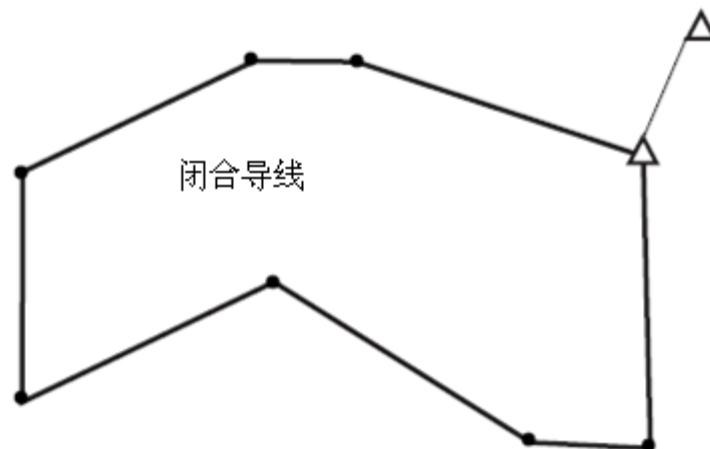

### 导线线路自动搜索

导线线路自动搜索功能可以在内存储存的测量点中，搜索出一系列连续的导线点形成导线线路。

当出现同一点名具有多个观测值时，最新的观测值将被采用。该功能在下列情形下有效。

- 在测站上至少对一个后视点和一个前视点进行了观测。
- 前视点成为后续测量的测站点。
- 测站点成为后续测量的后视点。

当出现下列情况之一时，导线线路自动搜索将停止，并可在人工指定线路下一个导线点名后，继续线路的自动搜索。

- 当某个测站点上出现多个前视点。（即导线线路上出现了结点时，导线搜索中断。）
- 当前一测量的前视点为导线起始点时。（判断为闭合导线而停止搜索。）
- 当最后测量的导线点和已知坐标点的点名相同时。（判断为导线的终止点而停止搜索。）

导线线路自动查找功能无法处理下面的情形：

- 当最后测量的导线点为导线线路上的点而不是导线的起始点时。



## 平差方法

平差施加到导线点和由导线点观测的支点上。

下面就步骤 8 中平差方法和误差分配选项进行说明。

### 平差方法

按距离分配：按导线边长比例进行坐标闭合差的分配。

$$N\text{坐标改正值} = \frac{L}{TL} \times N\text{坐标闭合差}$$

$$E\text{坐标改正值} = \frac{L}{TL} \times E\text{坐标闭合差}$$

式中：L 为导线边长度

TL 为导线线路总长度

按增量分配：按坐标增量比例进行坐标闭合差的分配。

$$N\text{坐标改正值} = \frac{|\Delta N|}{\sum |\Delta N|} \times N\text{坐标闭合差}$$

$$E\text{坐标改正值} = \frac{|\Delta E|}{\sum |\Delta E|} \times E\text{坐标闭合差}$$

式中： $\Delta N$  为导线边的 N 坐标增量

$\Delta E$  为导线边的 E 坐标增量

$\sum |\Delta N|$  为导线边 N 坐标增量绝对值之和

$\sum |\Delta E|$  为导线边 E 坐标增量绝对值之和

### 角度平差

加权分配：根据前视距离和后视距离按下式进行角度闭合差的分配。后视边和前视边

被认为有无限的长度，用于加权计算。

$$\text{角度改正值} = \frac{\left( \frac{1}{\text{前视距离}} + \frac{1}{\text{后视距离}} \right)}{\Sigma \left( \frac{1}{\text{前视距离}} + \frac{1}{\text{后视距离}} \right)} \times \text{角度闭合差}$$

平均分配：将角度闭合差平均分配至导线线路各角度上。

不平差：不进行角度平差。

### 高程平差

加权分配：按距离比例进行高程闭合差的分配（类似于按距离进行坐标闭合差分配）。

平均分配：将高程闭合差平均分配至导线线路各导线点上。

不平差：不进行高程平差。

## 25. 线路计算

线路测量功能可广泛用于土木工程测量中,每一个菜单允许操作员初始化线路串设置、计算、记录、放样等操作。

- 需要设置测站和后视点。

关于后视点设置, 参见 “13.1 输入测站数据和后视方位角数据”

- 在线路测量菜单下, 可进行EDM设置。

“33.2 EDM 设置”


- 记录观测结果时设置的点名和编码, 只能够在线路测量菜单中使用。



- 在所有的线路测量中, Z坐标值总是为空值“Null”(空值“Null”与“0”值是不同的)。



线路计算中使用的符号与术语

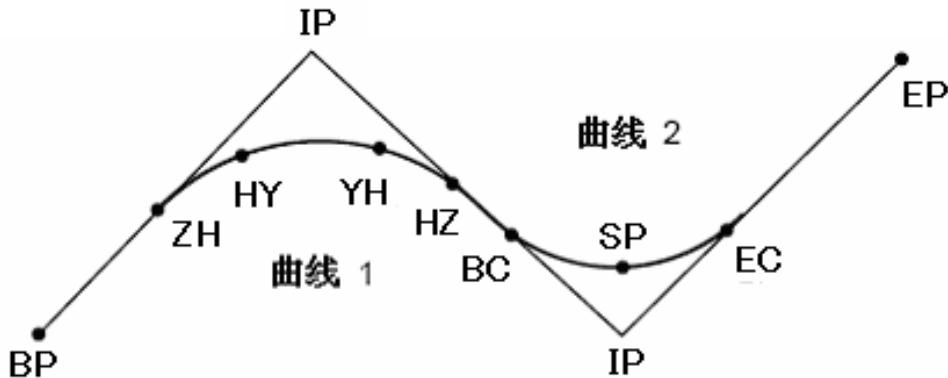

BP 点: 线路起点

EP 点: 线路终点

ZH 点: 直缓点

HY 点: 缓圆点

YH 点: 圆缓点

HZ 点: 缓直点

BC 点: 圆曲线起点

EC 点: 圆曲线终点

IP 点: 交点

SP 点: 圆曲线中点


### 25.1 测站设置

测量前, 必须进行测站设置。

关于测站设置, 参见 “13.1 输入测站数据和后视方位角数据”

## 25.2 直线计算

直线计算功能利用参考点和交点的坐标，计算线路中桩点及其两侧边桩点的平面坐标。可以放样这些线路中桩点和边桩点。

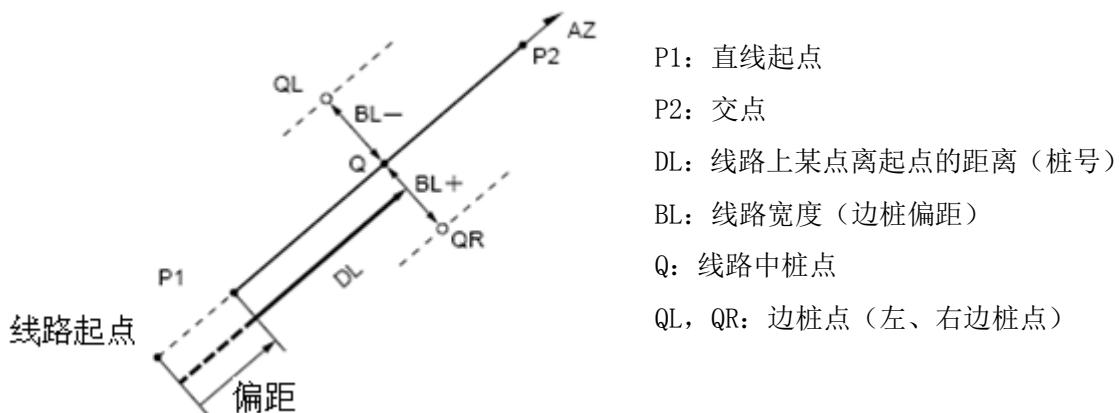

### 操作步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下（可按[FUNC]键翻页，按[菜单]键，选择“线路计算”）。

2. 选择“直线”，进入直线菜单。

线路计算  
测站定向  
**直线**  
圆曲线  
回旋曲线  
抛物曲线

3. 输入参考点的坐标，按[确定]键。

- 按[调用]键，读取存储的坐标数据，并设置为参考点坐标。

“13.1 输入测站数据和后视方位角数据 读取存储坐标数据的操作步骤”

- 按[记录]键，参考点坐标可以储存为当前作业文件中的已知点。

“30.1 存储/删除已知点数据”

直线/基点

Np : **100.00**  
Ep : **100.00**

调用

记录

确定

4. 输入交点的坐标，按[确定]键。

- 在第2页按[方位角]键，输入交点的方位角。按[坐标]键，输入交点的坐标。

直线/交点

Np : 200.00  
Ep : 200.00

P2  
方位角

直线/交点

方位角 45.0000

坐标

方位角

5. 在“基点桩号”栏，输入基准点（线路起点）的桩号（起始桩号），在“中桩桩号”栏，输入目标点（待计算中桩点）的桩号（计算桩号）。

直线/中桩

基点桩号 0.000m  
中桩桩号 25.000m

确定

6. 在第5步的界面，按[确定]键，计算中桩点坐标，并显示其坐标和方位角。

直线/中桩

N 117.678  
E 117.678  
方位角 45°00' 00.0"

边桩

记录

放样

中桩

7. 按{ESC}键两次，结束直线计算，返回<线路计算>。

- 按[边桩]键，进入边桩设置界面。输入线路宽度，按[确定]键，计算边桩的坐标。

直线/边桩

中桩桩号 25.000m  
边桩偏距 \_\_\_\_\_m

确定

直线/边桩

N 82.322  
E 82.322

边桩

记录

放样

中桩

- 按[记录]键，将中桩作为已知点储存到当前作业文件中。

“30.1 存储/删除已知点数据”

- 按[放样]键，放样中桩。

“15 放样”

- 按[中桩]键，返回中桩设置界面。




- 在步骤4中输入坐标后，再输入方位角值，如果坐标被删除，则方位角优先。
- 中桩和边桩的桩号值输入范围：0.000~99999.999m。
- 线路宽度的输入范围：-999.999~999.999m。

## 25.3 圆曲线计算

圆曲线计算功能利用圆曲线起点和交点的坐标，计算线路中桩点及其两侧边桩点的平面坐标。

可以放样这些线路中桩点和边桩点。

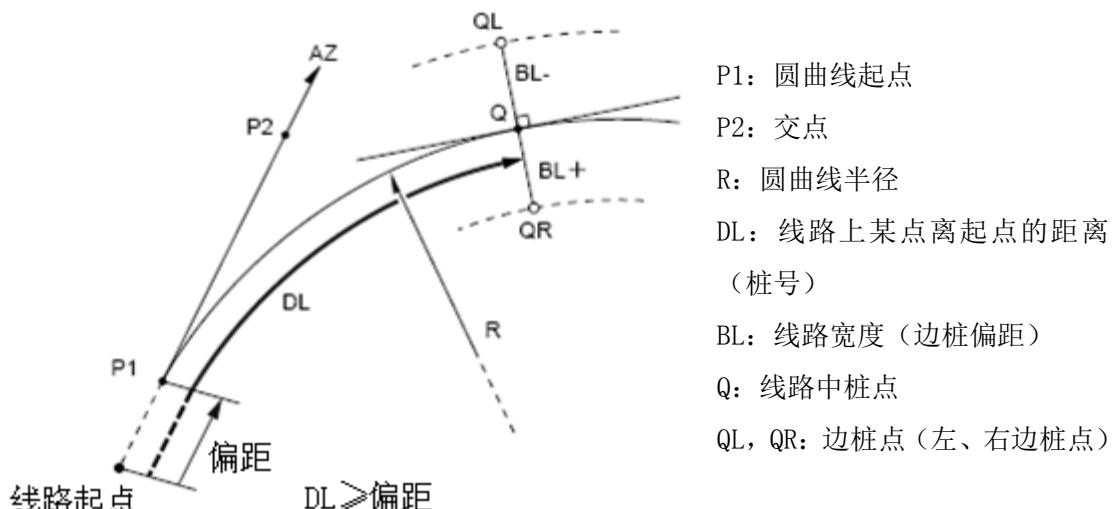

## 操作步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下（可按[FUNC]键翻页，按[菜单]键，选择“线路计算”）。

2. 选择“圆曲线”，进入圆曲线菜单。

线路计算  
测站定向  
直线  
**圆曲线**  
回旋曲线  
抛物曲线

3. 输入圆曲线起点（参考点）的坐标，按[确定]键。

4. 输入交点坐标，按[确定]键。

- 在第2页按[方位角]键，输入交点的方位角。按[坐标]键，输入交点的坐标。

5. 选择圆曲线的方向，输入圆曲线半径、基点桩号（起始桩号）、中桩桩号（计算桩号）、偏距和边桩等信息。

圆曲线/中桩  
方向 右转  
半径 85.000m  
基点桩号 0.000m  
中桩桩号 90.000m  
**确定**

6. 在第 5 步的界面，按[确定]键，计算中桩点的坐标，并显示其坐标和方位角。

圆曲线/中桩  
N 65.779  
E 100.000  
方位角 00°00' 00.0"  
**边桩** **记录** **放样** **中桩**

7. 按两次{ESC}键，结束圆曲线计算，并返回<线路计算>。

- 按[边桩]键，进入边桩设置界面。

 “25.2 直线计算”

- 按[放样]键，放样中桩。

 “15 放样”



- 圆曲线方向：左转/右转。
- 圆曲线半径输入范围：0.000~9999.999m。


## 25.4 回旋曲线计算

回旋曲线计算功能利用参考点坐标和回旋曲线参数，计算线路中桩点及其两侧边桩点的平面坐标。

可以放样这些线路中桩点和边桩点。


- 根据要计算的回旋曲线类型，选择回旋曲线计算菜单。
- 回旋曲线计算公式： $A^2=RL$ ，A为回旋曲线参数，R为回旋曲线半径，L为回旋曲线长度。

“ZH\_HY 计算法 1”用于由直缓点过渡至缓圆点的单一回旋曲线桩点平面坐标的计算。计算时已知数据为起点 ZH 的坐标、交点 JD (IP 点) 的坐标或切线方向的方位角 AZ、曲线方向和回旋参数 A，线路如下图所示：

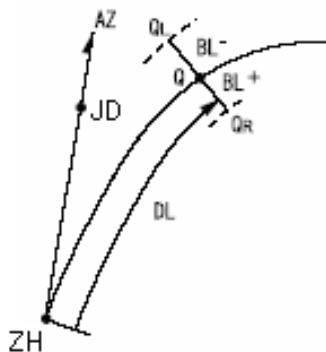


- ZH: 回旋曲线起点  
JD: 交点 (IP 点)  
A: 回旋曲线参数  
DL: 线路上某点离起点的距离 (桩号)  
BL: 线路宽度 (边桩偏距)  
Q: 线路中桩点  
QL, QR: 边桩点 (左、右边桩点)

“ZH\_HY 计算法 2”用于由直缓点过渡至缓圆点的单一回旋曲线桩点平面坐标的计算。计算时已知数据为回旋曲线起点 ZH 与终点 HY 间任一已知点 P1 的坐标、过已知点 P1 切线方向的方位角 AZ、曲线方向和回旋参数 A、起点 ZH 至已知点 P1 的弧长 L，线路如下图所示：

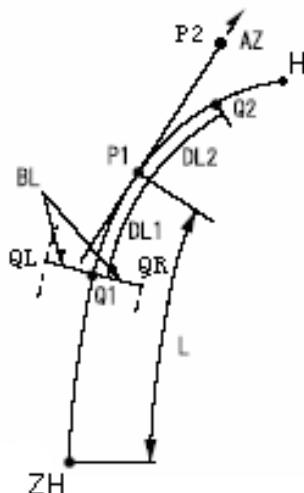

- ZH: 回旋曲线起点  
P1: 基准点 (回旋曲线上任意点)  
P2: 切线点 (过 P1 点切线上的点)  
A: 回旋曲线参数  
L: 起点 ZH 至基准点 P1 的弧长  
DL1, DL2: 中桩点至基准点的弧长  
BL: 线路宽度 (边桩偏距)  
Q1, Q2: 线路中桩点  
QL, QR: 边桩点 (左、右边桩点)

“YH\_HZ 计算法”用于由圆缓点过渡至缓直点的单一回旋曲线桩点平面坐标的计算。计算时已知数据为回旋曲线起点 YH 的坐标、过起点 YH 切线方向的方位角 AZ、曲线方向、回旋参数 A、曲线起点 YH 至终点 HZ 的弧长 L，线路如下图所示：

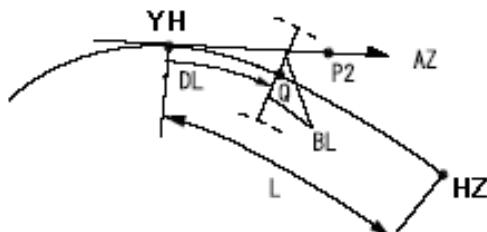

- YH：回旋曲线起点（基准点）
- AZ：过起点 YH 切线的方位角
- P2：切线点（过起点 YH 切线上的点）
- A：回旋曲线参数
- L：起点 YH 至终点 HZ 的弧长
- DL：中桩点至起点 YH 的弧长
- BL：线路宽度（边桩偏距）
- Q：线路中桩点
- QL, QR：边桩点（左、右边桩点）



- 当下列条件不满足时，坐标计算无法进行：

“ZH_HY 计算法 1”：	$0 \leq \text{回旋曲线长度} \leq 2A$
“ZH_HY 计算法 2”：	$0 \leq \text{起点至基准点回旋曲线长度} \leq 3A$ $0 \leq \text{起点至中桩点回旋曲线长度} \leq 2A$
“YH_HZ 计算法”：	$0 \leq \text{起点至基准点回旋曲线长度} \leq 3A$ $0 \leq \text{起点至中桩点回旋曲线长度} \leq 2A$

## ZH\_HY 计算法 1 操作步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下（可按[FUNC]键翻页，按[菜单]键，选择“线路计算”）。
2. 选择“回旋曲线”，进入回旋曲线计算菜单，再选择“ZH\_HY 计算法 1”。
3. 输入基点（参考点）的坐标，按[确定]键。

线路计算  
测站定向  
直线  
圆曲线  
回旋曲线  
抛物曲线

回旋曲线  
ZH\_HY 计算法 1  
ZH\_HY 计算法 2  
YH\_HZ 计算法

4. 输入交点坐标，按[确定]键。

- 在第2页按[方位角]键，输入交点的方位角。按[坐标]键，输入交点的坐标。

回旋曲线/交点	
Np :	200.00
Ep :	200.00
P1	
<b>调用</b>	<b>记录</b>
<b>确定</b>	

5. 选择回旋曲线的方向，输入回旋曲线参数A、基点桩号(起始桩号)、中桩桩号(计算桩号)、偏距和边桩等信息。

回旋曲线/中桩	
方向	右转
参数	85.000m
基点桩号	0.000m
中桩桩号	25.000m
<b>确定</b>	

6. 在第5步的界面，按[确定]键，计算中桩点的坐标，并显示其坐标和方位角。

回旋曲线/中桩	
N	65.779
E	100.000
方位角	00°00' 00.0"
<b>边桩</b>	<b>记录</b>
<b>放样</b>	<b>中桩</b>

7. 按三次{ESC}键，结束回旋曲线计算，并返回<线路计算>。

- 按[边桩]键，进入边桩设置界面。

 “25.2 直线计算”

- 按[放样]键，放样中桩。

 “15 放样”



- 回旋曲线方向：左转/右转。
- 回旋曲线参数A输入范围：0.000~9999.999m。
- 桩号/里程的输入范围：0.000~99999.999m。
- 偏距输入范围：-999.999~999.999m。

## ZH\_HY 计算法 2 操作步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下（可按[FUNC]键翻页，按[菜单]键，选择“线路计算”）。

2. 选择“回旋曲线”，进入回旋曲线计算菜单，再选择“ZH\_HY 计算法 2”。

3. 输入 P 点（参考点）的坐标，按[确定]键。

回旋曲线  
ZH\_HY 计算法 1  
**ZH\_HY 计算法 2**  
YH\_HZ 计算法

4. 输入到 P 点的切线上任意一点的坐标，按[确定]键。

- 在第2页按[方位角]键，输入交点的方位角。

5. 选择回旋曲线的方向，输入回旋曲线参数A、起\_基弧长（曲线起点至基准点的回旋曲线长度）、基点桩号（起始桩号）、基\_中弧长（基准点至待计算中桩点的回旋曲线长度）、偏距等信息。

回旋曲线/基点

Np : 100.00  
Ep : 100.00

调用      记录      确定

回旋曲线/中桩

方向                  右转  
参数                  80.000m  
起\_基弧长            50.000m  
**确定**

基点桩号

0.000m  
基\_中弧长  
25.000m

**确定**

回旋曲线/中桩

N                      100.000  
E                      100.000  
方位角              45°00' 00.0"

边桩      记录      放样      中桩

6. 在第 5 步的界面，按[确定]键，计算中桩点的坐标，并显示其坐标和方位角。

7. 按三次{ESC}键，结束回旋曲线计算，并返回〈线路计算〉。



- 回旋曲线方向：左转/右转。
- 回旋曲线参数A输入范围：0.000～9999.999m。
- “起\_基弧长”值的输入范围：0.000～99999.999m。
- “基\_中弧长”值的输入范围：-999.999～999.999m。
- 偏距输入范围：-999.999～999.999m。

## YH\_HZ 计算法操作步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下（可按[FUNC]键翻页，按[菜单]键，选择“线路计算”）。

2. 选择“回旋曲线”，进入回旋曲线计算菜单，再选择“YH\_HZ 计算法”。

回旋曲线  
ZH\_HY 计算法 1  
ZH\_HY 计算法 2  
**YH\_HZ 计算法**

3. 输入基点（参考点）的坐标，按[确定]键设置输入值。

回旋曲线/基点  
Np : 100.00  
Ep : 100.00

**调用**      **记录**      **确定**

4. 输入到基点的切线上任意一点的方位角，按[确定]键。

- 按[坐标]键，设置指向切线方向的坐标。在第2页按[方位角]键，返回到方位角输入界面。

5. 选择回旋曲线的方向，输入回旋曲线参数 A、终\_起弧长（曲线起点至曲线终点的回旋曲线长度）、基点桩号（起始桩号）、中桩桩号（计算桩号）、偏距等信息。

回旋曲线/中桩  
方向 右转  
参数 50.000m  
终\_起弧长 41.667m  
**确定**

基点桩号 0.000m  
中桩桩号 25.000m  
**确定**

6. 在第 5 步的界面，按[确定]键，计算中桩点的坐标，并显示其坐标和方位角。

回旋曲线/中桩	
N	100.000
E	100.000
方位角	45°00' 00.0"
<b>边桩</b>	<b>记录</b>
<b>放样</b>	<b>中桩</b>

7. 按三次{ESC}键，结束回旋曲线计算，并返回〈线路计算〉。



- 回旋曲线方向：左转/右转。
- 回旋曲线参数A输入范围：0.000~9999.999m。
- “终\_起弧长”值的输入范围：0.000~99999.999m。
- 偏距输入范围：-999.999~999.999m。

## 25.5 抛物曲线计算

抛物曲线计算功能利用参考点坐标和抛物线曲线参数，计算线路中桩点及其两侧边桩点的平面坐标。


可以放样这些线路中桩点和边桩点。

- 根据要计算的抛物线曲线类型，选择抛物线计算菜单。
- 抛物线曲线计算公式：

$$y = \frac{x^3}{6Rx}$$


计算时根据抛物线的不同，仪器提供了两种不同情况下计算方法来求取所需桩点的坐标，使用时可根据已知数据情况来选用。

- “ZH\_HY计算法”用于由直缓点过渡至缓圆点的单一抛物线桩点平面坐标的计算。计算时已知数据为抛物曲线起点ZH 的坐标、交点JD (IP点) 的坐标或切线方向的方位角AZ、曲线方向、参数X 和半径，线路如下图所示：

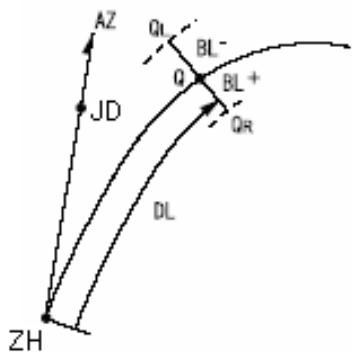

ZH: 回旋曲线起点  
 JD: 交点 (IP 点)  
 A: 回旋曲线参数  
 DL: 线路上某点离起点的距离 (桩号)  
 BL: 线路宽度 (边桩偏距)  
 Q: 线路中桩点  
 QL, QR: 边桩点 (左、右边桩点)

- “YH\_HZ 计算法”用于由圆缓点过渡至缓直点的单一抛物线桩点平面坐标的计算。计算时已知数据为抛物曲线起点YH 的坐标、过起点YH 切线上点的坐标或切线方向的方位角AZ、曲线方向、参数X、曲线起点YH 至终点HZ 的弧长L，线路如下图所示：

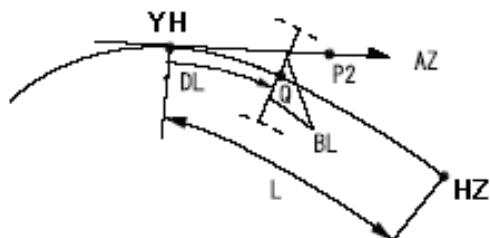

YH: 回旋曲线起点 (基准点)  
 AZ: 过起点 YH 切线的方位角  
 P2: 切线点 (过起点 YH 切线上的点)  
 A: 回旋曲线参数  
 L: 起点 YH 至终点 HZ 的弧长  
 DL: 中桩点至起点 YH 的弧长  
 BL: 线路宽度 (边桩偏距)  
 Q: 线路中桩点  
 QL, QR: 边桩点 (左、右边桩点)

## ZH\_HY 计算法操作步骤

- 在测量模式第 2 页菜单下 (可按[FUNC]键翻页，按[菜单]键，选择 “线路计算” )。
- 选择 “抛物曲线” ( 抛物线)，进入抛物曲线计算菜单，再选择 “ZH\_HY 计算法” 。

线路计算  
 测站定向  
 直线  
 圆曲线  
 回旋曲线  
**抛物曲线**

**抛物曲线**  
**ZH\_HY 计算法**  
**YH\_HZ 计算法**

3. 输入抛物曲线起点 ZH (基准点) (基点) 的坐标, 按[确定]键设置输入值。

抛物曲线/基点	
Np :	472345.621
Ep :	203647.972
<b>调用</b>	<b>记录</b>
<b>确定</b>	

4. 输入交点坐标, 按[确定]键。

- 在第2页按[方位角]键, 输入交点的方位角。按[坐标]键, 输入交点的坐标。

5. 选择抛物曲线的方向, 输入抛物线参数 X、半径、基点桩号(起始桩号)、中桩桩号(计算桩号)、偏距等信息。

抛物曲线/中桩	
方向	右转
参数 X	133.000m
半径	800.000m
基点桩号	0.000m
<b>确定</b>	

中桩桩号	20.000 m	▲
<b>确定</b>		

6. 在第 5 步的界面, 按[确定]键, 计算中桩点的坐标, 并显示其坐标和方位角。

抛物曲线/中桩			
N	472345.621		
E	203647.972		
方位角	203°18' 24.5"		
<b>边桩</b>	<b>记录</b>	<b>放样</b>	<b>中桩</b>

7. 按三次{ESC}键, 结束抛物线计算, 并返回<线路计算>。

- 按[边桩]键, 进入边桩设置界面。  
☞ “25.2 直线计算”
- 按[放样]键, 放样中桩。  
☞ “15 放样”



- 抛物线方向: 左转/右转。
- 抛物线参数X/半径的输入范围: 0.000~9999.999m。
- 基点桩号和中桩桩号的输入范围: 0.000~99999.999m。
- 偏距的输入范围: -999.999~999.999m

## YH\_HZ 计算法操作步骤

- 在测量模式第 2 页菜单下（可按[FUNC]键翻页），按[菜单]键，选择“线路计算”。
- 选择“抛物曲线”（抛物线），进入抛物线计算菜单，再选择“YH\_HZ 计算法”。

- 输入抛物曲线起点 ZH（基准点）（基点）的坐标，按[确定]键设置输入值。

**抛物曲线**  
**ZH\_HY 计算法**  
**YH\_HZ 计算法**

- 输入抛物曲线切线点 IP 的方位角，按[确定]键。

- 按[坐标]键，设置指向切线方向的坐标。在第2页按[方位角]键，返回到方位角输入界面。

- 选择抛物曲线的方向，输入抛物线参数 X、YH\_HZ 弧长、基点桩号（起始桩号）、中桩桩号（计算桩号）、偏距等信息。

**抛物曲线/基点**  
**Np : 475073.398**  
**Ep : 203897.770**

**调用**    **记录**    **确定**

**抛物曲线/切线方向**

**方位角 20.0000**

**坐标**    **确定**

**抛物曲线/中桩**  
**方向 右转**  
**参数 X 133.000m**  
**YH\_HZ弧长 140.000m**

**基点桩号 0.000 m**

**中桩桩号 20.000 m**

**确定**

- 在第 5 步的界面，按[确定]键，计算中桩点的坐标，并显示其坐标和方位角。

**抛物曲线/中桩**  
**N 475090.311**  
**E 203905.186**  
**方位角 26°58' 26.5"**

**边桩**    **记录**    **放样**    **中桩**

- 按三次{ESC}键，结束抛物线计算，并返回<线路计算>。




- 抛物线方向：左转/右转。
- 抛物线参数X的输入范围：0.000~9999.999m。
- YH\_HZ弧长、基点桩号和中桩桩号的输入范围：0.000~99999.999m。
- 偏距的输入范围：-999.999~999.999m

## 25.6 三点计算法

三点计算法功能利用三个交点（P1、P2、P3）的坐标和曲线参数，计算线路主桩点、任意中桩点及其两侧边桩点的平面坐标，并可以放样这些线路主桩点、任意中桩点和边桩点。

计算时已知数据为线路起点 P1、交点 P2 和终点 P3 的坐标，第 1、2 回旋参数 A1 和圆曲线半径 R，线路如下图所示：

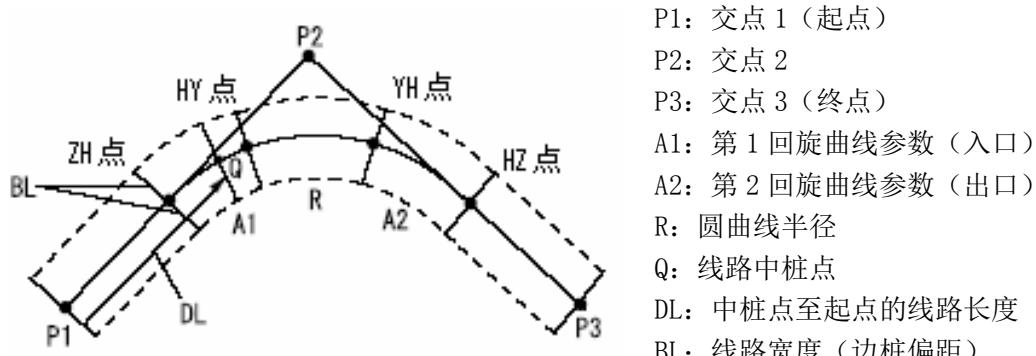

- 若输入回旋曲线“参数1”（A1）、“参数2”（A2）和“半径”（R）值，则定义的是一条双回旋曲线线路（基本形曲线），可求得线路主桩点坐标包括线路的直缓点ZH、缓圆点HY、圆缓点YH和缓直点HZ的坐标。
- 若输入回旋曲线“参数1”（A1）、“参数2”（A2），“半径”（R）值输入为空<Null>，则定义的是一条无圆曲线过渡线路（凸形曲线），可求得线路主桩点坐标包括线路的直缓点ZH、缓圆点HY和缓直点HZ的坐标。
- 若只输入“半径”（R）值，回旋曲线“参数1”（A1）和“参数2”（A2）值均为空<Null>，则定义的是一条圆曲线线路，可求得线路主桩点坐标包括圆曲线起点BC和终点EC的坐标。

### 三点计算法操作步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下（可按[FUNC]键翻页，按[菜单]键，选择“线路计算”）。

2. 选择“三点计算法”，进入<三点计算法>界面。

3. 输入线路起点 P1(基点)坐标，按[确定]键设置输入值。

4. 输入线路交点 P2 坐标，按[确定]键。

5. 输入线路终点 P3 坐标，按[确定]键。

6. 仪器根据这三个点的坐标计算出线路转角、线路的方向、基点至交点距离（基\_交距）、交点至终点距离（交\_终距），并显示计算结果，确认后按[确定]键。

- 如需修改数据，按[ESC]键返回前面的显示界面。

7. 输入回旋曲线“参数1”、“参数2”、圆曲线“半径”、和“基点桩号”等曲线参数。

#### 三点计算法

转角计算法

整体计算法

EDM

#### 三点计算法/基点

Np : 100.000

Ep : 100.000

调用

记录

确定

#### 三点计算法/终点

Np : 100.000

Ep : 300.000

调用

记录

确定

#### 三点计算法

转角 90°00' 00.0"

方向 右转

基\_交距 141.421m

交\_终距 141.421m

确定

#### 三点计算法

参数 1 50.000m

参数 2 50.000m

半径 60.000m

基点桩号 0.000 m

确定

8. 在第7步界面，按[确定]键，仪器计算主桩点坐标并显示结果。

按[▶]键/[◀]键，可在<三点计算法/ZH>/<三点计算法/HY>/<三点计算法/YH>/<三点计算法/HZ>之间进行切换。

三 点 计 算 法/ZH	
N	142.052
E	142.052
中 桩 桩 号	59.471m
<b>边桩</b>	<b>记录</b>
<b>放样</b>	

⋮  
⋮  
⋮

三 点 计 算 法/ZH	
N	142.052
E	142.052
中 桩 桩 号	59.471m
<b>边桩</b>	<b>记录</b>
<b>放样</b>	<b>中桩</b>


9. 按[中桩]键，输入中桩桩号，再按[确定]键，可以计算线路上任意中桩点的坐标，并显示计算结果。

三 点 计 算 法/中 桩	
中 桩 桩 号	195.386 m
<b>确定</b>	


三 点 计 算 法/中 桩	
N	142.052
E	257.948
中 桩 桩 号	195.386m
<b>边桩</b>	<b>记录</b>
<b>放样</b>	<b>中桩</b>

10. 重复按{ESC}键，结束三点计算，返回<线路计算>。

- 按[边桩]键，进入边桩设置界面。

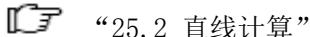

- 按[放样]键，放样中桩。

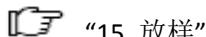


- 线路曲线方向可选择：左转/右转。
- 曲线参数和半径的输入范围：0.000~9999.999m。
- YH\_HZ弧长、基点桩号和中桩桩号的输入范围：0.000~99999.999m。
- 定义的线路为无圆曲线线路时，步骤8中求得的主桩点为线路的直缓点ZH、缓终点HY和缓直点HZ。
- 定义的线路为圆曲线线路时，步骤8中求得的主桩点为圆曲线起点BC和终点EC。

## 25.7 转角计算法


转角计算法功能用于由起点、交点和转角构成的线路的主桩点、任意中桩点及其两侧边桩点平面坐标的计算，并可以放样这些线路主桩点、任意中桩点和边桩点。

计算时已知数据为线路起点 P1、交点 P2 的坐标（或 P1-P2 方位角 AZ）、曲线方向、转角 IA、起点 P1 至交点 P2 距离 DIST1、交点 P2 至终点的距离 DIST2、第 1、2 回旋曲线参数 A<sub>i</sub> 和圆曲线半径 R，线路如下图所示：

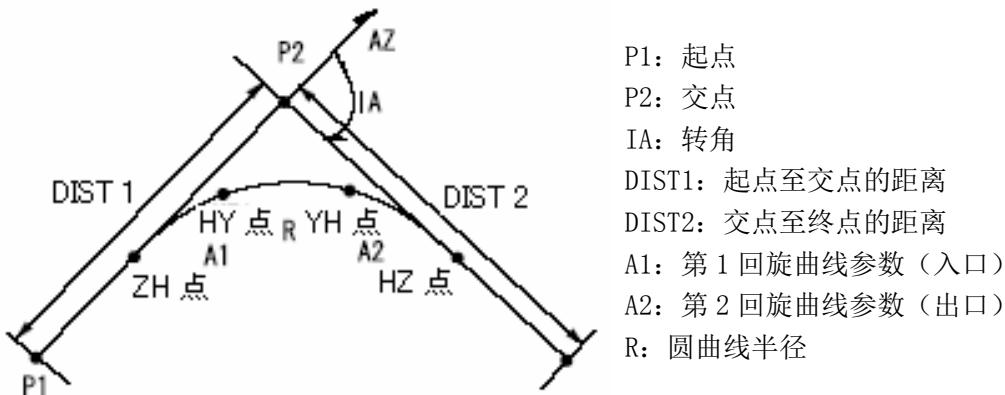

### 操作步骤

- 在测量模式第 2 页菜单下（可按[FUNC]键翻页，按[菜单]键，选择“线路计算”）。
- 选择“转角计算法”，进入转角计算法菜单。

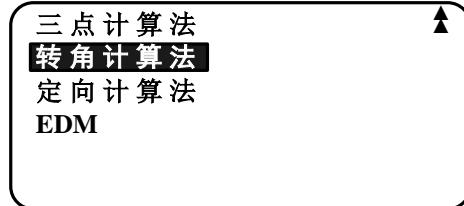

- 输入线路起点 P1（基点）（基准点）的坐标，按[确定]键设置输入值。

- 输入交点 P2 的坐标，按[确定]键。
  - 在第2页菜单，按[方位角]键，输入P1到P2方位角。

5. 输入曲线参数：曲线方向、转交角、基\_交距、交\_终距、回旋曲线参数1(A1)、回旋曲线参数2(A2)、圆曲线半径和基点桩号(起始桩号)。

转角计算法	
方向	右转
转角	90°00' 00.0"
基_交距	141.421m
交_终距	141.421m

参数1	50.000m	▲
参数2	50.000m	
半径	60.000m	
基点桩号	0.000 m	

确定

6. 在第5步的界面，按[确定]键，计算主桩点的坐标和桩号，并显示计算结果。

按[▶]/[◀]键，可在主桩点坐标显示界面<一点转角/ZH>、<一点转角/HY>、<一点转角/YH>、<一点转角/HZ>间进行切换。

一点转角/ZH	
N	142.052
E	142.052
中桩桩号	59.471m

边桩    记录    放样

•  
•  
•

一点转角/HZ	
N	142.052
E	257.947
中桩桩号	195.386m

边桩    记录    放样    中桩

7. 在主桩点的显示界面，按[中桩]键，进入中桩设置界面。输入中桩桩号，按[确定]键，计算线路上任意中桩点的坐标，并显示计算结果。

一点转角/中桩	
中桩桩号	59.471 m

确定

8. 重复按{ESC}键，结束计算，返回<线路计算>。

- 按[边桩]键，进入边桩设置界面。

“25.2 直线计算”

- 按[放样]键，放样中桩。

“15 放样”

一点转角/中桩	
N	142.052
E	257.947
中桩桩号	59.471m


边桩    记录    放样    中桩



- 转角的输入范围:  $0^\circ \sim 180^\circ$
- 线路曲线方向可选择: 左转/右转。
- 曲线参数和半径的输入范围:  $0.000 \sim 9999.999\text{m}$ 。
- 基点桩号和中桩桩号的输入范围:  $0.000 \sim 99999.999\text{m}$ 。
- 定义的线路为无圆曲线线路时, 步骤6中求得的主桩点为线路的直缓点ZH、缓圆点HY和缓直点HZ。
- 定义的线路为圆曲线线路时, 步骤6中求得的主桩点为圆曲线起点BC和终点EC。

## 25.8 整体计算法

整体计算法功能利用一系列的线路参数来计算线路的主桩点、任意中桩点及其两侧边桩点的平面坐标。然后可以放样这些线路主桩点、中桩点和边桩点。(下图是一个线路的示例)

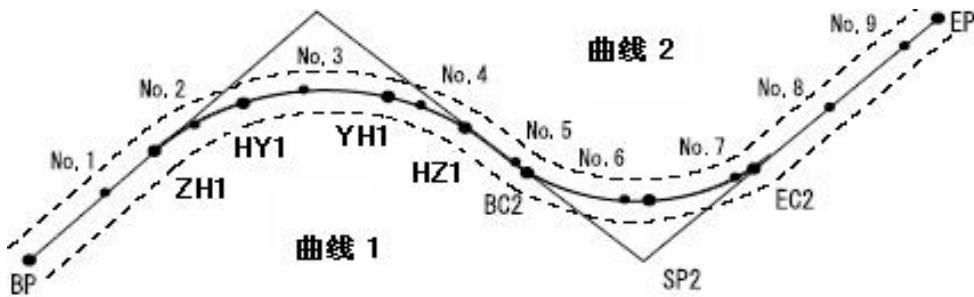

- 整体计算法包括如下内容:

条件设置、输入线路元素（输入线路交点、输入曲线参数、查阅线路元素）、自动桩点计算、任意桩点计算、线路中桩反算等。

- 在整体计算法中, 每一条线路均作为一个单独作业保存, 每条线路可以最多包含16段曲线。
- 采用自动计算主桩点时, 计算的线路主桩点、中桩点、边桩点的点数最多为600个点。
- 除非作业被删除或数据内存被初始化, 否则所定义的线路数据即使在关机后也不会丢失。



删除作业: “29.2 删除作业”

内存初始化: “33.5 恢复缺省值设置” 恢复设置项目为出厂设置并关机的操作步骤”



- 当所有曲线参数（第1回旋曲线参数1（A1）、第2回旋曲线参数2（A2）、圆曲线半径R）均为空“<Null>”时, 无法计算曲线数据。
- 由于曲线计算的积累误差影响, 可能会产生数毫米的桩点坐标误差。

## 25.8.1 输入线路交点

### 输入线路交点操作步骤

1. 进入整体计算法。

在测量模式第 3 页菜单下（可按[FUNC]键翻页，按[菜单]键，进入线路计算菜单。

2. 进入整体计算法。

选择“整体计算法”。

三点计算法  
交点和切线

**整体计算法**

EDM

3. 进入曲线元素设置菜单。

选择“输入线路元素”。

整体计算法

**输入线路元素**

桩位自动计算

任意桩位计算

反算中桩

条件设定

4. 进入线路交点输入菜单。

选择“输入线路交点”。

输入线路元素

**输入线路交点**

输入曲线参数

检查线路元素

清除线路元素

5. 设置线路起点。

输入线路起点的坐标，按[往下]键。

基点

Np : 1100.000

Ep : 1050.000

调用

记录

往下

6. 设置交点 1。

输入交点 1 的坐标，按[往下]键。

交点 1

Np : 1300.000

Ep : 1750.000

调用

记录

往下

7. 设置其他的交点。

用步骤 6 同样的方法输入其他的交点的坐标。当要输入的交点为线路终点时，按[终点]键。

交点 2

Np :	1750.000
Ep :	1400.000

**调用**    **记录**    **往下**    **终止点**

8. 检查线路终点。

检查线路终点的坐标，按[确定]键确认，结束交点的输入。

终点

Np :	2000.000
Ep :	1800.000

<圆曲线个数: 2>

**确定**

9. 退出交点的输入。

在第 8 步按[确定]键。

屏幕返回到<输入线路元素>。

### 25.8.2 输入曲线参数

- 自动设置起点（第3步）：对于上一个曲线的交点或终点，可以自动设置为下一个曲线的起点。
- 输入曲线参数后，如果多个曲线有重叠，当按了[确定]键进行线路计算时，将显示以下提示界面。

曲线1←曲线2  
1mm  
曲线重迭  
继续计算？

**是**    **否**

- 如果输入的曲线参数的起始点位于线路起点之前，则这两个点之间的距离以负值(−)显示。

基点→曲线1  
-10mm  
曲线重迭  
继续计算？

**是**    **否**

- 如果输入的曲线参数的终止点位于线路终点之后方，则这两个点之间的距离以正值(+)显示。

曲线 3→终点  
1mm  
曲线重迭  
继续计算?

是 否

按[是]键, 忽略曲线的重叠, 继续进行计算。

按[否]键, 停止计算, 返回输入线路元素界面。

### 1. 输入曲线参数。

“25.8.1 输入线路交点”

### 2. 进入输入线路参数界面。

选择“输入曲线参数”。

输入线路参数  
输入线路交点  
**输入曲线参数**  
检查线路元素  
清除线路元素

### 3. 输入曲线 1 的参数。

输入第 1 回旋曲线参数 1 (A1)、第 2 回旋曲线参数 2 (A2)、圆曲线半径 R、基点桩号 (起始桩号: 如果输入的曲线参数的起始点位于线路起点之前, 加负号 (-)), 按 [确定] 键。

曲线 1	
参数 1	80.000m
参数 2	80.000m
半径	100.000m
基点桩号	0.000 m
<b>交点</b>	<b>确定</b>

- 按[交点]键后, 根据线路起点、交点、曲线元素来计算转角(转向)、曲线方向、基\_交距、交\_终距, 并显示计算结果。检查计算结果后, 按[确定]键确认。

曲线 1	
转向	111°55' 47"
方向	: 左转
基_交距	728.011m
交_终距	570.088m
<b>确定</b>	

### 4. 输入下一个曲线的参数。

输入下一个曲线的元素: 即输入第 1 回旋曲线参数 1 (A1)、第 2 回旋曲线参数 2 (A2)、圆曲线半径 R。

- 如果在“25.8.8 条件设置”中, “下一个线路起点”设置为“交点”时, 则不显示基点桩号。
- 按[交点]键后, 根据交点1、交点2、交点3的坐标计算出取消转角、曲线方向、交点1-交点2的曲线长度、交点2-交点3的曲线长度, 并显示计算结果。检查计算结果后, 按[确定]键确认。

曲线 2	
参数 1	0.000m
参数 2	0.000m
半径	200.000m
<b>交点</b>	<b>确定</b>

5. 继续输入后续曲线的元素。

用步骤3~4同样的方法，输入后续曲线的元素。

6. 当全部的曲线元素输入完毕，按[确定]键。

屏幕返回到<输入线路元素>界面。

### 25.8.3 检查线路元素

可以检查在“25.8.1 输入线路交点”和“25.8.2 输入曲线参数”中设置的线路参数。如果要修改曲线参数，按照“25.8.2 输入曲线参数”的操作步骤来操作。

- 曲线参数数据按照曲线编号的顺序来显示。

#### 检查线路元素操作步骤

1. 输入线路交点。

“25.8.1 输入线路交点”

2. 输入曲线参数。

“25.8.2 输入曲线参数”。

3. 将光标移到“检查线路元素”，按{ENT}键。  
使用[▶]键/[◀]键，按下列顺序查看线路的参数：线路起点→交点1→交点2→线路终点EP→曲线参数→下一个曲线的起点。

输入线路元素  
输入线路交点  
输入曲线参数  
**检查线路元素**  
清除线路元素

曲线 1/基点
Np 1100.000
Ep 1050.000

参数 1	80.000m
参数 2	80.000m
半径	100.000m
基点桩号	0.000m

**确定**

4. 按[确定]键。返回到<输入线路元素>界面。

## 25.8.4 删除线路元素

可以删除在“25.8.1 输入线路交点”和“25.8.2 输入曲线参数”中设置的线路数据。

### 操作步骤

- 进入线路计算菜单。

在测量模式第2页菜单下，按[菜单]键，进入线路计算菜单。

- 进入整体计算法菜单。

选择“整体计算法”。

- 进入输入线路元素菜单。

选择“输入线路元素”。

- 选择“清除线路元素”。

输入线路元素  
输入线路交点  
输入线路元素  
检查线路元素  
**清除线路元素**

- 删除线路数据。

按[是]键，删除线路的全部数据。

- 按[否]键，返回<输入线路元素>界面。

清除线路数据

确认？

**否**      **是**

## 25.8.5 桩位自动计算

桩位自动计算功能用于线路参数输入完成后，根据已输入的线路参数对线路主桩点坐标进行自动计算，并可按给定的桩号间隔和边桩偏距进行中桩点和边桩点坐标的自动计算。

- 自动计算的主桩点、中桩点和边桩点点数最多为600个点，计算结果自动存入仪器内存的当前作业文件中。
- 所计算线路的主桩点取决于线路的类型：
  - 双回旋曲线线路：第1回旋曲线的直缓点ZH、缓圆点HY，第2回旋曲线的圆缓点YH、缓直点HZ。
  - 无圆曲线过渡线路：第1回旋曲线的直缓点ZH、缓圆点HY，第2回旋曲线的缓直点HZ。
  - 圆曲线线路：圆曲线的起点BC、中点SP、终点EC。
- 计算边桩时两边的输入宽度值可以不同并分别计算。
- 计算所得桩点的点名自动采用桩号命名。点名的第一部分可以预先设置。
- 计算所得桩点的坐标自动存储到当前作业文件中。存储时若出现同名桩号的情况，可以预先设定其处理方式（是否覆盖原有数据）。



## 桩位自动计算操作步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下（可按[FUNC]键翻页，按[菜单]键，选择“线路计算”）。

2. 选择“整体计算法”，进入整体计算法菜单。



3. 选择“桩位自动计算”，进入桩位自动计算菜单。

4. 输入桩号间距、左右边桩偏距、同名点处理方式和点号自动命名方式（自动赋值点名前缀）等数据。

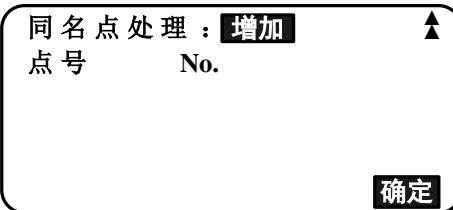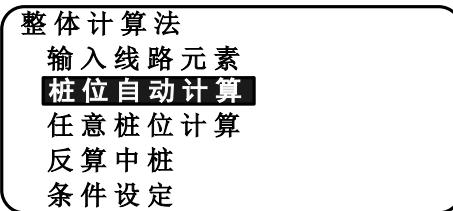

5. 在第 4 步界面按[确定]键，计算线路的主桩点、中桩点和边桩点的坐标和桩号，并显示计算结果。

使用[▶]键/[◀]键切换显示屏幕。（右图是一个回旋曲线计算的示例）。

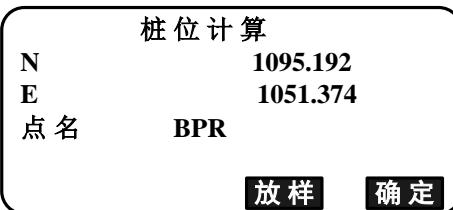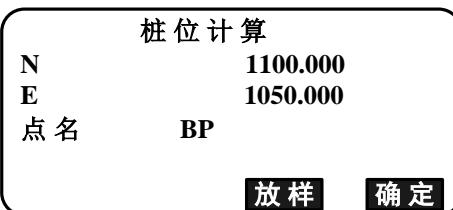

- 如果在第4步将“同名点处理”设置为“跳过”，则在保存计算结果时，如果当前作业文件中存在相同点号的点，则这些点不会被自动存储，并将被注上“\*”号，此时若要保存需重新命名点号。

桩位计算	
N	2004.240
E	1797.350
点名	EP *
<b>记录 放样 确定</b>	

- 当点数超过 600 个点时，将显示右图的界面。按[是]键继续并采用前 600 点的数据。按[否]键，返回第 4 步界面。

存储器溢出  
继续计算?

<b>是</b>	<b>否</b>
----------	----------

- 按[确定]键返回<整体计算法>界面。

- 按[放样]键，进行中桩放样。

 “15. 放样”



- \*: 表示缺省值。
- 桩号间距表示每隔多少距离计算一个中桩点位；输入范围：0.000~9999.999m (10.000\*)。
- 边桩偏距表示边桩至相应中桩的距离值（宽度），可同时计算两侧或同侧的边桩，左边输“-”值，右边桩输“+”值；输入范围：-999.999~999.999m (Null\*)。
- 同名点处理方式：增加\*（以相同点号记录）或跳过（不覆盖）。
- 点名前缀输入最大长度：8字符（桩号\*）。
- 主桩点设置内容关机后也不会丢失，除非进行初始化等显示“清除RAM”时才会被清除。



#### 桩名自动产生规则：

- 回旋曲线主桩点：在曲线主桩点符号后加曲线编号，例如：曲线1的直缓点1为“KA1-1”，曲线2的直缓点1为“KA2-1”。
- 圆曲线主桩点：在曲线主桩点符号后加曲线编号，例如：曲线1的起点为“BC1”，曲线2的起点为“BC2”。
- 边桩：在中桩点点号后加“L”或者“R”分别表示相应的左边桩或右边桩。在输入“边桩偏距”时，以左负右正的方式输入宽度值，若输入两个负值，则左边桩号为“L”和“L2”，若输入两个正值，则右边桩号为“R”和“R2”。
- 点号前面或末尾的空格将被忽略。
- 如果点号大于16个字符，则点号最前面的字符将被删除。

## 25.8.6 任意桩位计算

任意桩位计算功能通过输入线路上任意中桩桩号和边桩偏距求得中桩点及其相应边桩点的坐标。

### 任意桩位计算操作步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下（可按[FUNC]键翻页），按[菜单]]键，选择“线路计算”。

2. 选择“整体计算法”，进入整体计算法菜单。

3. 选择“任意桩位计算”，进入任意桩位计算界面。

整体计算法  
输入曲线参数  
桩位自动计算  
**任意桩位计算**  
反算中桩  
条件设定

4. 输入任意中桩点的桩号。

整体计算法 / 中桩  
中桩桩号 **123.456 m**  
  
**点名** **确定**

5. 在第 4 步界面按[确定]键，计算并显示任意中桩点的坐标及桩号。

- 按[记录]键，将中桩点作为已知点存储到当前作业文件中。

整体计算法 / 中桩  
N **1133.916**  
E **1168.706**  
中桩桩号 **123.456m**  
No.1+23.456  
**边桩** **记录** **放样** **中桩**

6. 按{ESC}键，返回<整体计算法>界面。

- 按[关闭]键，进入边桩偏距设置界面。

 “25.2 直线计算”

- 按[放样]键，放样中桩点。

 “15. 放样”



点名自动产生规则：

- 桩位点名：在点名前缀末尾加上至该点的桩号（××+××. ×××）作为所计算桩位的点名。

- 如果点号大于16个字符，则点号最前面的字符将被删除。

## 25.8.7 反算中桩

反算中桩（线路中桩反算）功能用于根据线路上任意边桩点的坐标反算出相应中桩点的坐标及其边桩偏距值。

- 有两种方法获得任意边桩点的坐标：键盘输入和直接观测。

### 输入边桩点坐标进行中桩反算的操作步骤

1. 在测量模式第2页菜单下（可按[FUNC]键翻页，按[菜单]键，选择“线路计算”）。

2. 选择“整体计算法”，进入整体计算法菜单。

3. 选择“反算中桩”（线路中桩反算），进入反算中桩菜单。

整体计算法
输入曲线参数
桩位自动计算
任意桩位计算
<b>反算中桩</b>
条件设定

4. 输入待计算边桩点的坐标。

整体计算法 / 反算中桩
Np: 1132.954
Ep: 1168.981

**调用 观测 确定**

5. 在第4步界面按[确定]键，计算并显示对应中桩点的坐标和桩号。

反算中桩 / 中桩
N 1133.916
E 1168.706
中桩桩号 123.456m
No.1+23.456

**记录 放样 确定**

6. 在第5步界面按[确定]键，显示对应的边桩点坐标、偏距和点号。

反算中桩 / 边桩
N 1132.954
E 1168.981
边桩偏距 1.0001m
No.1+3.456R

**记录 放样 确定**

7. 按[确定]键，继续下一中桩的反算。

- 按[放样]键，放样中桩点。

 “15. 放样”

## 观测边桩点坐标进行中桩反算的操作步骤

1. 按上面介绍的操作步骤，进入反算中桩菜单。

 “输入边桩点坐标进行中桩反算的操作步骤”第1~3步

2. 照准边桩点，按[观测]键开始观测，显示边桩点的坐标、距离、垂直角和水平角。  
按[停止]键停止测量。

整体计算法 / 反算中桩
Np: 1132.954
Ep: 1168.981

**调用**      **观测**      **确定**

N	1132.954
E	1168.981
SD	3.780m
ZA	78°43' 26"
HA-R	21°47' 16"

**停止**

3. 屏幕显示测量所得的中桩点坐标和桩号。

整体计算法 / 反算中桩
Np: 1133.916
Ep: 1168.706

**确定?**

**否**      **是**

4. 在第3步界面按[是]键，显示对应的边桩点坐标、偏距和点号。

反算中桩 / 中桩	
N	1133.916
E	1168.706
中桩桩号	123.456m
No.24+23.456	

**记录**      **放样**      **确定**

5. 按[确定]键，继续下一中桩的反算。



- 中桩桩号和边桩桩号的产生规则与主桩点自动计算中的规则相同。

 “25.8.5 桩位自动计算  桩名自动产生规则”

- 中桩桩号的产生规则与任意桩位计算中的规则相同。

 “25.8.6 任意桩位计算  桩名自动产生规则”

## 25.8.8 条件设置

条件设置功能用于在输入线路元素时的曲线起点和缓和曲线线形的设定。

曲线起点设定是指将上一曲线的交点或终点自动作为新曲线起点的设置；缓和曲线线形设定是指缓和曲线采用回旋曲线或抛物曲线的设定。此设置应在输入线路元素之前进行。

### 条件设定操作步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下（可按[FUNC]键翻页，按[菜单]键，选择“线路计算”）。

2. 选择“整体计算法”，进入整体计算法菜单。

3. 选择“条件设定”，进入条件设置菜单。

**整体计算法**  
输入曲线参数  
桩位自动计算  
任意桩位计算  
反算中桩  
**条件设定**

4. 使用[▶]/[◀]键选择“下一曲线起点”的设置项和“曲线”的设置项。

- 下一曲线起点：设置下一曲线的起点。

“交点”：将上一曲线的交点作为下一曲线的起点。

“终点”：将上一曲线的终点（缓直点或圆曲线终点）作为下一曲线的起点。

- 曲线：设置缓和曲线的类型。  
“回旋曲线”：缓和曲线采用回旋曲线。  
“抛物曲线”：缓和曲线采用抛物曲线。
- 如果已经输入了曲线参数，则不能改变曲线类型。

首先要删除全部线路数据。


**观测数据 / 基点**

下一曲线起点：**交点**  
曲线：缓和曲线

**观测数据 / 基点**

下一曲线起点：**交点**  
曲线：缓和曲线

已有曲线

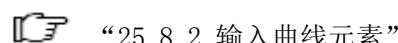


条件设置的可选择项：(\*：出厂设置)

- 下一曲线的起点：交点\*/终点。
- 曲线：回旋曲线\*/抛物线

## 26. 横断面测量

横断面测量功能利用线路测量功能来观测和放样线路及其它线状地物的横断面点。横断面测量可以根据需要从各种方向来进行。

 有关术语：“25. 线路计算”

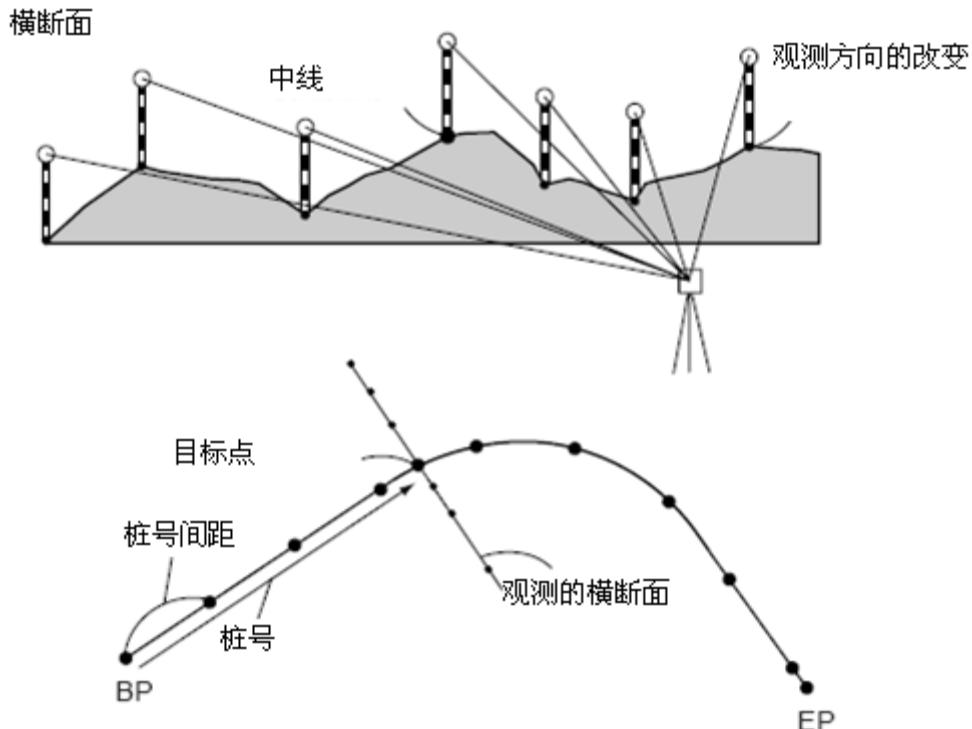

- 在横断面测量菜单下，可以进行EDM设置。

 设置项目：“33.2 EDM设置”

### 操作步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下，按[菜单]键，选择“横断面测量”。
2. 在<横断面测量>界面下，选择“测站设置”，并输入测站数据。

 “13.1 输入测站数据和后视方位角数据”

横断面测量  
测站设置  
横断面测量  
EDM

3. 在<横断面测量>界面，选择“横断面测量”。



4. 输入横断面测量的线路名称、桩号间距、桩号增量、桩号里程，并选择观测方向，按[确定]键。



- 按[桩号-]/[桩号+]键，可使桩号值在现值基础上减少或增加一个“桩号增量”值。

桩号以“××+××.××”格式显示。




- 如果所测量横断面的桩号里程与已测量的桩号里程相同，则认为该横断面已观测完毕，并显示确认信息窗口界面。此时按[是]键，继续执行步骤5，按[否]键，则可对桩号间距、桩号增量、桩号里程和横断面观测方向重新进行设置。



5. 照准横断面上的最后一个点，按[观测]键观测。

“ 观测方向”

- 按[仪器高]键，设置仪器高和目标高。
- 在第2页按[偏心]键，对最后一个点进行偏心测量。
- 当观测第一个中桩点时，需要先设置该中桩点。

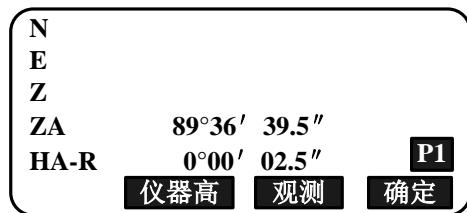

第8步

6. 按[记录]键，输入点名、目标高和编码，按[确定]键。

N	102.374
E	200.000
Z	301.016
ZA	89°36' 39.5"
HA-R	0°00' 02.5"
P1	
记录	仪器高
观测	确定

7. 按所设置的观测方向，重复第5~6步观测横断面上的其它所有点，直到观测到中桩点。

N	102.374
E	200.000
Z	301.016
目标高	1.000 m
点名	1
确定	

8. 观测中桩点，按[确定]键。

N	103.179
E	200.670
Z	300.022
ZA	89°36' 40.0"
HA-R	11°53' 56.0"
P1	
记录	仪器高
观测	确定

输入中桩点名，按[确定]键。

0+01.000	
中线点:	1
结束断面:	否
调用	确定

- 当把中桩点设置为测站点时，按[调用]键读取已经存储的坐标数据，并设置为测站点坐标。

 “13.1 输入测站数据和后视方位角数据 读取存储坐标数据的操作步骤”

9. 重复第5~6步，继续观测横断面上的其他所有点。

10. 在观测最后一个点后，设置“完成横断面测量”为“是”，并按[确定]键。

0+01.000	
中线点:	1
结束断面:	是
调用	确定

- 按[ESC]键，取消观测。此时屏幕显示确认信息窗口。按[是]键，放弃该横断面测量结果并退出观测。按[否]键，继续该横断面的测量。



11. 继续观测下一个横断面。



- 道路名称：最多为16个字符
- 桩号增量：-999999.999~999999.999 (m)
- 桩号里程：-99999.9999~99999.9999 (m)
- 桩号间距：0.000~99999.999 (m)
- 方向：左→右/右→左/左/右



#### 观测方向


根据“方向”的设置，横断面测量可以按下列方向进行。

当选择为“向左”或“左→右”时：

模式 1：从最左边的点到最右边的点。

模式 2：首先观测中桩点，接着观测紧靠中桩点的左边点，然后以任意顺序观测剩余的点。

模式 3：采用 2 个棱镜进行观测。首先观测中桩点，接着观测紧靠中桩点的左边点，然后以任意顺序采用 2 个棱镜高效率的观测剩余的其他全部点。在下图示例中，紧靠中桩点的点先观测，然后观测外面的点（先左边点，后右边点）。

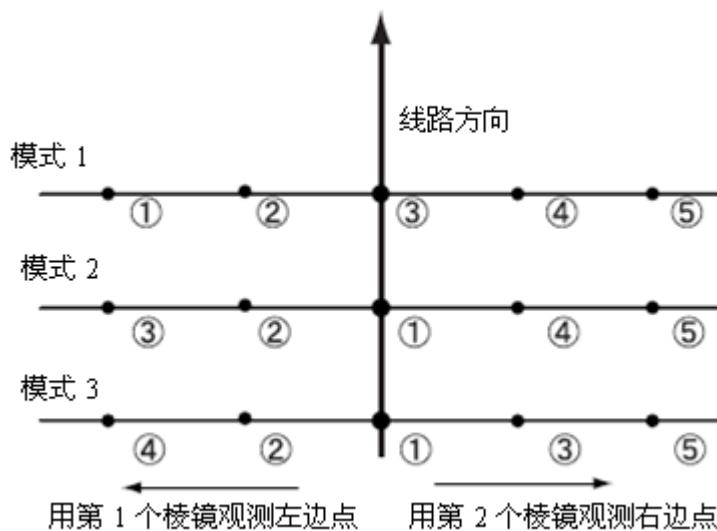

当选择为“向右”或“左→右”时：

模式 1：从最右边的点到最左边的点。

模式 2：首先观测中桩点，接着观测紧靠中桩点的右边点，然后以任意顺序观测剩余的点。

模式 3：采用 2 个棱镜进行观测。首先观测中桩点，接着观测紧靠中桩点的右边点，然后以任意顺序采用 2 个棱镜高效率的观测剩余的其他全部点。

当选择为“左→右”或“右→左”时，横断面的观测方向可以自动切换到上一个横断面观测的相反方向。当要观测多个横断面时，这种方法可以最佳地减少步行到下一个起始点的距离。



### 横断面测量数据查阅

记录在作业文件中的横断面测量数据，如右图界面所示。“偏距”为横断面上由中桩点坐标与观测点坐标的计算距离。


显示作业文件数据：“28.8 查阅作业文件数据”

桩号	0+01.000
偏距	0.000m
目标高	2.000m
点名	1
往下	编辑

N	102.374	▲
E	200.000	
Z	300.016	
编码		
: TREE		
往下	往上	编辑

## 27. 点到线测量

点到线测量功能利用如下原理计算目标点的坐标：以基准点 A (0, 0, 0) 和点 B 的连线为 X 轴，测站点设置在未知点 C，通过观测点 A 和点 B 获得测站点的坐标和方位角。

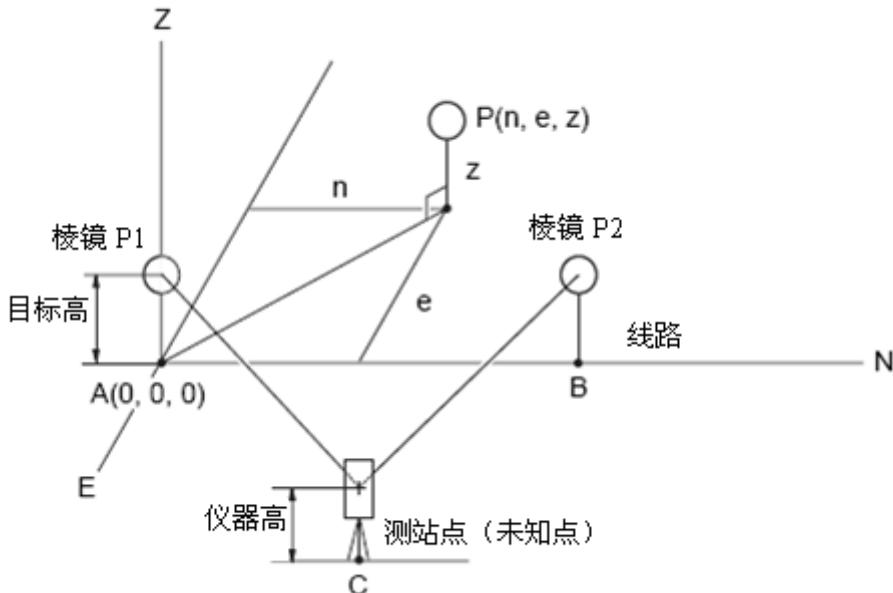


### 设置基线的操作步骤


1. 在测量模式第 2 页菜单下，按 [菜单] 键，选择“点到线测量”。



2. 选择“定义基线”。

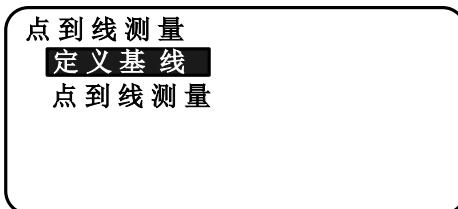

3. 输入仪器高，按 [确定] 键。

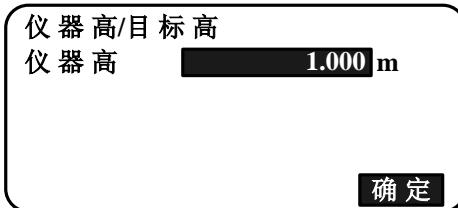

4. 照准第 1 个棱镜点，按[观测]键。

观测基线起点	
ZA	66°40' 15.5"
HA-R	357°49' 01.5"
目标高	1.000m
点名	1
观测	

确认观测结果后，按[确定]键。

SD	5.125m
ZA	66°40' 15.5"
HA-R	357°49' 03.5"
目标高	1.000m
点名	1
记录	观测
确定	

5. 用与第 1 个点相同的方法，观测第 2 个棱镜点。

观测基线终点	
ZA	66°40' 15.6"
HA-R	11°00' 21.0"
目标高	1.000m
点名	2
观测	

确认观测结果后，按[确定]键。

SD	5.125m
ZA	66°40' 15.5"
HA-R	11°00' 21.0"
目标高	1.000m
点名	2
记录	观测
确定	

6. 确认由第 1 个棱镜点和第 2 个棱镜点定义的基线观测结果。

按[确定]键，设置测站点坐标和方位角。

继续点到线测量。

#### 基线 A-B

HD	2.494m
VD	0.003m
SD	0.156m

测站

确定

- 按[测站]键，显示测站点坐标，该坐标是由第1个棱镜点和第2个棱镜点的观测结果定义的。

按[确定]键，进行点到线测量。

- 按[记录]键，记录测站点坐标作为作业文件中的已知点数据。此时，不能改变测站点坐标和仪器高。

N0:	-0.604m
E0:	2.182m
Z0:	-1.834m

仪器高: 0.000m

记录

确定

## 点到线测量的操作步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下，选择“点到线测量”。

2. 选择“点到线测量”。

点到线测量

定义基线

**点到线测量**

3. 照准目标点，按[观测]键观测，并显示观测结果。

N  
E  
Z

目标高: 0.000m

点名 2

测站 观测

- 按[记录]键，记录目标点坐标作为作业文件的观测数据。

N: 1.580m  
E: -0.906m  
Z: 0.000m  
目标高: 1.000m

点名 2  
记录 测站 观测

- 按[测站]键，显示测站点坐标。

4. 照准下一个目标点，按[观测]键开始观测。  
可以依次观测多个目标点。

5. 按{ESC}键返回到<点到线测量>界面。

## 28. 记录数据

使用记录菜单，可存储观测数据（距离、角度、坐标）、测站点数据、后视点数据、以及注记到作业文件中。

### 29. 选择/删除作业

- 仪器内存可记录多达10000点的数据。记录的测站点数据和后视点数据除外。
- ES仪器中用于保存当前观测数据（距离、角度、坐标）、测站点数据、后视点数据、以及注记等数据的数据文件称为作业文件，而用于保存已知点坐标数据的数据文件称为坐标文件。作业文件和坐标文件可以是同一个文件，也可以是不同的文件。



- 如果输入了相同点名的数据时，将显示如下界面：

N	100.000m	
E	200.000m	
Z	300.000m	
点名 1		
覆盖？		
增加	否	是

按[增加]键，用相同的点名记录该点数据作为另一条记录。

按[否]键，输入新的名称。

按[是]键，覆盖原有点数据。

### 28.1 记录测站点数据

记录测站点数据功能用于将测站点的数据保存至当前作业文件中。

- 可记录的数据内容包括：测站点坐标、点号、仪器高、编码、测量员、观测日期、观测时间、天气情况、风力、温度、气压和气象改正数等。
- 如果测站点数据未记录到作业文件中，则仪器将使用上次记录的测站点数据。

#### 操作步骤

1. 在测量模式第3页菜单下，按[记录]键进入<记录>。
  - 显示作业文件名。

2. 选择“测站数据”。

- 按[调用]键，调用存储的坐标。

 “13.1 输入测站数据和方位角数据  
读取已知坐标数据的操作步骤”。

记录 JOB1

测站数据  
后视数据  
角度数据  
距离数据  
坐标数据

3. 设置下列测站点数据：

- (1) 测站点坐标
- (2) 点号
- (3) 仪器高
- (4) 编码
- (5) 测量员
- (6) 观测日期
- (7) 观测时间
- (8) 天气情况
- (9) 风力
- (10) 温度
- (11) 气压
- (12) 气象改正数

- 输入编码时，屏幕将显示[增加]、[列表]和[查找]键：

按[增加]键，保存输入的代码到内存。

按[列表]键，按存入日期的反序显示内存中的代码。

按[查找]键，查找某个存储编码。

N0 : -0.604  
E0 : 2.182  
Z0 : -1.834  
点名 1  
仪器高: 1.000 m

**确定**

编码 : TREE  
操作员:  
: Duan

**增加** **列表** **查找** **确定**

日期 : May/14/2012  
时间 : 09:52:48  
天气 : 晴  
风 : 无风

**确定**

气温 : 15°C  
气压 : 1013hpa  
ppm : 0

**Oppm** **确定**

4. 检查输入的数据，按[确定]键。

5. 按{ESC}键，返回<记录>。

 在数据模式下查看和保存编码：  
“30.3 存储/删除编码”和“30.4 查看  
编码”

- 按[Oppm]键，设置气象改正数为“0”，  
此时温度和气压值被设置为缺省值。



- 点号的最大长度：14字符。
- 仪器高输入范围：-9999.999~9999.999 (m)。
- 编码和测量员的最大长度：16字符。
- 天气选项：晴、阴、小雨、大雨、雪。
- 风力选项：无风、微风、小风、大风、强风。
- 温度范围：-30~60°C (步长1°C) / -22~140°F (步长1°F)。
- 气压范围：500~1400hPa (步长1hPa) / 375~1050mmHg (步长1mmHg) / 14.8~41.8inch Hg (步长0.1 inch Hg)。
- 气象改正数范围：-499~499ppm。

## 28.2 记录后视点数据

后视点数据可以保存到作业文件中。后视方位角的设置方法可以从“输入方位角”或“计算方位角”中选择。

### 输入方位角的操作步骤

1. 在测量模式第3页菜单下，按[记录]键，进入<记录>菜单。
2. 选择“后视数据”。

记录 JOB1  
测站数据  
**后视数据**  
角度数据  
距离数据  
坐标数据

3. 选择“角度定向”。  
屏幕实时显示角度观测值。

后视  
**角度定向**  
坐标定向

4. 输入后视方位角。

后视  
后视读数  
ZA 64°08' 13.0"  
HA-R: 305°15' 53.0"  
HA-R: 0°00' 00.0"  
记录

5. 在第 4 步界面中，照准后视点，按【记录】键，设置下列各值：
- (1) 目标高
  - (2) 编码
  - (3) 点名

ZA	64°08' 13.0"	<input type="checkbox"/>
HA-R:	0°00' 00.0"	
目标高	1.000m	
点名	2	确定

编码	▲
: TREE	A
增加    列表    查找    确定	

6. 确认下述数据：后视点数据、定向数据、角度观测数据。按【确定】键，返回<记录>。

## 计算方位角的操作步骤

1. 在测量模式第 3 页菜单下，按【记录】键，进入<记录>菜单。
2. 选择“后视点数据”。
3. 选择“坐标定向”。

后视
角度定向
坐标定向

4. 输入后视点坐标。
- 按【调用】键，从内存中读取坐标数据进行设置。


 “13.1 输入测站数据和后视方位角数据 读取存储的坐标数据的操作步骤”

后视	
NBS: 100.000	
EBS: 200.000	
ZBS: 300.000	
调用	确定

5. 在第 4 步界面中，按【确定】键，实时显示角度观测值，并显示计算的方位角。

后视
后视读数
ZA 64°08' 13.0"
HA-R: 305°17' 42.5"
方位角: 63°02' 37.0"
记录

6. 在第 4 步界面中，照准后视点，按[记录]键，设置下列各值：
- (1) 目标高
  - (2) 编码
  - (3) 点名

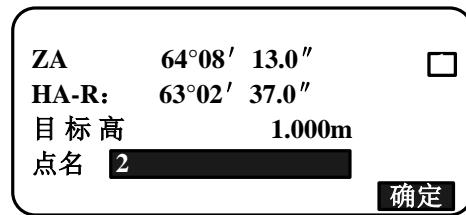

确定



增加 列表 搜索 确定



A


7. 确认下述数据：后视点数据、已知点数据、角度观测数据。按[确定]键，返回<记录>。

## 28.3 记录角度观测数据

角度观测数据可以保存到作业文件中。

### 操作步骤

1. 在测量模式第 3 页菜单下，按[记录]键，进入<记录>。
2. 选择“角度数据”，照准要记录的点。  
实时显示角度观测值。

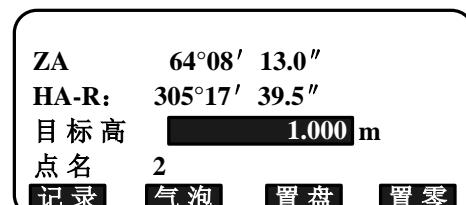

记录 气泡 置盘 置零

3. 设置下列各值：

- (1) 编码
- (2) 目标高
- (3) 点名

编码	: TREE	▲
		A
增加	列表	查找

4. 检查输入的数据，按[记录]键。

5. 按{ESC}键退出测量，返回到<记录>。

## 28.4 记录距离观测数据

距离观测数据可以保存到作业文件中。

- 使用[测存]键进行自动操作，可以更为方便地记录距离观测数据。

### 操作步骤

1. 在测量模式第 1 页菜单下，按[观测]键开始距离观测。



“12.2 距离和角度测量”

2. 在测量模式第 3 页菜单下，按[记录]键，显示<记录>。选择“距离数据”来显示观测结果。

记录	JOB1
测站数据	
后视数据	
角度数据	
<b>距离数据</b>	
坐标数据	

3. 设置下列各值：

- (1) 目标高
- (2) 编码
- (3) 点名

SD	4.203m
ZA	64°08' 13.0"
HA-R:	359°59' 52.5"
目标高	1.000 m
点名 3	P1
记录	偏心
测存	观测

编码	: TREE	▲
		□
增加	列表	查找

4. 检查输入的数据，按[确定]键。

5. 继续观测，照准下一个点，按[观测]键，然后执行上述的第3~4步。



- 按[测存]键，执行距离测量并自动记录观测结果。当点名、编码、目标高无需设置时，[测存]键可以更为方便地记录观测数据。
- 按[偏心]键，在记录模式下进入偏心测量。




6. 按{ESC}键退出测量，返回到<记录>。

## 28.5 记录坐标数据

坐标数据可以保存到作业文件中。

### 操作步骤

1. 在测量模式界面，进行坐标测量。

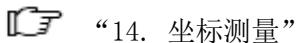

2. 在测量模式第3页菜单下，按[记录]键，显示<记录>。选择“坐标数据”来显示观测结果。



3. 在第 2 步界面按 [记录] 键，设置下列各值：
  - (1) 目标高
  - (2) 编码
  - (3) 点名
4. 检查输入的数据，按 [确定] 键。
5. 继续观测，照准下一个点，按 [观测] 键，然后执行上述的第 3~4 步。
  - 按 [测存] 键开始观测，并自动记录观测结果。当点名、编码、目标高无需设置时，这样操作则更加方便。
  - 按 [偏心] 键，进入偏心测量。
6. 按 {ESC} 键退出测量，返回到<记录>。


## 28.6 记录距离和坐标数据

记录距离和坐标数据功能可以将观测的距离和坐标数据同时保存到作业文件中。

- 距离数据和坐标数据以相同点名保存。
- 距离数据记录在先，坐标数据记录在后。

### 操作步骤

1. 在测量模式第 3 页菜单下，按 [记录] 键，显示<记录>。选择“距离坐标”来显示观测结果。

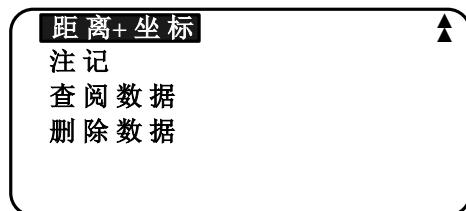

2. 照准目标点，按 [观测] 键开始观测，屏幕显示观测结果。



3. 在第 2 步界面按[记录]键，设置下列各值：

- (1) 编码
- (2) 目标高
- (3) 点名

4. 检查输入的数据，按[确定]键。


5. 按{ESC}键退出测量，返回到<记录>。

## 28.7 记录注记数据


记录注记数据功能可以将观测时输入的注记数据保存到作业文件中。

### 操作步骤

1. 在测量模式第 3 页菜单下，按[地形]键，显示<记录>。选择“注记数据”。

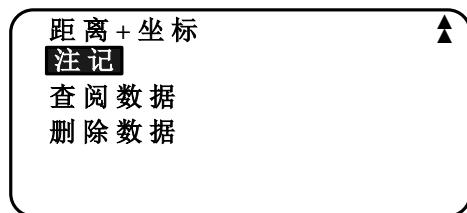

2. 输入注记数据。

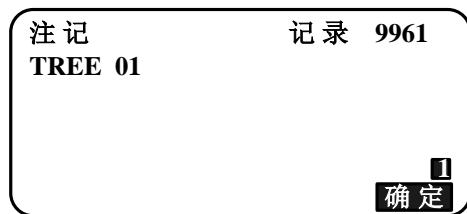

3. 输入注记数据后，按[确定]键返回到<记录>。



- 注记的最大长度：60字符。

## 28.8 查看作业数据

查看作业数据功能可以查看所选的作业文件中的数据。

- 可以根据点号在作业文件中搜索数据，但不能搜索注记数据。
- 经由外部设备通讯输入的已知点数据无法查看。

### 查看作业数据的操作步骤

- 在测量模式第3页菜单下，按[记录]键，显示<记录>。选择“查阅数据”来显示记录点的列表。



- 选择要详细显示的点名，按{ENT}键。

显示数据详情。该屏幕包含距离观测数据。

- 按[往上]键，显示上一个数据项目。
- 按[往下]键，显示下一个数据项目。
- 按[编辑]键，编辑所选点名的编码/目标高/点名数据。数据项目是否可以编辑取决于所选数据的类型。

按[确定]键确认改变值，并返回上一个界面。

- 按[N...P]键 = 按{▲}/{▼}键上下翻页。
- 按[↑↓...P]键 = 按{▲}/{▼}键显示上一点或下一点。
- 按[第一]键，显示第一个数据。
- 按[末点]键，显示最后一个数据。
- 按[查找]键，查找所需点。在“PT”后面输入点名。

当存储的点数较多时搜寻时间会较长。



- 按[归算]键，显示右图所示的计算数据。  
按[观测]键返回到上一个屏幕。

HD	4.203m
VD	1.836m
方位角	359°59' 52.5"
目标高	1.000 m
点名	3
往下	往上
编辑	观测

3. 按{ESC}键结束详情显示，返回到点列表。

再按{ESC}键，返回到<记录>。



- 查找数据时，如果作业文件中存在多个同名点，ES仪器将只查找出最新记录点的数据。

## 28.9 删除记录的作业数据

删除记录的作业数据功能用于删除作业文件中的数据。

### 删除记录的作业数据的操作步骤

- 在测量模式第3页菜单下，按[记录]键，显示<记录>。选择“删除数据”显示记录点的列表。

距离 + 坐标	▲		
注记			
查阅数据			
<input type="text"/>			
测站	100		
测站	200		
测站	300		
测站	400		
定向	1		
↑ ↓ ...P	首点	末点	查找

2. 选择要详细显示的点名，按{ENT}键。

显示数据详情。

- 按[往上]键，显示上一个数据项目。
- 按[往下]键，显示下一个数据项目。
- 按[N...P]键 = 按{▲}/{▼}键上下翻页。
- 按[N...P]键 = 按{▲}/{▼}键显示上一点或下一点。
- 按[第一]键，显示第一个数据。
- 按[末点]键，显示最后一个数据。
- 按[查找]键，查找所需点。在“PT”后面输入点名。

当存储的点数较多时搜寻时间会较长。

3. 按[删除]键，删除所选的测量数据。

4. 按{ESC}键，返回到<记录>。

SD	4.203m
ZA	64°08' 13.0"
HA-R	359°59' 52.5"
目标高	0.000m
点名	
往下	往上
	3
	删除



- 删除数据前务必检查，以免删除了重要数据。
- 删除重要的数据项目，例如测站点坐标数据，可能会导致某些软件因为需要这些数据而无法正确处理下载后的数据。

## 29. 选择/删除作业

### 29.1 选择作业

ES 仪器有两种类型的文件可供选择：作业文件和坐标文件。二者可以是同一个文件，也可以是不同的文件。

选择作业功能用于选取当前作业所需的作业文件和坐标文件。

- ES 仪器一共有10个作业文件供选用，仪器出厂时默认的作业文件为JOB1。
- 作业文件的名称默认为JOB1~JOB10，作业文件名称可以更改。
- 每个作业文件均可设置比例因子，只能编辑当前作业文件的比例因子。



#### 作业文件

作业文件用于保存测量结果、测站数据、已知点数据、注记和坐标数据等。当前正在使用的作业文件成为当前作业文件。



存储已知点数据：“30.1 存储/删除已知点坐标”



#### 坐标文件

坐标文件专用于保存已知点的坐标数据，供坐标测量、后方交会和放样等调用。通常，坐标文件存储了一个测区或一个项目的全部已知点坐标数据，是单独的一个文件，供不同的作业在测量中调用。



#### 比例尺改正

ES 仪器根据所测倾斜距离计算水平距离和坐标。如果设置了比例因子，计算中将进行比例尺改正。

比例尺改正后水平距离 (s) = 水平距离 (S) × 比例因子 (S.F)

- 当比例因子S.F设为“1.00000000”时，水平距离不进行比例尺改正。



水平距离：“33.1 参数设置”



观测条件



水平距离

## 作业选择和比例因子设置的操作步骤

- 在内存模式下，选择“作业管理”。

内存  
作业管理  
已知坐标  
编码管理

- 选择“选择作业”。显示<选择作业>。

作业管理  
选择作业  
作业更名  
作业删除  
通讯输出  
通讯设置

- 按[列表]键。

- 可以通过按{▶}键/{◀}键来选择作业。
- 右侧的数字表示每个作业文件中存储的数据个数。
- 作业文件名边上的“\*”号表示该文件还没有输出到外部设备。

当前作业文件  
: JOB1  
坐标文件  
: JOB1  
列表

- 将光标移至所需文件名上，按{ENT}键，将该文件选取为作业文件。

当前作业文件	
*JOB1	39
JOB2	0
JOB3	0
JOB4	0
JOB5	0

- 按{ENT}键，返回<作业选择>。

- 将光标移至“坐标搜索文件”，按[列表]键，显示<坐标搜索文件>。

- 将光标移至所需作业文件名上，按{ENT}键，将该文件设置为坐标文件，并返回<作业>。



- 作业文件列表由两页组成。

## 输入作业名的操作步骤

1. 在内存模式下，选择“作业管理”。
2. 选择要更名的作业文件。

“作业选择和比例因子设置的操作步骤”

3. 在<作业管理>界面，选择“作业更名”。

输入作业的详情后，按[确定]键。返回<作业>界面。

作业管理  
作业选择  
**作业更名**  
作业删除  
通讯输出  
通讯设置

- 输入作业文件的比例因子。

作业更名  
作业名 **JOB1**  
比例因子 1.00000000  
**确定**



- 作业文件名最大长度：12字符。
- 比例因子输入范围：0.50000000~2.00000000 (\* 1.00000000)。
- “\*”：出厂设置值

## 29.2 删除作业

删除作业功能用于清除所选作业文件中的数据。数据清除后，作业文件名将恢复 ES 仪器出厂时的文件名称。



- 还没有输出到外部设备的作业文件（注有“\*”号）不允许删除。

### 操作步骤

- 在内存模式下，选择“作业管理”。
- 选择“作业删除”，显示<作业删除>。
  - 右侧的数字表示每个作业文件中存储的记录数据个数。

作业	
作业选择	
作业详情	
<input type="checkbox"/>	
串口输出	
串口通讯参数设置	
作业删除	
*JOB1	39
JOB2	0
JOB3	0
JOB4	0
JOB5	0

- 将光标移至要删除的作业文件名，按{ENT}键。
- 按[是]键，删除所选作业文件的数据，并返回<作业删除>。

JOB2	
删除	
确认？	
<input type="button" value="否"/>	<input type="button" value="是"/>


## 30. 存储/删除数据

### 30.1 存储/删除已知点数据

存储/删除已知点数据功能用于在当前作业文件中存储或删除已知点坐标数据。

存储的坐标数据可以在设置时调用作为测站点、后视点、已知点或放样点坐标数据。

- 可以存储多达10000个坐标数据项目，包括在作业文件中的数据。
- 有两种坐标数据输入方法：键盘输入和从外部设备通讯输入。这两种方法输入的数据均可储存。

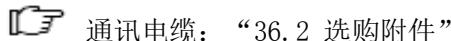

有关数据输出格式和通讯指令：“通讯手册”。

- 从外部设备通讯输入的已知点数据，ES仪器不进行同名点的检查。
- 通讯输入已知坐标数据时，需要设置通讯参数。在<已知数据>界面下，选择“通讯设置”。



- 当距离单位设置为“英寸”时，输入的已知坐标数据必须为“英尺”或“美国英尺”。

#### 键盘输入存储已知点坐标数据的操作步骤

1. 在内存模式下，选择“已知数据”。

- 显示当前作业文件名。

内存  
作业管理  
**已知坐标**  
编码管理

2. 选择“键盘输入”，输入已知点坐标和点名。

已知坐标  
作业 JOB1  
**键盘输入**  
通讯输入  
删除坐标  
查阅坐标

3. 输入数据后，按{ENT}键。

坐标数据记录到当前作业文件中，屏幕返回到第2步。

记 录 9756	
N	100.000
E	200.000
Z	300.000
点名	
	1
	确定

4. 继续输入其它已知点坐标数据。

5. 存储完毕全部已知坐标数据后，按{ESC}键，  
返回<已知数据>界面。

### 从外部设备通讯输入已知点坐标数据的操作步骤

1. 连接ES仪器和计算机。

2. 在内存模式下，选择“已知数据”。

3. 选择“通讯输入”，屏幕显示<通讯输入>界面。

已知坐标  
作业 JOB1  
键盘输入  
**通讯输入**  
删除坐标  
查阅坐标

选择要输入的格式，按{ENT}键。



- 根据所使用的通讯格式，选择“T格式”或“S格式”。



“33.1 通讯设置”

通讯输入  
**T 格式**  
S 格式

选择“T格式”

通讯输入  
**GTS (坐标数据)**  
SSS (坐标数据)

坐标数据开始从外部设备发送，屏幕上显示接收到的项目个数。数据接收完毕，屏幕返回<已知数据>。

通讯输入  
格式  
**GTS (坐标数据)**  
接收 0

- 按{ESC}键，中断数据的通讯。
4. 接收下一个已知点的坐标数据。然后，接收其他已知点的坐标数据。
  5. 输入已知点完毕。全部存储完毕后，按{ESC}键返回到<已知点>。



- 可选的输入格式

T格式: GTS (坐标) /SSS (坐标)

S格式: SDR33

## 删除指定坐标数据的操作步骤

1. 在内存模式下，选择“已知数据”。
2. 选择“删除坐标”，显示已知点数据列表。



3. 选择要删除的点名，按{ENT}键。

- [↑↓...P] = 按{▲}/{▼}键显示上一页或下一页。
- [↑↓...P] = 按{▲}/{▼}键显示上一点或下一点。
- 按[第一]键，显示点列表的第一个点。
- 按[末点]键，显示点列表的最后一个点。
- 按[查找]键，查找点。

N	100.000
E	200.000
Z	300.000
点名	200
往下	<b>删除</b>

 “13.1 输入测站数据和后视方位角数据 坐标数据搜索（完全匹配）的操作步骤/坐标数据搜索（部分匹配）的操作步骤”

4. 按[删除]键，删除所选的点名。

- 按[往上]键，显示上一点。
- 按[往下]键，显示下一点。

5. 按{ESC}键，退出点列表，返回<已知数据>。

### 删除所有坐标数据（初始化）的操作步骤


1. 在内存模式下，选择“已知数据”。

2. 选择“清楚坐标”，按{ENT}键。



3. 按[是]键。

返回到<已知数据>界面。

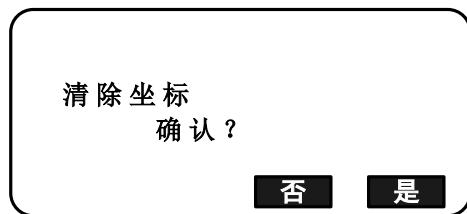

## 30.2 查看已知点数据

查看已知点数据功能用于显示当前作业文件中的全部坐标数据。

### 操作步骤

1. 在内存模式下，选择“已知数据”。

- 显示当前作业名。


2. 选择“查阅坐标”。

显示点列表。



3. 选择要查看的点名，按{ENT}键。

屏幕显示所选点的数据。

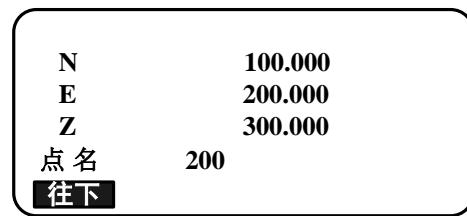

4. 按{ESC}键，返回点列表界面。

再按{ESC}键，返回<已知数据>界面。

## 30.3 存储/删除编码

存储/删除编码功能用于保存编码到内存中。当记录测站数据或观测数据时，可以从内存中读取存储的编码。

## 输入编码的操作步骤

- 在内存模式下，选择“编码管理”。

内存  
作业管理  
已知坐标  
**编码管理**

- 选择“输入编码”。

输入编码，按{ENT}键。

编码已被存储，返回到<编码>界面。

**编码管理**  
**输入编码**  
通讯输入  
通讯输出  
删除编码  
查阅编码



- 编码最大长度：16字符。
- 可存储的编码最大个数：60个。

A

编码管理  
: **TREE**

## 从外部设备输入编码的操作步骤



- 只有与“T格式”兼容的编码可以通讯输入。
- 当存储编码时，在通讯设置中必须选择“T格式”。

“33.1 通讯设置”

- 连接ES仪器和计算机。
- 在内存模式下，选择“编码管理”。

内存  
作业管理  
已知坐标  
**编码管理**

## 3. 选择“通讯输入”，按{ENT}键。

开始编码通讯，并显示传输的数据个数。当发送完毕，屏幕返回到<编码>界面。

- 按{ENT}键，停止数据发送。

编码管理

输入编码

通讯输入

通讯输出

删除编码

查阅编码

通讯输入

格式

编码

接收

0

## 删除编码的操作步骤

1. 在内存模式下，选择“编码管理”。
2. 选择“删除编码”。显示存储编码的列表。

编码管理

输入编码

通讯输入

通讯输出

删除编码

查阅编码



3. 将光标移到要删除的编码上，按[删除]键。

指定的编码被删除。

TREE

首点

末点

删除

4. 按{ESC}键，返回<编码>界面。




- 如果在第2步选择了“清除编码”，按[是]键，则删除全部存储编码。

## 30.4 查阅编码


### 操作步骤

1. 在内存模式下，选择“编码管理”。
2. 选择“查阅编码”。显示存储编码的列表。  
3. 按{ESC}键，返回<编码>界面。

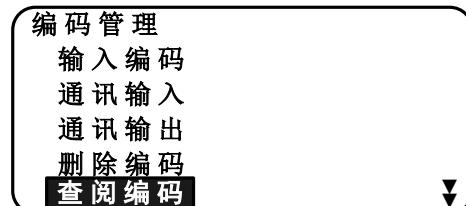

# 31. 输出作业数据

输出作业数据功能用于将保存在作业文件中的数据输出到计算机。

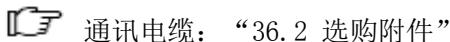

输出格式和通讯指令：“通讯手册”。

- 输出数据包括作业文件中的测量数据、测站数据、已知点数据、注记和坐标数据等。
- 通过外部设备通讯输入的已知点数据不能输出。
- 在作业菜单下设置通讯参数。在〈作业〉界面下，选择“通讯设置”。



- 当距离单位设置为“英寸”时，根据所选择的英尺单位，数据以“英尺”或“美国英尺”单位输出。

## 31.1 向计算机输出作业数据

### 操作步骤

1. 连接ES仪器和计算机。
2. 在内存模式下，选择“作业管理”。
3. 选择“通讯输出”，显示作业列表。
4. 选择“T格式”或“S格式”，按{ENT}键。



- 根据所使用的通讯格式来选择“T格式”或“S格式”。



“33.1 通讯设置”

内存  
**作业管理**  
已知坐标  
编码管理

**作业管理**  
选择作业  
作业更名  
作业删除  
**通讯输出**  
通讯设置

通讯输入  
**T格式**  
S格式

5. 选取要输出的作业文件名，按{ENT}键。

在所选作业文件名右侧显示“OUT”。可同时选取多个作业文件来输出。

JOB1	OUT
JOB2	0
JOB3	0
JOB4	0
JOB5	0

▼  
确定

- 注有“\*”号的文件表示该文件还没有输出到外部设备。

6. 按[确认]键。

7. 选择数据输出格式，按{ENT}键。

当选择了“T 格式”

通 讯 输出
GTS (测量 数据)
GTS (坐标 数据)
SSS (测量 数据)
SSS (坐标 数据)

当选择了“S 格式”

通 讯 输出
SDR33格式
SDR2x格式

通 讯 输出
观 测 数 据
归 算 数 据

当选择了“GTS(测量)格式”或“SSS(测量)格式”时，要进一步选择测量数据的输出格式。

- 选择“观测数据”，则输出倾斜距离。选择“归算数据”，则输出由倾斜距离计算获得的水平距离。（当选择SSS格式时，还输出高差。）



- 观测时，如果没有记录测站数据，选择“归算数据”可能会导致输出意外的测量结果。

8. 按{ENT}键，开始输出起点作业中的数据。输出完毕后，屏幕返回作业列表，此时可以选择其他作业进行数据输出。

- 按[ESC]键，停止数据输出。

## 输出编码到计算机的操作步骤



- 只有与“T格式”兼容的编码可以通讯输出。
- 输出编码时，在通讯设置中必须选择“T格式”。



“33.1 通讯设置”

1. 连接 ES 仪器和计算机。
2. 在内存模式下，选择“编码管理”。

内存  
作业管理  
已知坐标  
**编码管理**

3. 选择“通讯输出”，按{ENT}键。开始编码输出，输出完毕后，屏幕返回到编码菜单。

编码管理  
输入编码  
通讯输入  
**通讯输出**  
删除编码  
查阅编码

## 32. 使用 USB 存储设备

可以从 USB 存储设备读取数据，也可以输出数据到 USB 存储设备中。

- 使用USB存储设备，数据被保存在根目录下。不能够从子目录中读取数据，也不能够写入数据到子目录中。
- 使用ES仪器时，可以输入/输出与MS-DES兼容的文本文件。



- 当选择“S格式”时，只能够输入/输出后缀为“SDR”的文件。ES仪器不能够显示存储在USB设备上后缀非“SDR”的文件。此外，只有选择了“T格式”才会显示输出编码数据文件。（当选择了“S格式”来保存编码时，将会出现相同的情况。）
- 对于只读文件，既不能够保存和他名称相同的文件，也不能够更名/删除只读文件。（当然，这取决于您使用的仪器型号和软件。）
- “通讯手册”详细说明了从USB存储设备读取数据和输出数据到USB存储设备中的通讯格式，详情请和当地代理商联系。
- 使用ES仪器时，可以使用容量高达8GB的USB存储设备。


### 32.1 插入 USB 存储设备




- 严禁在进行数据读写中时取出USB存储设备，否则会造成USB存储设备或ES仪器内的数据丢失。
- 严禁在进行数据读写中时取出电池或关闭仪器电源，否则会造成USB存储设备或ES仪器内的数据丢失。
- 当仪器电池盖和外存储器盖完全盖好、接口帽也正确盖好时，才够保证仪器的防水等级。在有水或其他液体可能会淋湿仪器时，要盖好这些盖并拧紧接口帽。

## 操作步骤

1. 向下滑动外存储器仓盖锁钮，向外打开仓盖。

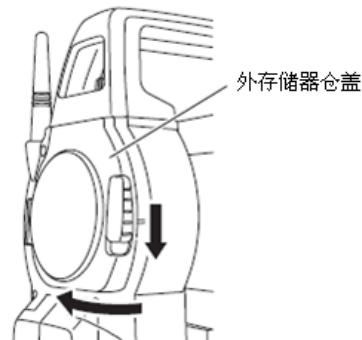

2. 在相应插槽内插入 USB 存储设备。

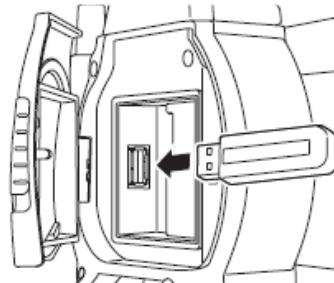


3. 关闭外存储器仓盖。

直到听到“滴答”声响才可确认关盖正确到位。

## 32.2 选择 T 格式/S 格式

1. 在主菜单界面，按[USB]键。
2. 选择“T 格式”或“S 格式”。按{ENT}键。

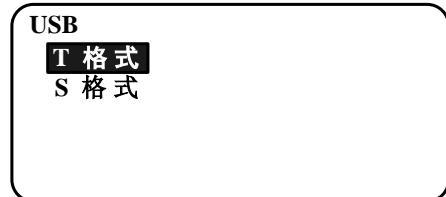

- 根据所使用的通讯格式来选择“T 格式”或“S 格式”。

 “33.1 通讯设置”


### 32.3 存储作业数据到 USB 存储设备

测量数据（距离、角度、坐标）、ES 仪器中输入的已知坐标数据、ES 仪器的作业中保存的测站数据和注记数据等都可以存储到 USB 存储设备中。如果选择了多个作业，将被存储到一个文件中。

- 当选择了“S格式”，保存的数据文件的扩展名将根据通讯输出格式来确定。
- 当选择了“T格式”，保存的数据文件的扩展名将自动设置为与通讯输出格式对应。但可以删除或者更名为其他扩展名。

#### 操作步骤

1. 在 USB 模式下，选择“下载数据”。

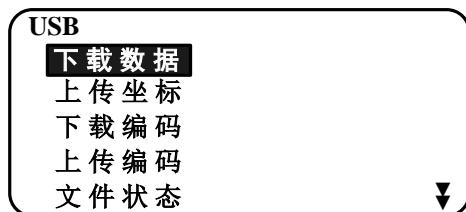

2. 在作业列表中，选择要下载的作业，按 [ENT] 键。



在所选作业文件名右侧显示“OUT”。同时选取多个作业文件。

*JOB1	OUT
JOB2	0
JOB3	0
JOB4	0
JOB5	0


3. 作业选择完毕后，按[确认]键。

4. 选择输出格式。

(当选择了 T 格式)

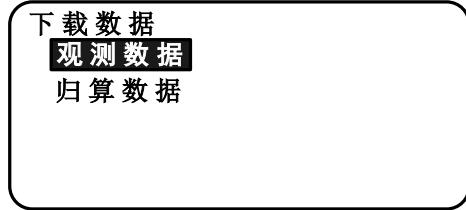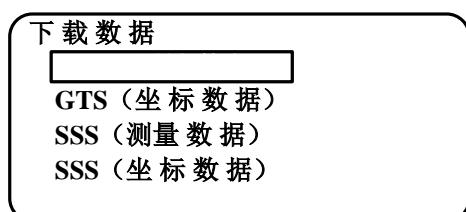

5. 输入文件名，按{ENT}键设置数据。

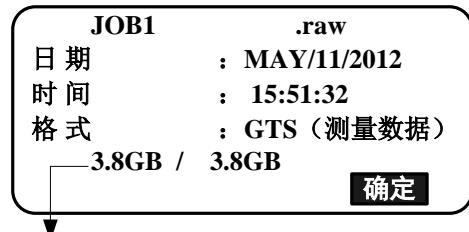


剩余容量/总容量


6. 选择输出格式。

(当选择了 S 格式)

移动光标到“格式”，选择输出的格式。

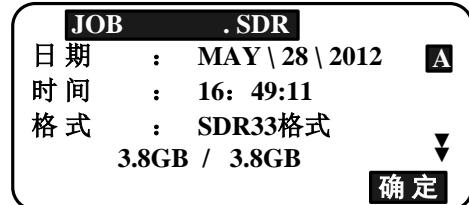

- 对第2页的“发送归算数据”项选择“是”，输出由倾斜距离计算的水平距离数据。

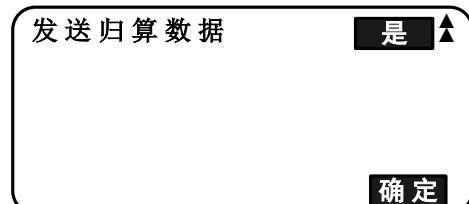

7. 按[确认]键，下载作业数据到外部存储设备。

作业下载完毕后，屏幕返回作业列表界面。

当数据正在下载时，按{ESC}键，取消数据下载。



- 文件名最大长度：8位字符（不包含后缀）。
- 文件名可用字符：字母数字(仅大写字母)和中划线。
- 输出格式
  - T格式: GTS(Obs), GTS(坐标), SSS(Obs), SSS(坐标),
  - S格式: SDR33, SDR2x
- 文件出现重名时将被覆盖。


## 保存编码的操作步骤




- 保存编码时，必须在通讯设置中选择“T格式”。

“33.1 通讯设置”

- 在 USB 模式的第 1 页，选择“下载编码”。

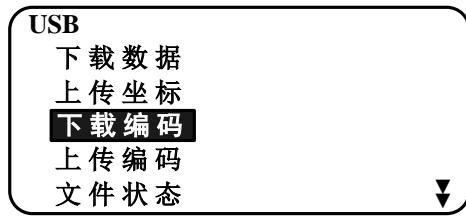

- 输入文件名，按{ENT}键。

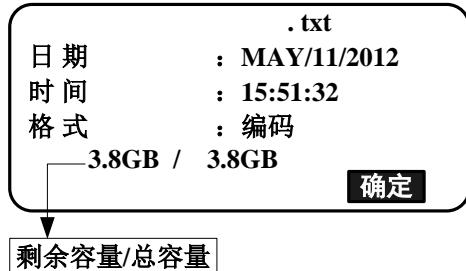

- 按[确认]键开始下载编码。下载完毕后，屏幕返回作业列表。

按{ESC}键，停止下载。

## 32.4 将 USB 存储设备中的数据上传到 ES 仪器

保存在 USB 存储设备中的已知点坐标和编码可以上传到当前作业文件中。

- 只有与ES仪器兼容的文件格式才可以上传到ES仪器中。


输出格式和通讯指令：“通讯手册”

### 上传已知点数据的操作步骤


- 在 USB 模式下，选择“上传坐标”（上传数据）。
- 检查显示的当前作业文件名，按[确认]键。



3. 选择输入格式。  
(当选择了 T 格式)

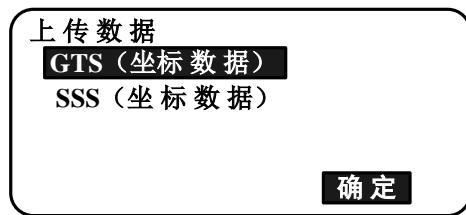


4. 在文件列表中, 选择要读入的文件, 按{ENT}键。

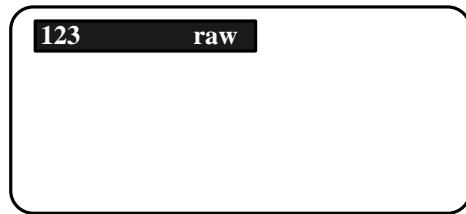


5. 按[是]键上传文件到 ES 仪器。恢复到<USB>界面。

按{ESC}键, 停止上传。

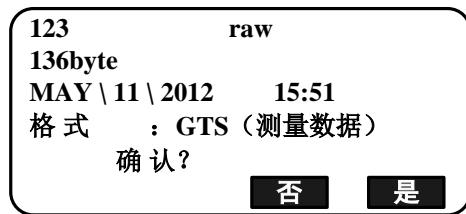


## 上传编码的操作步骤


1. 在 USB 模式的第 1 页, 选择“上传编码”(上传数据)。

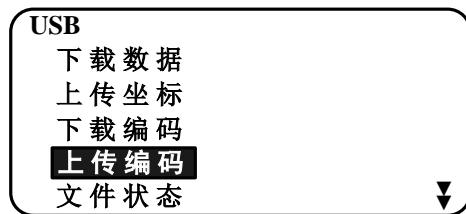

2. 选择要上传的包含编码的文件, 按{ENT}键。

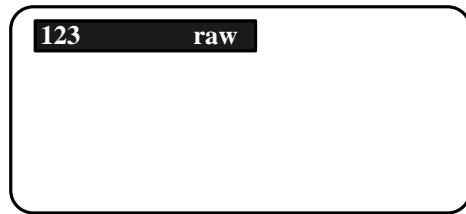

3. 按[是]键开始上传文件。上传完毕, 屏幕返回到<USB>界面。

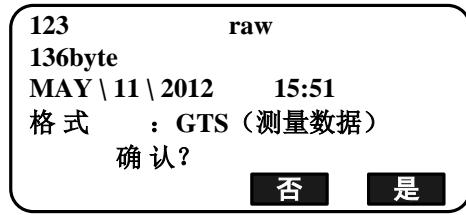

## 32.5 显示和编辑文件

提供选择“文件状态”，可以显示文件信息，编辑文件名称，和删除文件。


- 要删除所有文件时，可以对外部存储设备进行格式化。




“32.6 格式化所选的外部存储设备”

### 显示文件信息的操作步骤

- 在 USB 模式下，选择“文件状态”。

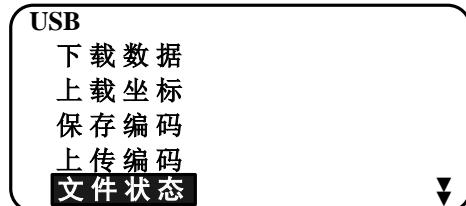


- 在保存在外部存储设备的文件列表中，选择要显示的文件，按 {ENT} 键，显示该文件的详细信息。

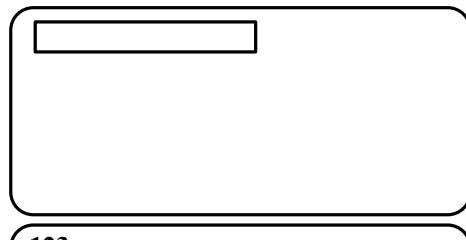

- 按 {ESC} 键，返回到文件列表界面。

### 编辑文件名的操作步骤

- 执行“显示文件信息操作步骤”的第 1 至 2 步，直到显示右图的界面。

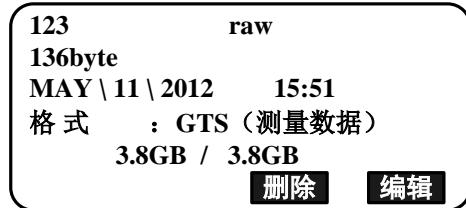

2. 按[编辑]键，输入新的文件名。按[确定]键，确认新的文件名。编辑后的文件名将显示在屏幕上。



## 删除文件的操作步骤

1. 执行“编辑文件名操作步骤”的第1至2步，直到显示右图的界面。



2. 按[删除]键。按[是]键，删除该文件。屏幕返回到文件列表界面。

## 32.6 格式化所选的外部存储设备

选择“格式化”，可以格式化USB存储设备。




- USB存储设备中的所有文件，包括隐藏文件，都将被全部删除。
- 在PC机上做格式化时，对“文件系统”选择“FAT”或“FAT32”格式。

## 操作步骤

1. 在USB模式下，选择“格式化”。



2. 按[是]键开始格式化。格式化完毕，恢复到<外存储器>界面。

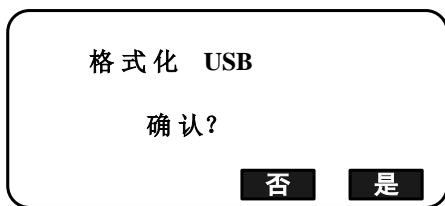


# 33 仪器参数设置

本章介绍仪器参数的设置内容，以及如何修改这些设置、如何执行初始化等。每一个参数都可以按您的测量要求来进行设置。


## 33.1 测量参数设置

本节说明测量参数的设置。

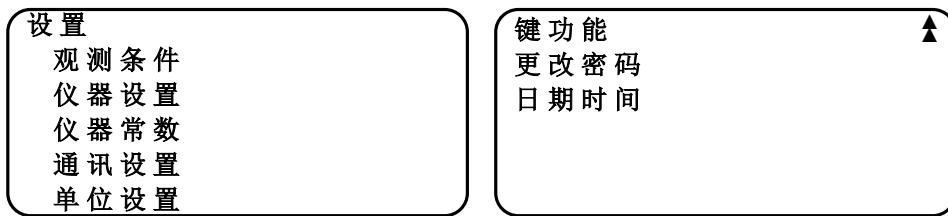

### ● 观测条件

在设置模式界面下，选择“观测条件”。

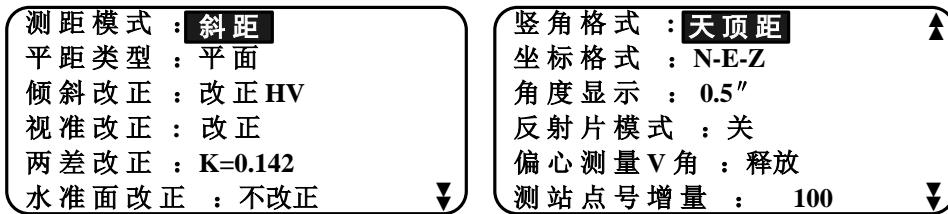

### 设置项和选择项 (\*: 出厂默认设置)

测距模式	倾斜距离* (ES-101/102/103), 水平距离* (ES-105), 高差
水平距离 (水平距离显示方法)	地面*, 平面
倾斜改正 (倾斜角补偿)	Yes (H, V)*, Yes (V), No
视准改正 (视准轴改正)	Yes *, No
两差改正 (地球曲率和大气折光改正)	No, K=0.142, K=0.20*
水准面改正	Yes, No*
竖角模式 (垂直角显示方法)	天顶距*, 垂直角, 垂直角 90° (水平方向±90°)
坐标格式	N-E-Z *, E-N-Z
角度最小显示 (角度分辨率)	ES-101/102/103/105: 1" *, 5" ES-107: 1", 5" *

反射片模式	On*, Off
偏心测量垂直角模式	锁盘*, 自由
测站点点号增量	0~99999 (100*)
手设竖盘	Yes, No*



## 水平距离

ES 仪器使用倾斜距离来计算水平距离。


有两种方法来显示水平距离。

地面：

水平距离不考虑水准面改正和比例因子改正。

平面：

平面直角坐标系统下的水平距离，考虑了水准面改正和比例因子改正。（当“水准面改正”参数设置为“No”时，则只考虑比例因子改正。）

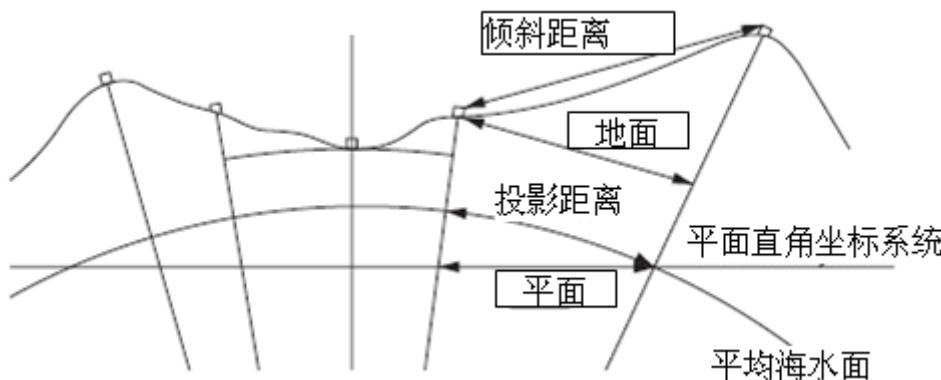

- 本仪器记录的水平距离数据只是地面距离。其显示值是根据水平距离参数设置的情况来显示的。在记录菜单下查看观测数据时，设置“水平距离”和“比例因子”参数，则可以显示需要的值。
- 当选择“T格式”，或者使用GTS的指令来请求水平距离时，不管“水准面改正”或“比例因子”的参数设置如何，都将会输出不正确的“地面距离”。



## 倾角自动补偿

通过双轴倾斜传感器自动补偿由于微小的倾斜误差对垂直角和水平角观测值的影响。

- 在显示稳定后读取自动补偿后的角度观测值。
- 水平角误差（竖轴误差）受竖轴影响，因此如果仪器没有完全整平，旋转望远镜改变垂直角将会导致显示的水平角观测值发生变化。  
改正后水平角值 = 水平角观测值 + 倾角/tan(垂直角)
- 当望远镜照准天顶或天底附近时，仪器不对水平角进行倾斜补偿。



### 视准差改正

ES 仪器具有自动改正由于横轴误差和视准轴误差而引起的视准误差功能。



### 水准面改正

ES 仪器具有将倾斜距离归算成水平距离的功能，但归算时并未考虑高程因素。在高海拔地区测量作业时，建议进行球面改正，球面距离计算公式如下：

$$(HDg) = \frac{R}{(R+H)} \times HD$$

式中：R 为椭球曲率半径 (6370000.000m)

H 为测站点和目标点的平均高程


HDg 为球面距离

HD 为水平距离

\*1 平均高程是由测站点高程和目标点高程自动计算而来。



### 竖角模式（垂直角显示方法）

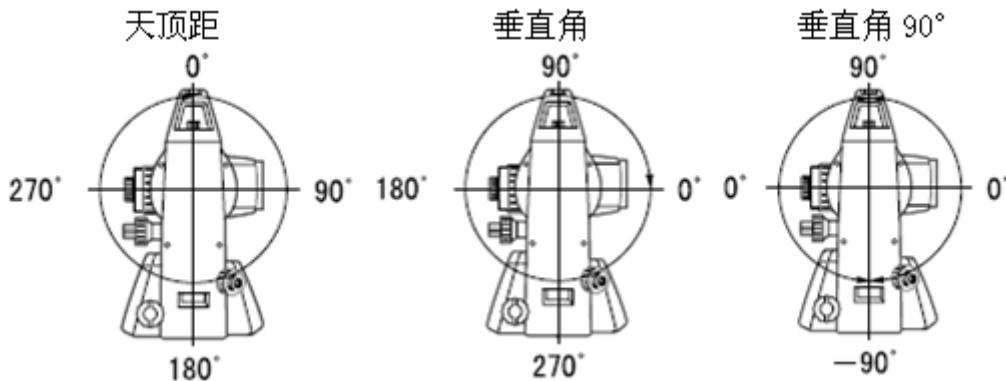

### 反射片模式（选择目标）

在 EDM 设置界面的“目标”选项下，可以改变目标类型，或者在目标符号显示时，按 {SHIFT} 键。选择项可以预设置为“棱镜/反射片/无棱镜”或者为“棱镜/无棱镜”。



## 偏心测量垂直角模式

选择在偏心测量中，垂直角是否为固定。

### ● 仪器设置

在<设置>模式下，选择“仪器设置”

关机方式	: 手动
亮度	: 5
对比度	: 5
恢复功能	: 关
EDM接收调节	: 不调节
导向模式	: 1



- “导向模式”仅在选取了导向光选项后显示。

### 设置项和选择项 (\*: 出厂默认设置)

关机方式	5分钟, 10分钟, 15分钟, 30分钟*, 手动
亮度	0~5 级 (3*)
对比度	0~15 级 (10*)
恢复功能	开*, 关
EDM 接收调节	不调, 自调*
导向模式	1(红绿光同时闪动)*, 2(红绿光交替闪动)



## 自动关机功能

为了节省电量，在选定的时间内无任何操作时 ES 仪器会自动关机。



## 恢复功能

恢复功能设置为“开”时，关机后重新开机仪器将恢复关机前的显示界面。



- 恢复功能设置为“关”时，关机前输入的值将会丢失。



## EDM 接收调节

设置 EDM 光信号的接收状态。在进行连续测量时，根据观测条件来设置此选项。

- 当“EDM接收调节”设置为“自调”时，仪器可在出现光量接收错误时自动调节接收

的光量。当目标在观测期间会移动或者使用不同反射目标时，应该设置为“自调”。

- 当“EDM接收调节”设置为“不调”时，仪器接收到的光量将不会自动调节，直到执行了初始化，或者连续测量已经结束。
- 测量时，当光信号稳定但被来往人群、车辆或树叶等障碍物遮挡时，应该设置为“不调”。



- 当测距模式设置为“跟踪测量”（距离测量时，目标是移动的），无论EDM接收调节设置的参数是什么，都将在“自调”的状态下进行距离测量。

## ● 通讯设置

在设置模式下，选择“通讯设置”

使用蓝牙	: 不使用
波特率	: 9600bps
数据位	: 8位
齐偶校验	: 无
停止位	: 1位
和校验	: 关

Ack/NAK	: 关
CR, LF	: 关
ACK模式	: 标准

### 设置项和选择项 (\*: 出厂默认设置)

使用蓝牙	不使用, 使用
波特率	1200bps, 2400bps, 4800bps, 9600*bps, 19200bps, 38400bps
数据位	8位*, 7位
奇偶位	无*, 奇, 偶
停止位	1位*, 2位
ACK/NAK	开, 关

### 选择“T格式”时的设置项

CR, LF	开, 关
ACK 模式	标准*, 省略

### 选择“S格式”时的设置项

和校验	开, 关
-----	------



- 下列通讯格式与ES仪器兼容。

T 格式	GTS(测量/坐标), SSS(测量/坐标)
S 格式	SDR33, SDR2x


根据使用的通讯格式, 选择 T 格式/S 格式。



输出格式和通讯指令：“通讯手册”。

## ● 单位设置

在设置模式下, 选择“单位设置”

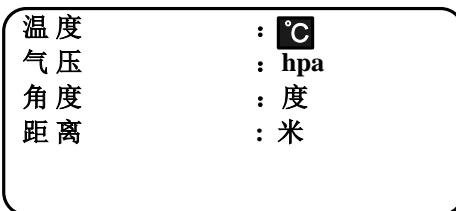


设置项和选择项 (\*: 出厂默认设置)

温度	°C*, °F
气压	hPa*, mmHg, inchHg
角度	degree*, gon, mil
距离	meter*, feet, inch
英尺 (仅当距离单位 设置为“feet”或 “inch”时显示)	国际英尺* (1m=3.280839895), 美国英尺 (1m=3.280833333)



英寸 (英寸小数)

“英寸小数”是美国采用的一种单位, 举例说明如下:

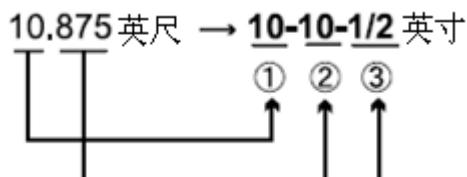

- ① 10.000 英尺
- ② 0.875 英尺 × 12 = 10.5 英寸
- ③ 0.5 英寸 = 1/2 英寸



- 即使选择了“英寸”单位，所有数据包括面积计算结果均以英尺单位输出，输入的所有距离也必须以英尺为单位。此外，当以英寸显示的结果超出显示范围时，将以英尺显示。



### 国际英尺和美国测量英尺

ES 仪器可以按国际英尺和美国测量英尺两种单位来显示。

国际英尺是标准的英尺单位，在本说明书中简称为“英尺”。

美国测量英尺用于美国海岸和大地测量局，在本说明书中简称为“美国英尺”。

当“距离”单位选择了“英尺”或“英寸”时，屏幕将显示“英尺”项目如下图。当选择了“米”时，屏幕将不显示该项目。

温度	: °C
气压	: hpa
角度	: 度
距离	: 英尺
英尺	: 国际英尺

根据该项目所选单位的不同，以英尺为单位显示的结果值也将不同。

### ● 日期和时间设置

在设置模式下，选择“日期和时间”

日期时间	
日期	: 05112012
时间	: 15:33:22

日期：输入示例	2012 年 7 月 20 日 → 20120720 (YYYYMMDD)
时间：输入示例	14:35:17 → 143517 (HHMMSS)

## 33.2 EDM 设置

本节说明 EDM 参数的设置。

- “\*”：出厂默认设置

在测量模式的第 2 页，按[EDM]键。

**EDM**

测距模式：单次速测

反射器：无棱镜

棱镜常数： 0

按住照明键： 指示光

**EDM**

温度： 15°C

气压： 1013hPa

PPm： 0

Oppm

- [0ppm]：将气象改正值设置为0，温度和气压值设置为缺省值。
- 气象改正值利用输入的温度和气压值自动计算，也可以直接输入。



- “发射光”和“导向光”（指示光）选项仅对ES系列仪器有效。

**设置项、选择项和输入范围 (\*: 出厂默认设置)**

测距模式（距离测量模式）	重复精测*，均值精测(1~9 次)，单次精测，重复速测，单次速测，跟踪测量
反射器	棱镜*，反射片，无棱镜
棱镜常数	-99~99 mm (棱镜设为“0*”，反射片设为“0”)
长按照明键	激光（发射光）*， 导向光（红绿光）
温度	-30~60 °C (15*)
气压	500~1400 hPa (1030*) / 375~1050 mmHg (760*)
ppm (气象改正值)	-499~499 (0*)



- 下图所示界面只有当“发射光”设置为“导向光”且光标位于“导向光”上时才显示：

**EDM**

测距模式：单次速测

反射器：无棱镜

棱镜常数： 0

按住照明键： 导向光

导向光亮度： 3

**设置项和选择项 (\*: 出厂默认设置)**

导向光（导向光的亮度水平）	1~3 (3*)
---------------	----------



## 气象改正值

ES 仪器通过发射光束进行距离测量，光束在大气中的传播速度会因大气折射率不同而变化，而大气折射率与大气的温度和气压有着密切的关系。

- 为了精确计算出气象改正值，需要求取光束传播路径上的温度和气压平均值。在山区测量作业时尤其要注意，不同高程点上的气象条件会有差异。
- ES 仪器是按温度为15°C、气压为1013 hPa、湿度为50%时气象改正值为0ppm设计的。
- ES 仪器可以根据输入的温度和气压值计算出相应的气象改正值并存储在内存中，计算公式如下：

$$\text{ppm} = 282.324 - \frac{0.294362 \times \text{气压值 (hPa)}}{1 + 0.003661 \times \text{温度值 (°C)}}$$

- 不需要进行气象改正时，将ppm值设为0。
- 也可以在考虑湿度影响情况下计算气象改正值。



“38.2 高精度测距气象改正”



## 棱镜常数改正

不同棱镜具有不同的棱镜常数。

对所用棱镜设置相应的棱镜常数改正值。当反射器类型设置为“无棱镜”时，棱镜常数改正值自动设置为“0”。

## 33.3 键功能定义

在测量模式下，可以定义软键来适应测量工作的需要。这一独具特色的功能即可针对不同应用的需要，又可满足不同操作人员的习惯，从而极大地提高测量工作效率。

- 当前定义的软键功能关机也能够保存，直至再次被定义为止。
- 仪器为用户提供了两个软键定义集，即“用户定义1”和“用户定义2”。
- 需要时可以调用这两个软键定义集：用户定义1和用户定义2。



- 当用户定义的功能软键被记录和注册后，原来定义的软键功能即被清除。而当定义的软键被调用时，原软键上定义的功能键将被新定义的功能键所替代。请注意记住这点。

### ● 仪器出厂时定义的软键功能

第 1 页	[测量]	[切换]	[置零]	[坐标]
第 2 页	[菜单]	[倾斜]	[置盘]	[EDM]
第 3 页	[对边]	[偏心]	[地形]	[放样]

- 下列功能可以用于定义到软键上

[观测]	: 距离测量
[切换]	: 角度显示和距离显示的切换
[置零]	: 水平角置零
[坐标]	: 坐标测量
[对边]	: 对边测量
[放样]	: 放样测量
[偏心]	: 偏心测量
[记录]	: 进入记录数据菜单
[EDM]	: EDM 参数设置
[置盘]	: 设置指定的水平角
[气泡]	: 显示倾斜角
[菜单]	: 进入菜单模式 (坐标测量、放样测量、偏心测量、重复测量、对边测量、悬高测量、后方交会测量、面积测量、直线放样、弧线放样、点投影、交点计算、导线平差等)
[悬高]	: 悬高测量
[后交]	: 后方交会测量 (在测量结果界面可以记录测站点坐标)
[右/左]	: 左、右水平角选择
[ZA/%]	: 天顶距或%表示坡度的切换
[锁定]	: 水平角锁定和解锁
[回显]	: 显示最后的测量结果
[信号]	: 测距信号检测
[面积]	: 面积测量
[英尺/米]	: 米/英尺的切换
[仪器高]	: 设置仪器高和目标高
[放样]	: 直线放样测量
[放弧]	: 弧线放样测量
[点投影]	: 点投影测量
[点到线]	: 点到线测量
[交点]	: 交点测量
[导线]	: 导线平差
[线路]	: 线路测量
[横断面]	: 横断面测量
[地形]	: 地形测量 II
[激光对中]	: 激光对中的亮度设置

[角距-T]/ [角距-S]

: 输出距离/角度观测结果到外部设备

[角度-T]/ [角度-S]

: 输出角度观测结果到外部设备

[坐标-T]/ [坐标-S]

: 输出坐标观测结果到外部设备

[---] : 未定义

## ● 键功能定义示例

可以将相同的功能软键定义到每一个菜单页上(如示例 1)。同一功能也可以定义到同一菜单页上的不同软键上(如示例 2)。也可以将每一功能只定义在一个软键上(如示例 3)。

示例 1:

第 1 页	[观测]	[切换]	[置盘]	[EDM]
第 2 页	[观测]	[切换]	[置盘]	[EDM]

示例 2:

第 1 页	[观测]	[观测]	[切换]	[切换]
-------	------	------	------	------

示例 3:

第 1 页	[观测]	[切换]	[---]	[---]
-------	------	------	-------	-------

## 键功能定义的操作步骤

- 在设置模式下，选择“键功能”

选择“键定义”，〈键功能〉屏幕显示当前定义的软键功能。

- 按{▶}/{◀}键将光标移至需重新定义功能的软键键位上。光标所在键位闪烁显示。



- 按{▲}/{▼}键改变至所需功能，再按{▶}/{◀}键设置软键功能和位置。所设置的软键停止闪烁，光标移至下一个软键位置并闪烁。



- 重复步骤 2 和 3，完成全部软键功能定义。

5. 按[确定]键结束键功能定义，并返回<键功能>界面。


在测量模式下显示新定义的功能软键。

## 注册软键位置的操作步骤

1. 对键功能进行定义。



2. 在设置模式下，选择“键功能”。
3. 选择“键保存”。选择“用户定义1”或“用户定义2”来注册软键位置。
4. 按{ENT}键，将已定义好的软键功能注册到所选的位置，并返回<键功能>界面。

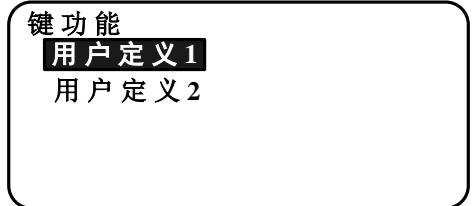

键功能  
用户定义1  
用户定义2

## 软键功能恢复的操作步骤

1. 在设置模式下，选择“键功能”。
2. 选择“恢复”。选取欲恢复的功能键位置“用户定义1”或“用户定义2”或“默认定义”(ES仪器出厂默认设置)，按{ENT}键，返回<键功能>界面。此时，在测量模式下显示的即为恢复后的功能软键。



键功能  
键定义  
键保存  
键恢复

## 33.4 修改密码


设置的密码可以修改。

- ES仪器出厂时未设置密码。
- 

## 修改密码的操作步骤


1. 在设置模式下，选择“更改密码”。

2. 输入旧密码，按{ENT}键。

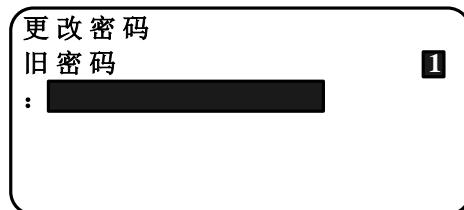

3. 输入新密码两次，按{ENT}键。密码已经修改，返回到<设置>界面。

- 如果在新密码处未输入任何密码，按{ENT}键则取消密码设置。

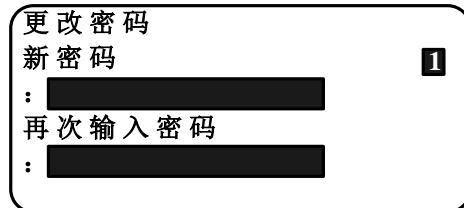

- 密码长度：3~8位字符。

### 33.5 恢复缺省值设置

本节说明仪器恢复缺省值的两种方法：

开机时恢复设置项目为初始设置值。开机时初始化内存数据。

- 恢复下列设置项目为仪器出厂时的初始值。  
EDM设置，设置模式下的各参数值（包括软键键功能）。

 关于ES仪器出厂的初始设置参数：“33.1 设置模式”和“33.3 键功能定义”

- 内存数据初始化。下列数据将被初始化。

所有作业文件中的数据、内存中的已知点坐标数据、内存中的代码数据。

#### 开机时恢复设置项目为初始设置值的操作步骤

1. 仪器关机。
2. 按住{F4}键和{B. S.}键后，按{ON}键开机。
3. ES仪器开机，屏幕上显示“缺省值”，并将仪器全部参数恢复为初始设置值。

#### 开机时初始化内存数据的操作步骤

1. 仪器关机。
2. 按住{F1}键、{F3}键和{B. S. }键后，按{ON}键开机。
3. ES 仪器开机，屏幕上显示“清除内存...”，并将仪器全部参数恢复为初始设置值。

## 34. 警告和错误信息

下述列表为 ES 仪器显示的错误信息及其含义。如果同一错误信息不断出现或者出现下列之外的错误信息，请与当地代理商联系。

### Bad condition (测距条件差)

大气抖动等不良观测条件。

未照准棱镜中心，重新进行照准。

无棱镜测距时测量条件不适合，激光束同时落在两个以上测量面上无法测距，照准单一测量面进行测距。

### Bad file name (文件名错误)

向 USB 存储设备保存文件时未输入文件名。

### Calculation error (计算错误)

后方交会测量出现了相同的已知坐标点。

正确输入已知点坐标。

### Checksum error (检验和错误)

ES 仪器与外部设备之间发生数据发送和接收错误。

重新进行数据发送与接收。

### Clock error (时钟错误)

系统锂电池电压不足或电量耗尽时，发生时钟错误。请与当地代理商联系更换电池。

### Communication error (通讯错误)

来自外部设备的坐标数据接收错误。

检查通讯参数设置是否正确。

### Flash write error! (闪存卡写错误!)

无法读取数据，请与当地代理商联系。

### Incorrect Password (密码错误)

密码输入错误，重新输入正确密码。

### Insert USB (插入 USB)

未插入 USB 存储设备。

### Invalid USB (无效外存储器)

插入了不正确 USB 存储设备。

### Invalid baseline (无效基线)

直线放样测量或点投影测量中，基线定义不正确。

#### Memory is full (内存已满)

已无内存空间，无法存入数据。

删除内存中无用的数据文件或已知坐标数据后重新输入。

#### Need 1st obs (需要观测起点)

对边测量中未正确观测起始点。

重新精确照准起始点后，按[观测]键进行测量。

#### Need 2nd obs (需要观测目标点)

对边测量中未正确观测目标点。

重新精确照准目标点后，按[对边]键进行测量。

#### Need offset pt. (需要测量偏心点)

偏心测量中未正确观测偏心点。

重新精确照准偏心点后，按[观测]键进行测量。

#### Need prism Meas (需要观测棱镜)

悬高测量中未正确观测棱镜点。

重新精确照准棱镜后，按[观测]键进行测量。

#### New password Diff. (新密码不一致)

设置新密码时，两次输入不一致。

重新正确输入新密码两次。

#### No data (无数据)

在查找或调用坐标数据或代码过程中由于数据不存在或者数据体积太大而中断。

#### No file (无文件)

当前 USB 存储设备中无已知坐标数据文件或无显示所需数据文件。

#### No solution (计算无解)

后方交会测量中，测站点坐标计算不收敛。

分析测量结果，必要时进行重测。

交点无法计算，可能是输入的数据不足或交点不存在。

#### North/East is null, Read error (无N或E坐标，读取错误 )

N 或 E 坐标值输入栏为空。

在输入栏内输入坐标值。

#### Out of range (超出范围)

测量中，仪器倾斜角超出了倾斜补偿范围。

重新整平仪器。

### “7.2 整平仪器”

#### **Out of value (超出值域)**

显示%坡度时，坡度值超出显示范围（小于±1000%）。

悬高测量时，垂直角观测值超出水平±89° 或者距离测量值大于 9999.999m。

将测站设在离目标更远处。

后方交会测量时，测站点坐标计算值相差太大。

重新进行观测。

直线放样测量中，比例因子小于 0.100000 或大于 9.999999。

面积计算时，所得面积值超出显示范围。

#### **Print or send first (先打印或输出)**

未经通讯或打印输出的文件无法进行作业文件删除操作。

将文件输出到计算机或打印机后再进行删除操作。

#### **Pt already on route (线路点已存在)**

导线自动搜寻形成过程中，试图终止于一非起点的导线点上。按任意键返回最末点后指定下一导线点继续搜寻或指定闭合到起点形成闭合导线。

请仅使用观测模式下的星键。

#### **Pt1-Pt2 too near (Pt1 点与 Pt2 点太近)**

点到线测量设置基线时，两参考点太靠近。

两参考点之间保持 1m 以上的距离。

#### **Read-only file (只读文件)**

USB 存储设备中的只读文件不允许更名，文件内容也不允许编辑或删除。

#### **Same coordinates (相同坐标点)**

直线放样测量中，基线起点、终点输入了相同的坐标值，ES 仪器无法定义基线。

#### **SDR format err (SDR 格式错误)**

所读取文件为非 SDR 格式文件。检查文件后再读取。

#### **Signal off (无回光信号)**

测距条件差，无测距回光信号。

重新照准目标或增加棱镜数量后再进行测量。

#### **Station coord is Null (无测站坐标)**

测站坐标值为空，无法进行计算。

输入测站坐标。

#### Temp Range OUT (超出使用温度范围)

超出 ES 仪器使用温度范围，无法正常进行精确测量。

采取打伞遮蔽阳光直射等方法使温度降低后再进行测量。

#### Time out (during measurement) (超时 (观测中))

观测条件不好造成测距回光信号过弱，无法在指定时间内测出结果。

重新照准目标或增加棱镜数量后再进行测量。

#### Too short (密码过短)

输入的密码长度少于 3 个字符。

正确输入 3~8 位字符密码。

#### USB error (USB 错误)

USB 存储设备读写错误。

#### USB full ! (USB 已满!)

USB 存储设备已无存储空间，无法存入数据。

#### USB not found (USB 未找到)

在 USB 模式操作过程中，USB 存储设备已被取出。

\*\*\*\*\*

计算结果过大，屏幕无法全部显示。

## 35. 检验与校正


ES 仪器是精密测量仪器，为保证仪器的性能和精度，测量作业实施前后的检验和校正十分必要。

- 始终按照“35.1圆水准器的检校”至“35.7激光对中的检校”介绍的顺序和步骤对仪器进行仔细检校。
- 仪器经长期存放、运输或受到强烈撞击而怀疑受损时，应注意进行特别仔细的检查和保养。
- 检校仪器前应确保仪器架设的稳定和安全。

### 35.1 圆水准器的检校

#### 检验与校正的操作步骤

##### 1. 利用电子气泡仔细整平仪器。

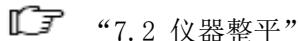

“7.2 仪器整平”




- 如果倾斜传感器未校正好，圆水准器将无法正确校正。

##### 2. 检查水准器气泡的位置。

如果气泡保持居中则无需校正；若气泡偏离，则按下列步骤进行校正。


##### 3. 首先观察水准气泡的偏离方向。用校正针松开与气泡偏离方向相反的圆水准器校正螺丝使气泡居中。

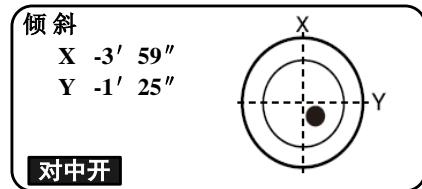

##### 4. 调整所有的三个校正螺丝，使之松紧程度大致相同且保持气泡居中。



- 注意应使三个校正螺丝的松紧程度大致相同。
- 过度旋紧校正螺丝会损坏圆水准器。

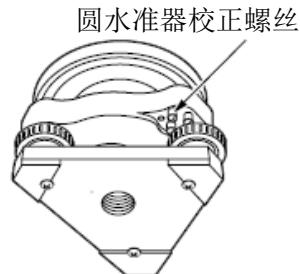

## 35.2 倾斜传感器的检校

如果仪器精确整平后显示的倾斜角值不接近于 $0^{\circ}$ （零点），则表示仪器没有正确整平存在零点误差，这将会对角度测量结果造成影响。出现此情况时按下列步骤对倾斜传感器的零点误差进行检校。

### 检验的操作步骤

- 精确整平仪器，需要时按前面介绍的方法重新检校好圆水准器。
- 将水平角置零。在测量模式第1页，按两次[置零]键，将水平角置零。
- 在设置模式界面，选择“仪器常数”，显示X方向（视准轴方向）和Y方向（水平轴方向）的当前改正常数。

设置  
观测条件  
仪器设置  
**仪器常数**  
通讯设置  
单位设置

倾斜常数  
倾斜 X 0 Y 0  
视准差测定

偏差值  
X 0°00' 00.5"  
Y 0°00' 00.6"  
HA-R 359°59' 59.5"  
盘左读数  
**确定**

- 稍候片刻等显示稳定后，记下自动补偿倾角值X1和Y1。

偏差值  
X 0°00' 00.5"  
Y 0°00' 00.6"  
HA-R 359°59' 59.5"  
盘左读数  
**确定**

5. 松开水平制动，参照所显示的水平角将仪器照准部转动  $180^{\circ}$ ，然后再旋紧水平制动。

6. 稍候片刻等显示稳定后，记下自动补偿倾角值 X2 和 Y2。

偏差值	
X	0°00' 00.5"
Y	0°00' 00.6"
HA-R	180°00' 00.5"
盘右读数	

7. 在此情况下，用下面公式计算偏差值（倾斜零点误差）：

$$X \text{ 偏差值} = (X_1 + X_2) / 2$$

$$Y \text{ 偏差值} = (Y_1 + Y_2) / 2$$

如果有一个偏差值（X 偏差值、Y 偏差值）超出了  $\pm 20''$ ，则按下列步骤进行校正。

如果偏差值均在  $\pm 20''$  之内，则不需要校正。

按 [ESC] 键，返回〈仪器常数〉界面。

## 校正的操作步骤

8. 按 [确定] 键，记录 X2 和 Y2 值。

此时屏幕显示“盘右读数”。

9. 转动仪器照准部  $180^{\circ}$  至使显示的水平角值为  $180^{\circ} \pm 1'$  范围内时，按 [确定] 键。

10. 稍候片刻等显示稳定后，存储自动补偿倾角 X1 和 Y1。

按 [是] 键，确认倾斜角 X1 和 Y1。显示新的改正值。

偏差值	
当前值	X -10 Y 7
新值	X 4 Y -1
否	是

11. 确认所显示的改正值是否均在校正范围内。

如果两个改正值均在校正范围  $\pm 180$  之内，则按 [是] 键，更新改正值，并返回〈仪器常数〉界面，继续执行第 12 步。

如果改正值超出了校正范围，则按 [否] 键，退出校正操作，并返回〈仪器常数〉界面。此时请与当地代理商联系，进行维修校正。

## 再检验的操作步骤

12. 在<仪器常数>界面，按{ENT}键。
13. 稍候片刻等显示稳定后，记下自动补偿倾角X3 和 Y3。
14. 转动仪器照准部  $180^{\circ}$ 。
15. 稍候片刻等显示稳定后，记下自动补偿倾角X4 和 Y4。
16. 在此情况下，用下面公式计算偏差值（倾斜零点误差）：

X 偏差值= $(X_3+X_4)/2$

Y 偏差值= $(Y_3+Y_4)/2$

如果两个偏差值均在 $\pm 20''$ 之内，则校正完毕。

按{ESC}键，返回<仪器常数>界面。

如果有一个偏差值（X 偏差值、Y 偏差值）超出了 $\pm 20''$ ，则重新开始检验和校正。如果重复 2~3 次检校后偏差值仍超出 $\pm 20''$ ，请送到当地代理商处校正。

## 35.3 视准轴的检校

利用本功能可以测定出 ES 仪器的视准轴误差，以便对单面观测的结果进行视准轴误差改正。使用双面观测可以测定视准轴误差。

### 操作步骤

1. 显示<视准轴>界面。

在配置模式下，选择“仪器常数”，再选择“视准差测定”。

2. 盘左照准参考点。

盘左精确照准参考点，按[确认]键。

3. 盘右照准参考点。

旋转仪器  $180^\circ$ ，盘右精确照准同一参考点，按[确定]键。

## 视准差测定

EL	- $0^\circ 00' 00.5''$
垂直偏距	- $0^\circ 00' 21.0''$

否

是

4. 设置常数值。

按[确定]键，设置常数值。


- 按[否]键，放弃测定值，返回<视准轴>界面。

## 35.4 十字丝的检校

### 检验 1：竖丝与横轴垂直检验的操作步骤


1. 精确整平仪器。

2. 选择一清晰目标（例如：屋顶角），用竖丝 A 点精确照准目标。

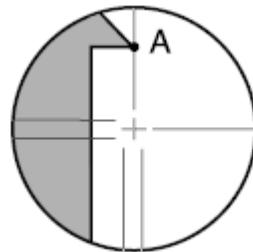

3. 旋转仪器垂直微动旋钮，用竖丝 B 点精确照准目标。

如果目标平行于竖丝移动，则不需要进行校正，否则联系我们的维修部门进行校正。

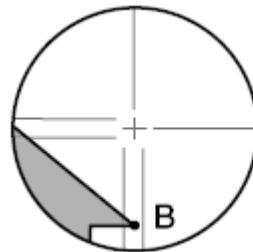

## 检验 2：竖丝与横丝位置检验的操作步骤



- 检验应在无大雾和无激烈大气抖动的条件下进行。

1. 在距离 ES 仪器约 100 米平坦地面处设置一目标。



2. 精确整平仪器后开机。
3. 在测量模式下，用盘左位置精确照准目标中心，读取水平角读数 A1 和垂直角读数 B1。

例如：

水平角读数  $A_1 = 18^\circ 34' 00''$

垂直角读数  $B_1 = 90^\circ 30' 20''$

4. 用盘右位置精确照准目标中心，读取水平角读数 A2 和垂直角读数 B2。

例如：

水平角读数  $A_2 = 198^\circ 34' 20''$

垂直角读数  $B_2 = 269^\circ 30' 00''$

5. 计算  $A_2 - A_1$  和  $B_2 + B_1$ 。

如果  $A_2 - A_1$  值在  $180^\circ \pm 20''$  以内，同时  $B_2 + B_1$  值在  $360^\circ \pm 40''$  以内，则不需要进行校正。

例如： $A_2 - A_1$  (水平角)

$$= 198^\circ 34' 20'' - 18^\circ 34' 00''$$

$$= 180^\circ 00' 20''$$

$B_2 + B_1$  (垂直角)

$$= 269^\circ 30' 00'' + 90^\circ 30' 20''$$

$$= 360^\circ 00' 20''$$


如果重复 2~3 次检验后，其结果均超出上述范围，请联系我们的维修部门进行校正。

## 35.5 光学对中器的检校

### 检验的操作步骤


- 精确整平ES仪器，使地面测点精确对准光学对中器十字丝中心。
- 转动仪器照准部  $180^\circ$ ，检查十字丝中心与测点间的相对位置。

如果测点仍位于十字丝中心，则不需要校正，否则需要按下述步骤进行校正。

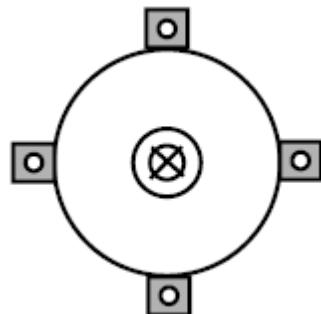

### 校正的操作步骤

- 用脚螺旋校正偏离量的一半。

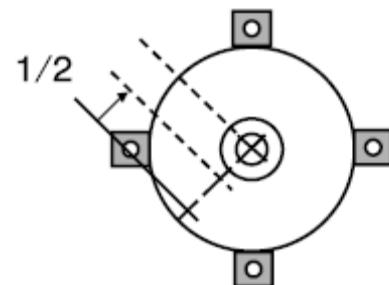

- 握紧仪器上部，旋下光学对中器目镜护盖后，再旋下光学对中器分划板护盖。


重新旋上光学对中器目镜护盖。

利用光学对中器的4个校正螺丝，按下述方法校正剩余的另一半偏移量。




5. 如果测点位于如图所示的下半部（上半部）区域内：

- (1) 轻轻松开上（下）校正螺丝。  
(2) 以同样的量旋紧下（上）校正螺丝。

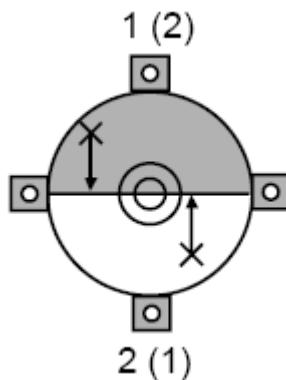


6. 如果测点位于左右校正螺丝连线的实线（虚线）位置上：

- (3) 轻轻松开右（左）校正螺丝。  
(4) 以同样的量旋紧左（右）校正螺丝。

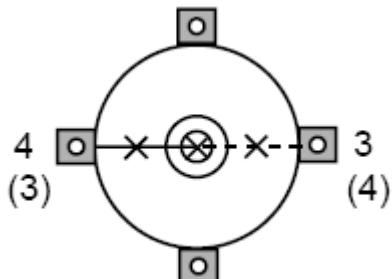

7. 旋转仪器照准部检查测点位置是否始终位于十字丝中心，需要时重复上述步骤进行校正。

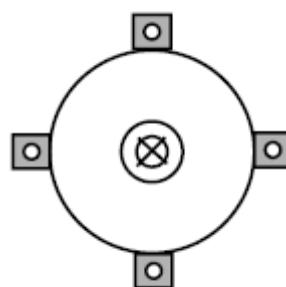

8. 旋下光学对中器目镜护盖，旋上光学对中器分划板护盖后，在重新旋上光学对中器目镜护盖。



- 不要过度旋紧4个校正螺丝，以免使分划板超出校正范围。

## 35.6 距离加常数的检校


ES 仪器在出厂时其距离加常数 K 已经调整为零，虽然距离加常数几乎不会有变化，但每年还是应该在已知基线上做几次距离加常数 K 是否接近于零的精确测定。当发现本仪器的观测值开始偏离一个固定的量时，可按下列步骤进行测定。




- 仪器和棱镜的对中误差及照准误差都会影响距离加常数的测定结果，因此在检测过程中应特别小心以减少这些误差的影响。
- 检测时应注意使仪器和棱镜等高，如果检测是在不平坦的地面上进行，要利用自动水准仪来测定以确保仪器和棱镜等高。

### 检测的操作步骤

1. 在一平坦场地上选择相距约 100m 的两点 A 和 B，在 A 点架设仪器、B 点安置棱镜，同时定出 A 和 B 两点的中点 C。

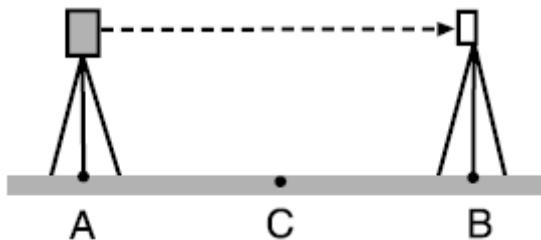

2. 精确观测 A、B 两点之间水平距离 10 次，计算其平均值。
3. 将 ES 仪器直接移至 A、B 两点的中点 C，在 A 点和 B 点上安置棱镜。

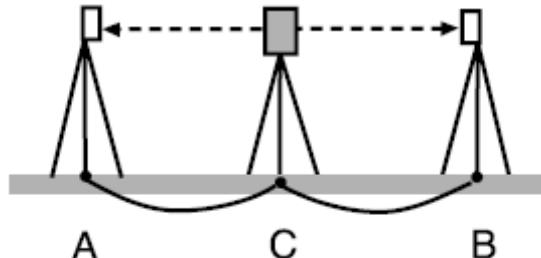

4. 精确观测 CA 和 CB 的水平距离 10 次，分别计算平均值。
5. 按下面的公式计算距离加常数 K：

$$K = AB - (CA + CB)$$

## 6. 重复第1~5步2~3次。


如果计算所得距离加常数K值每次都在±3mm之内，则不需要进行调整。如果总是超过这个范围，请联系我们的维修部门进行调整。

## 35.7 激光对中器的检校

使用专用的校正靶（印在本说明书的尾部，使用时可将其剪下）来检验和校正激光对中器。由于该标靶为纸质，要特别注意防水。

### 检验的操作步骤


#### 1. 精确整平仪器，并打开激光对中光束。

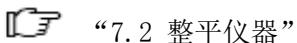

“7.2 整平仪器”


#### 2. 将校正靶置于地面并使其中心对准激光点，转动仪器照准部并观察激光点与校正靶中心的重合情况。

- 激光点与校正靶中心始终保持重合，无需校正。
- 激光点偏离中心但位于校正靶圆之内，需要校正。
- 激光点偏离中心且在校正靶圆之外，请与当地代理商联系。

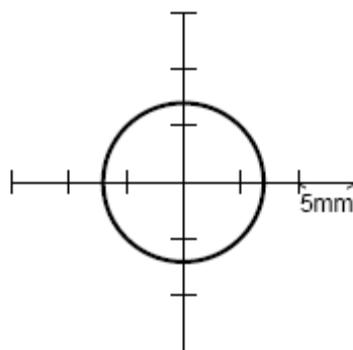

### 校正的操作步骤

#### 1. 逆时针旋下激光对中器校正护盖。

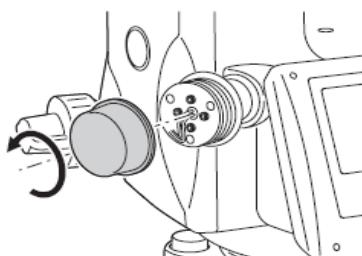


2. 打开激光对中光束。
3. 标注激光点的当前位置 (x)。
4. 转动仪器照准部  $180^\circ$ ，并标注激光点的新位置 (y)。


x、y 连线的中点即为校正后激光点的位置。

5. 注记激光点校正后位置并将校正靶中心对准该点位。

通过调整 4 个校正螺丝将激光点最后调整至该位置上。

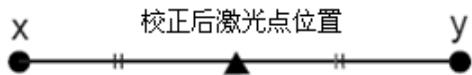


- 校正时要特别注意以同等松紧程度来调整各校正螺丝，严禁过度旋紧校正螺丝。
- 顺时针方向旋紧校正螺丝。

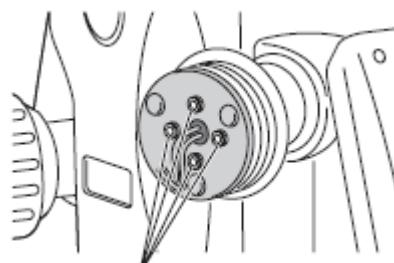

6. 当激光点位于如图 A 所示的上半部(下半部) 区域内时：

- ① 将提供的六角扳手插入上、下校正螺丝。
- ② 轻轻松开上（下）校正螺丝，以同样量旋紧下（上）校正螺丝，直至激光点移至校正靶的水平线上。

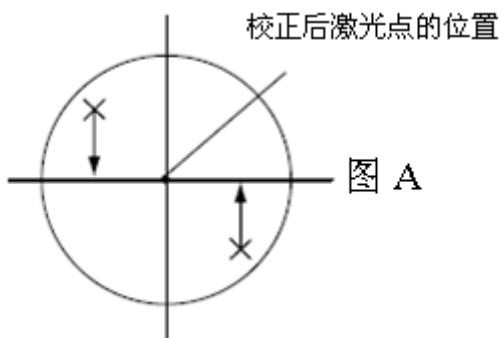

7. 当激光点位于如图 B 所示的右半部(左半部) 区域内时：

- ① 将提供的六角扳手插入左、右校正螺丝。
- ② 轻轻松开右(左)校正螺丝，以同样量旋紧左(右)校正螺丝，直至激光点移至校正靶的中心点上。

8. 旋转仪器照准部检查激光点位置是否始终位于校正靶中心。

9. 旋上激光对中器校正护盖。


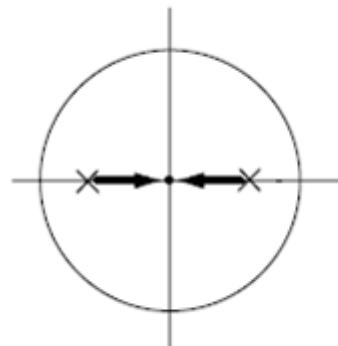


图 B



- 旋转校正螺丝时激光点的移动方向如下图所示。

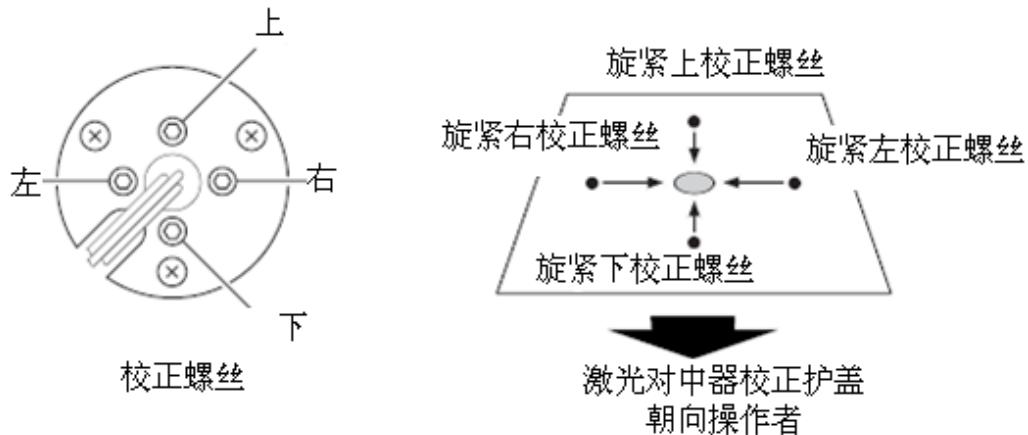

## 36. 标准配置和选购件

### 36.1 标准配置

第一次使用本仪器时，请确认标准配置没有缺失配件。



“标准配置列表”（另外的附页）

### 36.2 选购件


下列选购件是与 ES 仪器单独购买的。



目标和电源选购件：“36.3 棱镜系统”和“36.4 电源系统”


#### ● 垂球

在微风天气情况下，垂球可用于仪器的对中。使用时先松开垂球线，然后将其挂在三脚架中心螺旋的挂钩上，并按图示方法用线夹片调节线长。

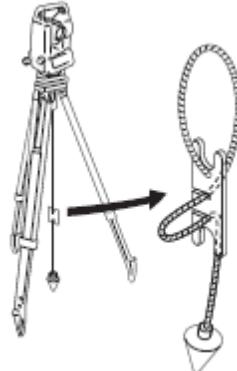

#### ● 管式罗盘 (CP7)

将管式罗盘插入仪器提柄上的管式罗盘插槽，松开罗盘指针制动螺丝，旋转仪器照准部至使罗盘指针平分指标线，此时盘左望远镜指向磁北方向。使用完毕后，固紧罗盘指针制动螺丝，并取下管式罗盘。

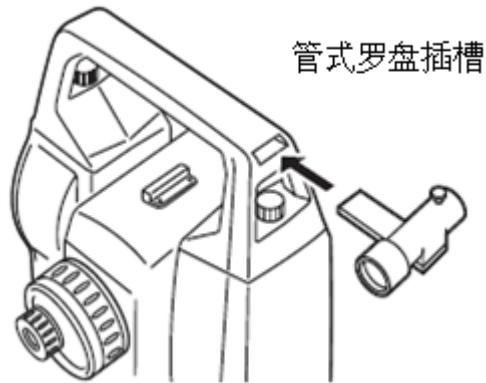

测站附近的磁性或金属物体均会对管式罗盘产生影响，使其指向偏离真正的磁北方，因此基线测量时不要使用管式罗盘进行磁北方向的确定。

## ● 望远镜目镜 (EL7)

放大倍率: 40X

视场角: 1° 20'

## ● 弯管目镜 (DE27)


弯管目镜用于天顶距很小的目标或仪器周围空间狭小场合下的观测。

放大倍率: 30 X

使用前先卸下 ES 仪器的提柄，旋下望远镜目镜后换上弯管目镜。




提柄装卸方法：“4.1 仪器配件”

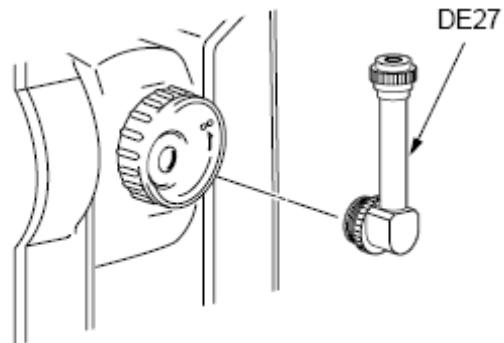

## ● 太阳光滤色镜 (OF3A)

当对着太阳进行观测时，为避免太阳光造成观测人员视力伤害和仪器损坏，需将翻转式太阳光滤色镜安装在望远镜的物镜上进行防护。

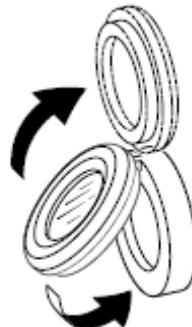

## ● 通信电缆

通讯电缆用于连接 ES 仪器与计算机进行数据通讯。


电缆	说明
DOC210	针数和信号水平：RS-232C 兼容
DOC211	D 型接口：9 针（母）
DOC212	



- 使用Y型电缆，可以在执行RS-232C通讯（9针D型接口）的同时，连接外部电源。

### 36.3 棱镜系统

根据需要选用。

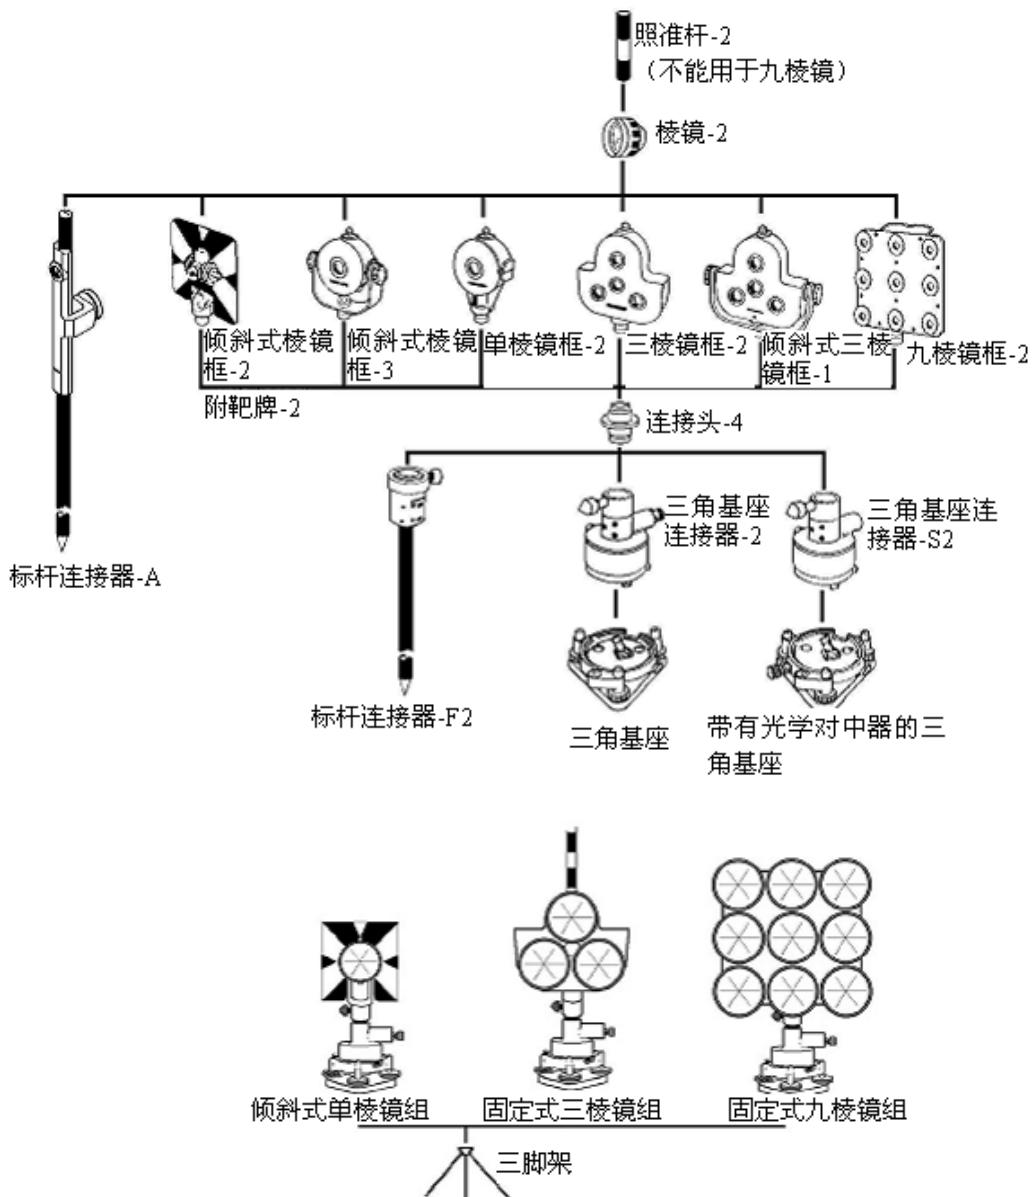

将上述棱镜安置在与仪器同高的位置。

通过调整固定螺丝的位置可以改变棱镜组的高度。


要匹配ES仪器的高度,对于三角基座连接器-2、三角基座连接器-S2 和标杆连接器-F2,必须连接连接头-4。

## 36.4 电源系统

ES 仪器可使用下列电源系统组合。



- 在使用电池及其充电器前, 请仔细阅读本使用说明书。
- 严禁使用下列电源系统以外的其他电源组合, 否则会损坏ES仪器。

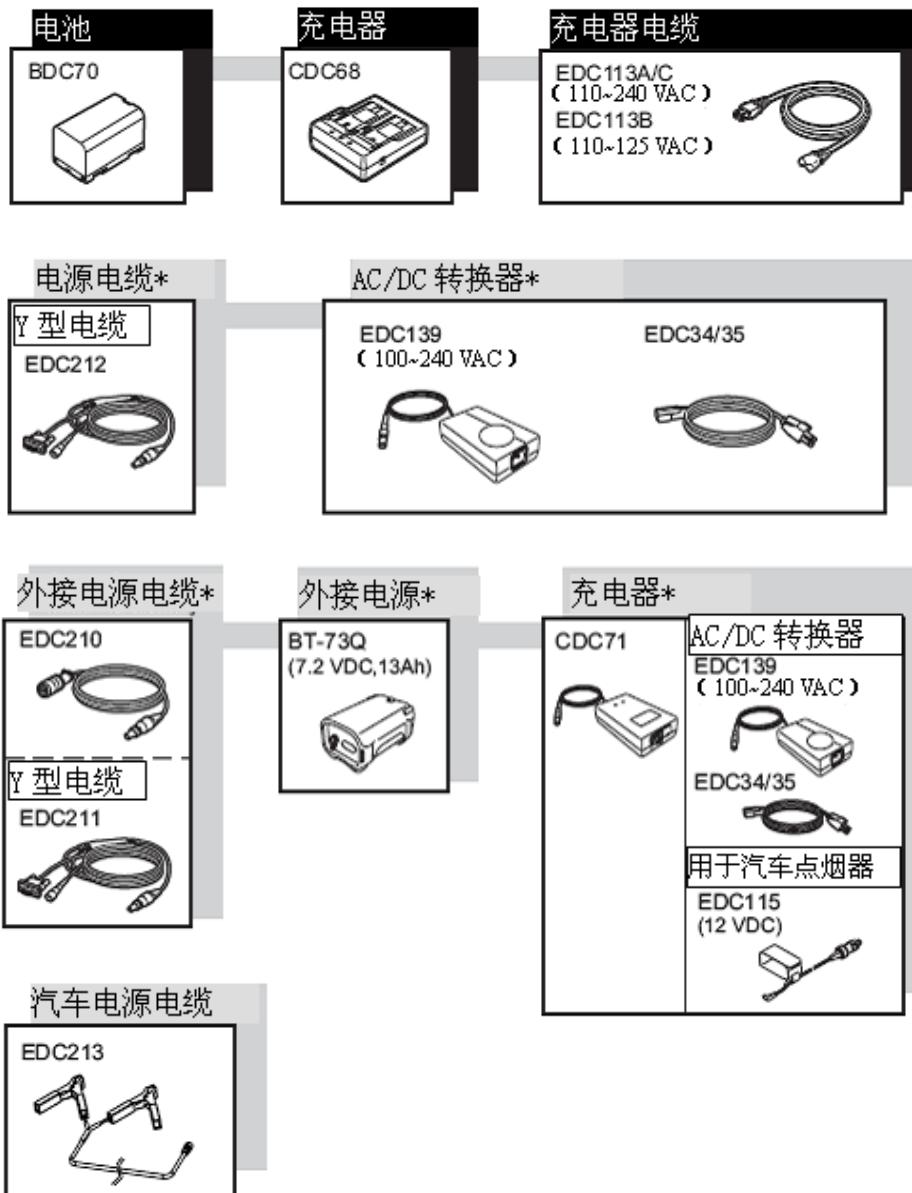

“\*”：用于 ES-101/102 和低温型仪器的选购件。

## ● 外接电源设备

- 使用EDC2A时，应安装BDC70，以保持仪器的平衡。
- 确认汽车点烟器的输出电压为12V DC且负极已接地。利用时应在汽车发动机运转状态下进行。
- 使用12V DC电池时，请确保将EDC213电缆的红色接线头连接到电池的正极，其黑色接线头连接到电池的负极。  
使用汽车电瓶时，请确保使用前关闭了汽车发动机。
- 使用EDC115时，要确保汽车发动机处在运转状态。使用12V DC电池时，要确保负极接地。  
使用EDC213时，要确保使用前关闭了汽车发动机。红色接线头连接到12V DC电池的正极，其黑色接线头连接到电池的负极。

## 37. 技术指标

除特别说明外，下面所列技术指标适用于 ES 系列各机型仪器。

### 望远镜

长度	171mm
物镜孔径	45mm (EDM: 48mm)
放大倍率	30X
成像	正像
分辨率	ES-101/102/103/105: 2.5"
视场角	1° 30'
最短焦距	1.3m
调焦环	单速
十字丝照明	5 级亮度

### 角度测量

水平和垂直度盘类型	绝对编码度盘
探测系统	
ES-101/102/103:	对径
ES-105:	单面
角度单位	Degree (度) /Gon (新度) /Mil (密位) (可选)
最小显示	
ES-101:	1" (0.0002gon/0.005mil)/0.5" (0.0001gon/0.002mil) (可选)
ES-102/103/105:	1" (0.0002gon/0.005mil) /5" (0.0010gon/0.02mil) (可选)
测角精度	
ES-101 :	1" (0.0003gon/0.005mil)
ES-102 :	2" (0.0006gon/0.010mil)
ES-103 :	3" (0.0010gon/0.015mil)
ES-105 :	5" (0.0015gon/0.025mil) (ISO 17123-3: 2001)
测量时间	小于等于 0.5 秒
视准差改正	开/关 (可选)
测量模式	
水平角:	右角/左角 (可选)
垂直角:	天顶距/垂直角/水平±90° / % (可选)

## 倾斜改正

补偿器类型	液体双轴倾斜传感器
最小显示	同角度测量的最小显示
补偿范围	±6' (±0.1111gon)
倾斜自动补偿	开 (V 和 H/V) /关 (可选)
补偿常数	可以改变

## 距离测量

测距方式	共轴相位比较测量系统
信号源	红色激光二极管 690nm
	3R 级激光 (IEC60825-1 Ed. 2.0:2007/FDA CDRH 21CFR Part 1040.10 和 1040.11 标准 (满足 FDA 2007 年 6 月 24 日发布的关于激光产品性能要求的 No. 50 号标准要求。)) (使用棱镜或反射片测距模式时, 为 1 级激光)
测程	(在正常的大气条件下使用下列棱镜或反射片: *1/*2 良好气象条件; *3 低温/高温型的条件)
RS90N-K 反射片*4	1. 3~500m (1640ft) 1. 3~300m (980ft) *3
RS50N-K 反射片*4	1. 3~300m (980ft) 1. 3~180m (590ft) *3
RS10N-K 反射片*4	1. 3~100m (320ft) 1. 3~60m (190ft) *3
单棱镜-2 *7	1. 3~4000m (13120ft) 1. 3~5000m (16400ft) *2*7
三棱镜-2 *7	1. 3~5000m (16400ft) 1. 3~6000m (19680ft) *2*7
棱镜-5	1. 3~500m (1640ft)
无棱镜 (白色面) *5	0. 3~500m (1640ft) 0. 3~200m (650ft) *8
无棱镜 (灰色面) *6	0. 3~220m (720ft) 0. 3~100m (320ft) *8
最小显示	
精测/速测	0. 001m (0. 01ft/ 1/8inch)
跟踪测量	0. 01m (0. 1ft/ 1/2inch)
最大倾斜距离显示	
棱镜/反射片:	7680m (25196. 9ft)

无棱镜:	768m (2519.7ft)
距离单位	米/英尺/英寸 (可选)
测距精度	
使用棱镜	精测: $\pm (2+2\text{ppm} \times D) \text{ mm}$ 速测: $\pm (5+2\text{ppm} \times D) \text{ mm}$
使用反射片*4	精测: $\pm (3+2\text{ppm} \times D) \text{ mm}$ 速测: $\pm (5+2\text{ppm} \times D) \text{ mm}$
无棱镜 (白色面) *5	
	精测: $\pm (3+ 2\text{ppm} \times D) \text{ mm}$ (0.3~200m) $\pm (5+10\text{ppm} \times D) \text{ mm}$ (超过 200~350m) $\pm (10+10\text{ppm} \times D) \text{ mm}$ (超过 350~500m)
	速测: $\pm (6+ 2\text{ppm} \times D) \text{ mm}$ (0.3~200m) $\pm (8+10\text{ppm} \times D) \text{ mm}$ (超过 200~350m) $\pm (15+10\text{ppm} \times D) \text{ mm}$ (超过 350~500m)
无棱镜 (灰色面) *6	
	精测: $\pm (3+2\text{ppm} \times D) \text{ mm}$ (0.3~100m) $\pm (5+10\text{ppm} \times D) \text{ mm}$ (超过 100~170m) $\pm (10+10\text{ppm} \times D) \text{ mm}$ (超过 170~220m)
	速测: $\pm (6+ 2\text{ppm} \times D) \text{ mm}$ (0.3~100m) $\pm (8+10\text{ppm} \times D) \text{ mm}$ (超过 100~170m) $\pm (15+10\text{ppm} \times D) \text{ mm}$ (超过 170~220m)
测量模式	精测 (单次/重复/均值) /速测 (单次/重复) /跟踪测量 (可选)
测量时间	
精测:	1.7 秒+0.9 秒/次
速测:	1.4 秒+0.7 秒/次
跟踪:	1.4 秒+0.3 秒/次
气象改正	
温度输入范围:	-30~60 °C (步长 0.1°C) /-22~140°F (步长 1°F)
气压输入范围:	500~1400 hPa (步长 1hPa) 375~1050 mmHg (步长 1mmHg) 14.8~41.3 inchHg (步长 0.1inchHg)
ppm 输入范围:	-499~499 ppm (步长 1ppm)
棱镜常数改正值:	-99~99 mm (步长 1mm)

地球曲率与折射改正	无棱镜测量时固定为 0mm
比例因子设置	No/Yes K=0.142 /Yes K=0.20 (可选)
水准面改正	0.5~2.0

- \*1: 薄雾、能见度约 20 公里、晴天、大气有轻微抖动。
- \*2: 无雾、能见度约 40 公里、阴天、无大气抖动。
- \*3: 在温度 -30~-20°C (-22~-4°F) (低温型仪器) / 50~60°C (122~144°F) (高温型仪器)
- \*4: 激光光束与反射片入射角在 30° 以内的指标
- \*5: 使用柯达灰度靶白色面 (发射率 90%) 和亮度小于 300001x (阴天) 的指标
- \*6: 使用柯达灰度靶灰色面 (发射率 18%) 和亮度小于 300001x (阴天) 的指标
- \*5, \*6: 无棱镜测量时测程和精度取决于目标的发射率、天气条件、位置等因素
- \*7: 在距离 10m 以内观测时, 棱镜面要垂直照准仪器
- \*8: 跟踪测量时

### 导向光

光源	LED (红色光 626nm/绿色光 524nm)
工作距离	1.3~150m *1
可见范围	右左/上下: ±4° (7m/100m)
中心区域分辨率	4' (约 0.12m/100m)
亮度	3 级(明亮/正常 /暗淡)

### 内存

容量	10000 点数据
----	-----------

### 外存

USB 闪存 (可达 8GB)

### 数据传输

数据输入/输出	RS232C 兼容串口
USB 口	USB2.0 版 (FS), A 型, 仅用于兼容的 USB 存储设备

### 蓝牙无线通讯技术 ( )

传输方式	FHSS
调整模式	GFSK (高斯频移键控)
频段	2.402~2.48GHz
蓝牙模式	SPP, DUN

功率等级	一级
使用距离	约 300m (无遮挡、在仪器附近无电磁干扰或少车辆干扰、无雨)
授权	是/否 (可选)

### 电源系统

电源	可充锂电池 BDC70
工作时间 (20°C)	距离和角度测量 (单次精测为每 30 秒观测 1 次) BDC70 电池: 约 36 小时 BT-73Q (外接电池, 选配件) : 约 89 小时
电量指示	4 级
自动关机	5 级 (5/10/15/30 分钟/无) (可选)
外接电源	6. 7~12V
充电时间 (在 25°C)	约 5.5 小时 (使用 CDC68 充电器) *7

### 电池 (BDC70)

标称电压	7. 2V
容量	5240mAh
尺寸	38 (宽) ×70 (长) ×40 (高) mm
重量	约 195g

### 充电器 (CDC68)

输入电压	AC100~240V
充电时间 (在 25°C, 充一块电池)	BDC70: 约 5.5 小时 (温度太高或太低时, 充电时间将会延长)
充电温度	0~40°C
储藏温度	-20~65°C
尺寸	94 (宽) ×102 (长) ×36 (高) mm
重量	约 170g

\*7: 当温度太高或太低时, 充电时间可能会大于 5.5 小时。

### 其它

显示器	192×80 点阵 LCD 图形显示器
ES-101/102/103/105:	双面 LCD 图形显示器带背光
操作面板 (键盘)	25 键带背光键盘 (软键、操作键、电源键、亮光键)
自动关机	5 种方式 (可选)
激光指示功能	打开/关闭 (可选)

内存	1MB (约 10000 个点)
水准器灵敏度	
圆水准器	10' / 2mm
电子气泡	
图形显示范围:	6' (圆圈内)
数字显示范围:	±6' 30"
光学对中器	
成像	正像
放大倍率	3X
最短焦距	0.3m
激光对中器 (选配件)	
信号源	红色激光二极管 635±10nm (二级激光, IEC60825-1 Ed. 2.0:2007/FDA CDRH 21CFR Part 1040.10 和 1040.11 标准 (满足 FDA 2007 年 6 月 24 日发布的关于激光产品性能要求的 No. 50 号标准要求。))
对中精度	小于等于 1mm (三脚架头高度 1.3m)
光斑直径	小于等于 3mm
激光亮度	5 级
自动关闭	提供 (5 分钟后自动关闭)
工作温度 (无凝结)	
标准型	-20~50°C (-4~122°F)
低温型	-30~50°C (-22~122°F)
高温型	-20~60°C (-4~140°F) (无阳光直射)
储藏温度	-30~70°C (-22~158°F) (无凝结)
防尘防水等级	IP66 (IEC 60529: 2001)
仪器高	192.5mm (从基座安装表面) 236mm +5/-3mm (从基座底部)
主机尺寸 (含提柄)	ES-101/102/103/105: 191 (宽) × 181 (长) × 348 (高) mm
主机重量 (含提柄和电池)	5.6kg (12.3 lb)

## 38. 附加说明

### 38.1 双面观测设置垂直度盘指标


ES 仪器的垂直度盘指标差是十分微小的。在对角度精度要求特别高的测量中，可按下列步骤设置垂直度盘的指标来消除度盘指标差的影响。




- 仪器关机后，采用此方法设置的度盘指标将失效，每次开机后需重新设置。

#### 双面观测设置垂直度盘指标的操作步骤

1. 在配置模式下，选择“观测条件”。将“手动竖盘(垂直度盘指标方法)”选项设置为“是”。
2. 返回测量模式界面，此时垂直角“V1”显示在“盘左读数”下方。

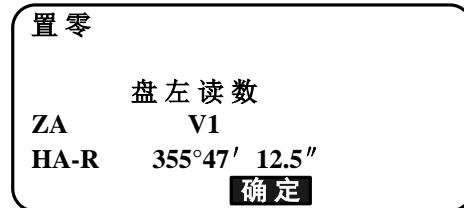

3. 精确整平仪器。
4. 盘左精确照准约 30m 远处一清晰水平目标。  
按[确认]键，垂直角“V2”显示在“盘右读数”下方。

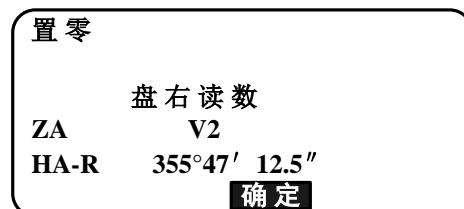

5. 旋转仪器照准部 180°，盘右精确照准同一目标。

按[确认]键。

屏幕上显示出水平角和垂直角值。

设置垂直度盘指标操作完毕。

## 38.2 高精度距离测量的气象改正

### 气象改正

ES仪器通过发射光束来测量距离。但光束在大气中传播的速度会因大气的折射率不同而变化，大气的折射率由会因为大气的温度和气压的变化而变化。在通常的大气环境下：

当气压保持不变，温度每变化1°C，测距值将变化1ppm。

当温度保持不变，气压每变化3.6hPa时，测距值将变化1ppm。

因此，在进行高精度距离测量时，应使用精确的量测设备测定大气的温度和气压值，并对距离测量结果施加气象改正。

建议采用高精度的量测设备来测定大气的温度和气压值。

### 求取不同气象条件两测点间的温度和气压平均值

为了精确地计算出气象改正值，需要求取测线上的温度和气压平均值。

温度和气压平均值的确定方法如下：


平原地区：以测线中点处的温度和气压值作为均值。

山    区：以测线中间点（C）的温度和气压值作为均值。

如果无法测定测线中点处的温度和气压值，可在测取测站点（A）和目标点（B）处的温度和气压值后，求其平均值来替代。

温度平均值： $(t_1+t_2)/2$

气压平均值： $(p_1+p_2)/2$

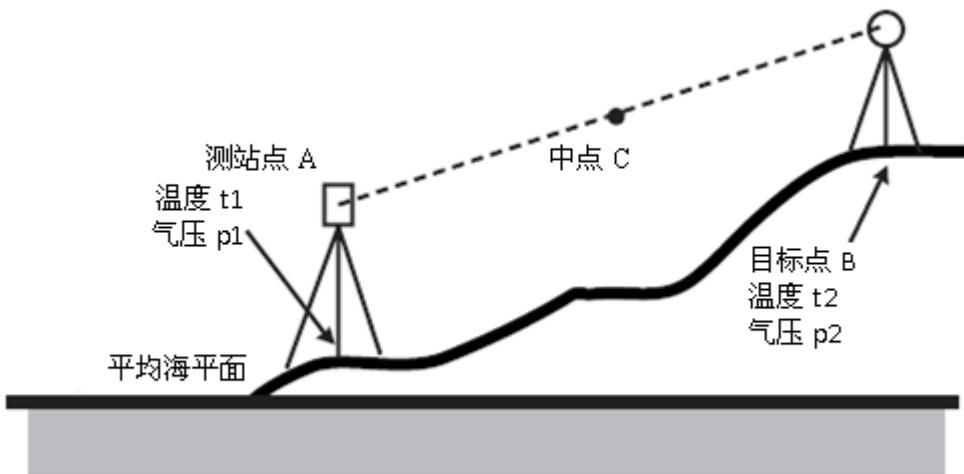

### 顾及湿度影响时气象改正值的计算

湿度对距离测量结果、尤其是短距离测量结果的影响很小。只有在天气非常炎热、湿度太大的情况下进行高精度长距离测量时才顾及湿度的影响。

顾及湿度影响时，按下列公式计算气象改正值，并将计算获得的ppm输入到测站数据设置中或者EDM设置中。

 “28.1 记录测站数据” 和 “33.2 EDM设置”

气象改正值 (ppm) =

$$282.324 - \frac{0.294362 \times p}{1 + 0.003661 \times t} + \frac{0.04127 \times e}{1 + 0.003661 \times t}$$

式中 t: 温度值 (°C)

p: 气压值 (hPa)

e: 水蒸汽气压值 (hPa)


h: 相对湿度值 (%)

E: 饱和水蒸汽气压值

水蒸汽气压 e 由下式计算：

$$e = h \times \frac{E}{100}$$
$$E = 6.11 \times 10^{\frac{(7.5 \times t)}{(t + 237.3)}}$$

## 气象改正图

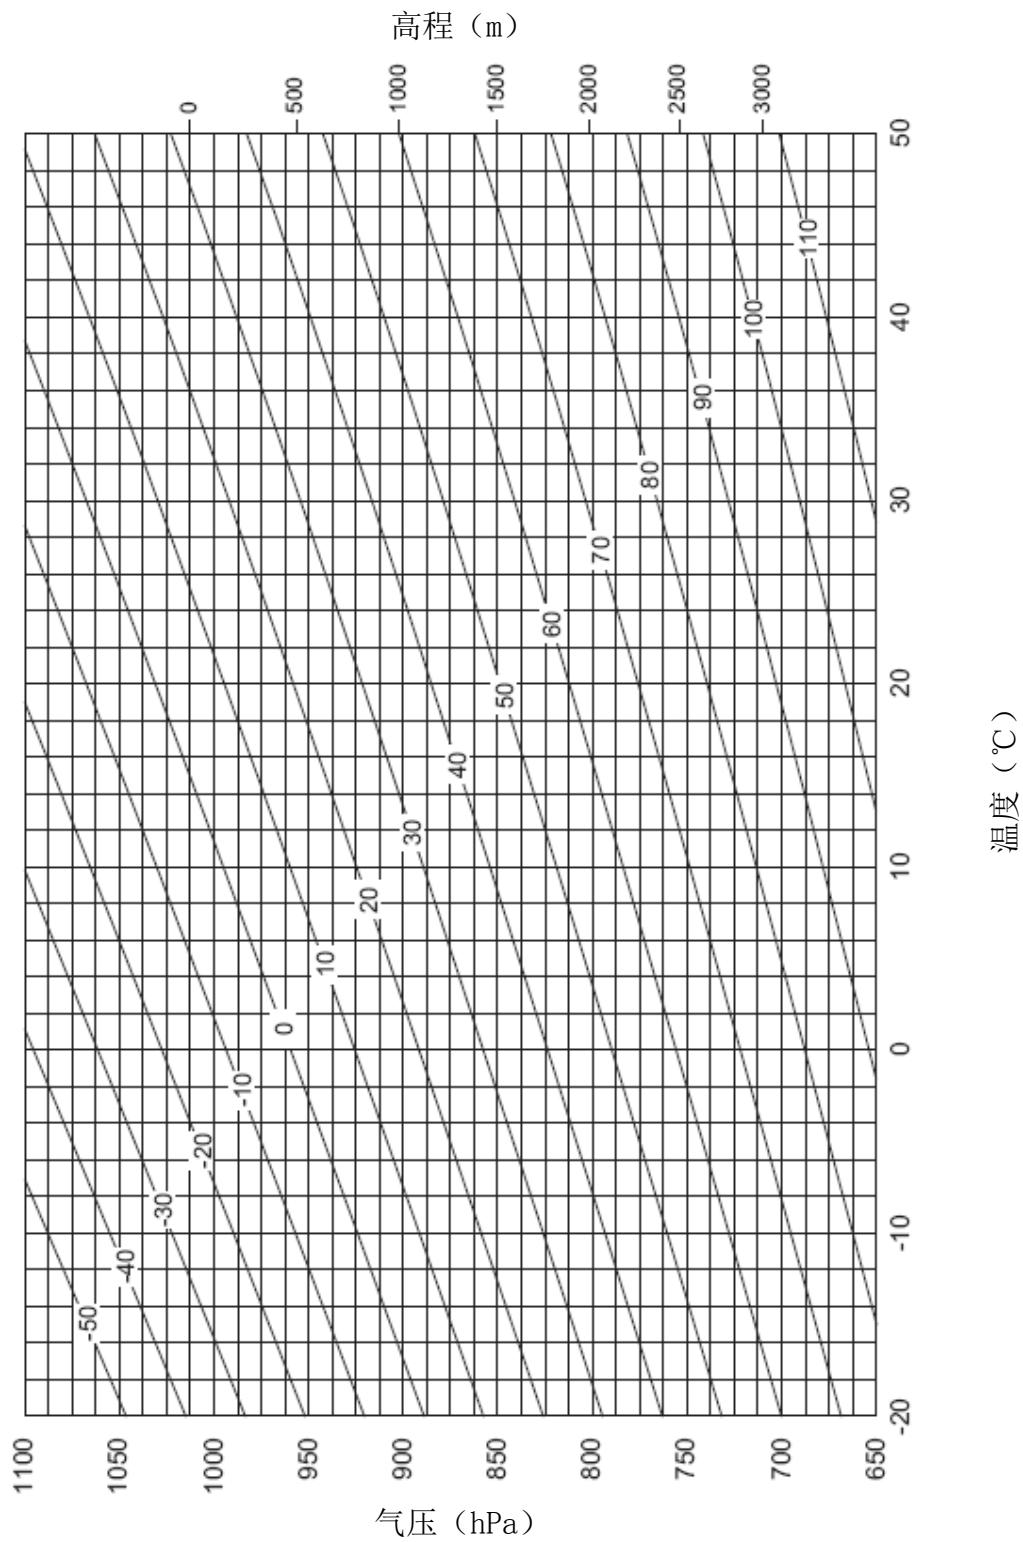

### 38.3 大气折光和地球曲率改正

本仪器在测量距离时已顾及到大气折光和地球曲率改正。

#### 距离计算公式

距离计算公式已顾及大气折光和地球曲率改正。按下式对水平距离和垂直距离进行计算。

$$\text{水平距离 } D=AC(\alpha)$$

$$\text{垂直距离 } Z=BC(\alpha)$$

$$D=L\{cES\alpha-(2\theta-\gamma)\sin\alpha\}$$

$$Z=L\{\sin\alpha+(\theta-\gamma)cES\alpha\}$$

$$\theta=L \cdot cES\alpha/2R \quad : \text{地球曲率改正项}$$


$$g=K \cdot LcES\alpha/2R \quad : \text{大气折光改正项}$$

$$K=0.14 \text{ 或 } 0.2 \quad : \text{大气折光系数}$$

$$R=6371\text{km} \quad : \text{地球半径}$$

$$\alpha \quad : \text{高度角}$$

$$L \quad : \text{倾斜距离}$$

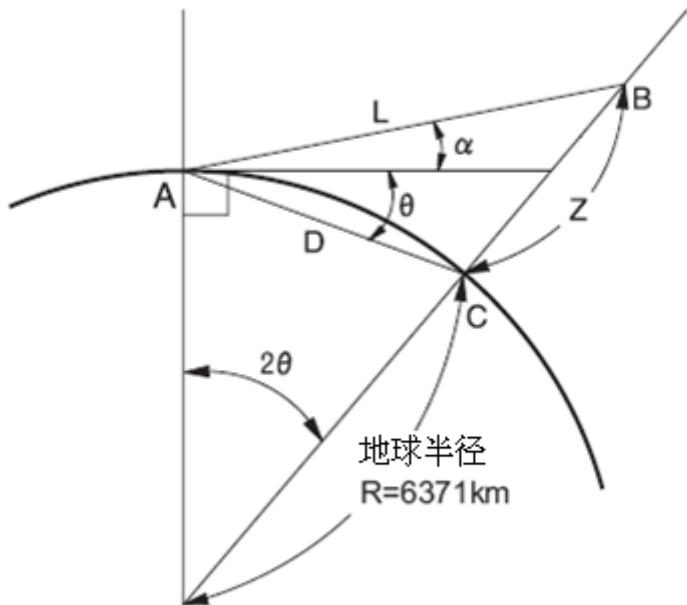

改变“K (大气折光系数) ”值：“33.1 参数设置”

## 39. 法规信息

ES 仪器遵守并满足环境指导规范

Region/ Country	Directives/ Regulations	Labels/Declarations
California, U.S.A.	Proposition 65	<p><b>WARNING :</b> Handling the cord on this product or cords associated with accessories sold with this product, will expose you to lead, a chemical known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. <b><i>Wash hands after handling.</i></b></p>
California, U.S.A.	Perchlorate Material (CR Lithium Battery)	<p>This product contains a CR Lithium Battery which contains Perchlorate Material-special handling may apply. See <a href="http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/">http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/</a> Note ; This is applicable to California, U.S.A, only</p>
California and NY, U.S.A.	Recycling Batteries	<p><b>DON'T THROW AWAY RECHARGEABLE BATTERIES, RECYCLE THEM.</b></p> <p><b><u>Topcon Positioning Systems Inc., United States Return Process for UsedRechargeable Nickel Metal Hydride, Nickel Cadmium, Small Sealed Lead Acid, and Lithium Ion, Batteries</u></b></p> <p>In the United States Topcon Positioning Systems Inc., has established a process by which Topcon customers may return used rechargeable Nickel Metal Hydride(Ni-MH), Nickel Cadmium(Ni-Cd), Small Sealed Lead Acid(Pb), and Lithium Ion(Li-ion) batteries to Topcon for proper recycling and disposal. Only Topcon batteries will be accepted in this process.</p> <p>Proper shipping requires that batteries or battery packs must be intact and show no signs of leaking. The metal terminals on the individual batteries must be covered with tape to prevent short circuiting and heat buildup or batteries can be placed in individual plastic bag. Battery packs should not be disassembled prior to return.</p> <p>Topcon customers are responsible for complying with all federal, state, and local regulations pertaining to packing, labeling, and shipping of batteries. Packages must include a completed return address, be prepaid by the shipper, and travel by surface mode. <b><u>Under no circumstance should used/recyclable batteries be shipped by air.</u></b></p> <p>Failure to comply with the above requirements will result in the rejection of the package at the shipper's expense.</p> <p>Please remit packages to: Topcon Positioning Systems, Inc. C/O Battery Return Dept. 150 7400 National Dr. Livermore, CA 94551</p> <p><b><u>DON'T THROW AWAY RECHARGEABLE BATTERIES, RECYCLE THEM.</u></b></p>

Region/ Country	Directives/ Regulations	Labels/Declarations
EU	WEEE Directive	<p> <b>WEEE Directive</b>  This symbol is applicable to EU members states only.</p> <p>Following information is only for EU-member states:  The use of the symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the take-back and recycling of this product, please contact your supplier where you purchased the product or consult,</p> <p style="text-align: right;">TOPCON CORPORATION</p>
EU	EU Battery Directive	<p> <b>EU Battery Directive</b>  This symbol is applicable to EU members states only.</p> <p>Battery users must not dispose of batteries as unsorted general waste, but treat properly.</p>


## ES 仪器遵守并满足电气指导规范

Region/ Country	Directives/ Regulations	Labels/Declarations
Europe	EMC-Class B R&TTE-Class 2	 <p><b>EMC NOTICE</b> In industrial locations or in proximity to industrial power installations, this instrument might be affected by electromagnetic noise. Under such conditions, please test the instrument performance before use.</p>
Europe	R&TTE-Class 2	<p><b>R&amp;TTE Directive</b></p> <p>ES series Hereby, TOPCON CORP., declares that the above-mentioned equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.</p> <p>Please inquire below if you wish to receive a copy of Topcon's Declaration of Conformity.</p> <p>Topcon Europe Positioning B.V. Essebaan 11, 2908 LJ Capelle a/d IJssel, The Netherlands Tel:+31-10-4585077 Fax:+31-10-2844949 <a href="http://www.topcon-positioning.eu/index.asp">http://www.topcon-positioning.eu/index.asp</a></p>
Australia	C-Tick	


Region/ Country	Directives/ Regulations	Labels/Declarations
U.S.A.	FCC-Class A	<p><b>FCC Compliance</b></p> <p><b>WARNING:</b> Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.</p> <p><b>NOTE:</b> This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.</p> <p>This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.</p> <p>This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for uncontrolled equipment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines in Supplement C to OET65. This equipment has very low levels of RF energy that is deemed to comply without maximum permissive exposure evaluation (MPE). But it is desirable that it should be installed and operated with at least 20cm and more between the radiator and person's body (excluding extremities: hands, wrists, feet and ankles).</p> <p><b>Declaration of Conformity</b> Model Number: ES series Trade Name: TOPCON CORPORATION</p> <p><b>Manufacture</b> Name: TOPCON CORPORATION Address: 75-1, Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo, 174-8580 JAPAN 243-0036 Country: JAPAN</p> <p><b>U.S.A. Representative</b> Responsible party: TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. Address: 7400 National Drive Livermore, CA94551, U.S.A Telephone number: 925-245-8300</p>

Region/ Country	Directives/ Regulations	Labels/Declarations
U.S.A.	FCC-Class A	<p><b>Means of conformity</b></p> <p>This device complies with part 15 of the FCC Rules, Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p>
Canada	ICES-Class A	<p>This Class A digital apparatus meets all requirements of Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. Cet appareil numérique de la Class A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.</p> <p>This class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numerique de la classe A est conforme a la norme NMB-003 du Canada.</p> <p>Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.</p> <p>This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for uncontrolled equipment and meets RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated with at least 20cm and more between the radiator and person's body (excluding extremities: hands, wrists, feet and ankles).</p>


● 激光对中校正靶标

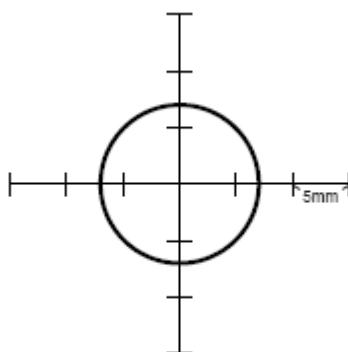


● 激光对中校正靶标

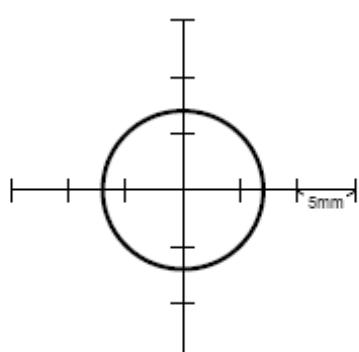


● 激光对中校正靶标

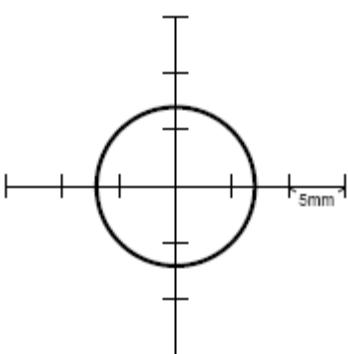


● 激光对中校正靶标

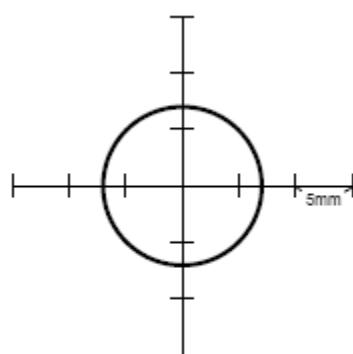

● 激光对中校正靶标

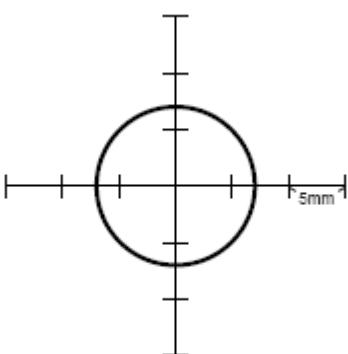

● 激光对中校正靶标

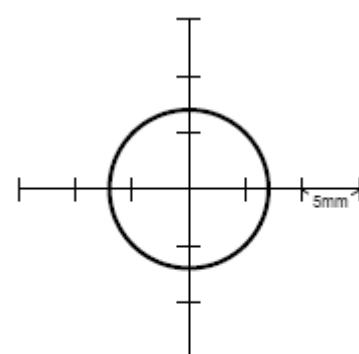

(完)



拓普康索佳（上海）科贸有限公司

#### 北京运营中心

地址：北京市朝阳区东四环中路82号  
金长安大厦A-1003  
电话：010-8776 2600  
传真：010-8776 2601  
网址：[www.topconchina.cn](http://www.topconchina.cn)

#### 上海服务中心

地址：上海自由贸易试验区港澳路389  
号1幢五层E区  
电话：021-63541844  
传真：021-68910391

#### 武汉技术中心

地址：武汉市武昌区珞珈路 456 号新  
时代商务中心（中建三局）主楼  
2308 室  
电话：027-87646473



中国印制 (20200721)